



# НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

в области использования атомной энергии

## ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Сварка и наплавка  
Основные положения

ПНАЭ Г-7-009-89



ИТЦ ЯРБ

**Федеральный надзор России  
по ядерной и радиационной безопасности  
(Госатомнадзор России)**

---

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

---

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением № 6  
Госатомэнергонадзора  
СССР  
от 11 мая 1989 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ  
АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК**

**СВАРКА И НАПЛАВКА.  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**ПНАЭ Г-7-009-89**

Введено в действие  
с 1 июня 1990 г.

Действует с Изменением № 1 (постановление  
Госатомнадзора России от 27 декабря 1999 г. № 8)

**Москва 2000**

**УДК 621.039**

**Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения. ПНАЭ Г-7-009-89. Нормативный документ. - М.: НТЦ ЯРБ Госатомнадзора России, 2000**

Настоящие Основные положения (ОП) распространяются на сварку и наплавку оборудования и трубопроводов, на которые распространяются Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (в дальнейшем – Правила АЭУ).

Настоящие ОП устанавливают основные требования к сварочному оборудованию, сварочным материалам, подготовке и сборке под сварку, сварке, наплавке, термической обработке сварных соединений и наплавленных деталей (изделий), технике безопасности, а также к основным рекомендуемым типам сварных соединений и режимам сварки (наплавки).

Ремонт конструкций, находящихся в эксплуатации, должен выполняться по технологическому процессу, составленному в соответствии с требованиями настоящих ОП, с учетом специфики ремонтируемой конструкции.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие ОП включают требования:

1.1.1. На сварку деталей из сталей марок СтЗсп5, 10, 15, 20, 15Л, 20Л, 25Л, 20К, 22К, 15ГС, 16ГС, 20ГСЛ, 09Г2С, 10ХСНД, 10ХНМ, 16ГНМА, 15ГНМФА, 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМ, 20ХМА, 10Х2М, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ, 12Х2МФА, 15Х2МФА, 15Х2МФА-А, 18Х2МФА, 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А, 15Х3НМФА, 15Х3НМФА-А (перечисленные стали в дальнейшем именуются "стали перлитного класса, при этом стали марок СтЗсп5, 10, 15, 20, 15Л, 20Л, 25Л, 20К, 22К в дальнейшем именуются "углеродистые", стали марок 15ГС, 16ГС, 20ГСЛ, 09Г2С – "кремнемарганцовистые", а стали остальных марок – "легированные").

1.1.2. На сварку деталей из высоколегированных сталей марок 08Х13, 05Х12Н2М, 06Х12Н3Д, 06Х12Н3ДЛ, 08Х14МФ, 1Х12В2МФ, 07Х16Н4Б (перечисленные стали в дальнейшем именуются "высокохромистые").

1.1.3. На сварку деталей из высоколегированных коррозионностойких сталей марок 08Х18Н9, 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9, 08Х18Н10, 03Х16Н9М2, 08Х16Н11М3, 10Х18Н12М3Л, 10Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9Т, 12Х18Н9ТЛ, 06Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х18Н12М3ТЛ (перечисленные стали в дальнейшем именуются "стали аустенитного класса").

1.1.4. На сварку деталей из железобетонных сплавов марок 03Х21Н32МЗБ, ХН35ВТ-ВД, 10Х16Н36МЗТЮБР между собой и с деталями из сталей аустенитного класса.

1.1.5. На сварку деталей из сталей перлитного класса с деталями из высокохромистых сталей, сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов; деталей из высокохромистых сталей с деталями из сталей аустенитного класса (в дальнейшем – "сварка деталей из сталей различных структурных классов").

1.1.6. На сварку деталей из двухслойных сталей.

1.1.7. На наплавку антикоррозионного покрытия.

1.1.8. На выполнение усиливающих наплавов.

1.2. Конструкторская документация на сварные соединения (наплавки) должна согласовываться с предприятием-изготовителем (монтажной организацией).

1.3. Сварка и наплавка должны проводиться в соответствии с производственно-технологической документацией (ПТД) (технологическими инструкциями или картами технологических процессов), составленной с учетом требований настоящих ОП, нормативно-технического документа "Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля" (в дальнейшем именуемые ПК). ПТД должна быть согласована в порядке, установленном в разд. 4 Правил АЭУ.

Изменения в указанную документацию, касающиеся основных и сварочных материалов, способов и режимов сварки, подогрева и термической обработки, вносятся в том же порядке.

1.4. Сварку материалов, не указанных в настоящих ОП, но допущенных к применению Правилами АЭУ, допускается проводить по согласованию с Госатомэнергонадзором СССР по ПТД, разработанной предприятием-изготовителем (монтажной организацией) с учетом требований настоящих ОП и согласованной с отраслевой и межведомственной головными материаловедческими организациями. Допускается применение ПТД, разработанной головной материаловедческой организацией.

Примечание. Далее под "головной материаловедческой организацией" понимается головная отраслевая материаловедческая организация.

1.5. Применение способов сварки (наплавки) и/или сварочных материалов, не указанных в настоящих ОП, допускается в порядке, не указанном в настоящих ОП, допускается в порядке, установленном Правилами АЭУ для использования новых материалов.

## 2. СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Сварочные материалы, допускаемые для выполнения сварных соединений I, II и III категорий и наплавки, приведены в табл. 1-5, а для сварных соединений In и IIn категорий – в табл. 6-8. Определения категорий приведены в ПК.

2.2. Предельно допустимая температура применения выполненных согласно настоящим ОП сварных соединений I, II и III категорий аналогична установленной Правилами АЭУ для сталей сваренных деталей, а для сварных соединений In и IIn категорий приведена в табл. 6-8.

2.3. Применение сварочных материалов для сварки деталей и сборочных единиц из двухслойных сталей производится в соответствии с требованиями п. 6.4 настоящих ОП.

2.4. Для выполнения прихваток при сборке деталей (сборочных единиц) следует применять сварочные материалы, предназначенные для выполнения сварных соединений деталей из сталей (сплавов) соответствующих марок.

При сборке деталей из сталей перлитного класса (кроме деталей из сталей марок 15X2МФА-А и 15X2НМФА-А, соединяемых между собой) для прихватки допускается применять:

- электроды марок УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А и УОНИИ-13/55, ЦУ-7, ЦУ-7А, ТМУ-21У – при ручной дуговой прикладке покрытыми электродами (при сборке деталей, контактирующих с жидкометаллическим теплоносителем, допускается применение только электродов трех первых марок);
- сварочную проволоку марок Св-08ГС и Св-08Г2С – при аргонодуговой прихватке.

Для выполнения прихваток при сборке деталей из сталей марок 15X2МФА-А или 15X2НМФА-А, соединяемых между собой, следует применять электроды марок УОНИИ-13/45АА, УОНИИ-13/55АА или ЦУ-7А.

2.5. При заварке корневой части шва сварных соединений деталей (сборочных единиц) из легированных сталей между со-

бой или с кремнемарганцовистыми и углеродистыми сталями допускается применять (кроме сварных соединений деталей из сталей марок 15X2МФА-А или 15X2НМФА-А между собой)

2.5.1. При ручной дуговой сварке покрытыми электродами и аргонодуговой сварке – те же сварочные материалы, что и для выполнения прихваток по подразд. 2.4.

2.5.2. При автоматической сварке под флюсом – сварочную проволоку марок Св-08А, Св-08АА и Св-08АА-ВИ в сочетании с флюсами марок ОСЦ-45, АН-348А, АН-42, АН-42М и НФ-18М, сварочную проволоку марки Св-06А в сочетании с флюсами марок АН-42, АН-42М и НФ-18М, а также сварочную проволоку марки Св-08ГА в сочетании с флюсом марки ФЦ-16.

Примечание. Корневая часть шва должна составлять не более 30% номинальной толщины свариваемых деталей (расчетной высоты углового шва), но не более 20 мм.

2.6. Для заварки корневой части шва сварных соединений деталей из сталей марок 15X2МФА-А или 15X2НМФА-А между собой следует использовать соответствующие сварочные материалы, приведенные в табл. 1. Кроме того, допускается применение сварочных материалов согласно табл. 9.

2.7. Для выполнения сварных соединений III категории деталей из сталей марок СтЗсп5, 10, 15, 15Л, 20Л и 25Л допускается применение электродов марок МР-3, 03С-4, 03С-6, и АНО-4, а для выполнения сварных соединений той же категории деталей из стали марки 12Х1МФ – электродов марок ТМЛ-1У и ТМЛ-3У.

2.8. Сварочные материалы должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и паспортов, указанных в справочном приложении 1, и иметь сертификат.

2.9. Сварочные материалы следует хранить по партиям с обеспечением их использования строго по назначению.

2.10. Определение партии покрытых электродов приведено: для ручной дуговой сварки – по ГОСТ 9466-75; сварочной проволоки – по ГОСТ 2246-70; наплавочной ленты – по ГОСТ 4986-79; флюса – по ГОСТ 9087-81.

Таблица 1

**Сварочные материалы для выполнения сварных соединений деталей из сталей перлитного класса  
(кроме сварных соединений In и Inn категорий)**

Марки применяемых сварочных материалов							
Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		Примечания
		проволока	флюс		проволока	флюс	
СтЗсп5, 10, 15, 15Л, 20, 20Л, 25Л, 20К, между собой, со сталью 22К, с кремнемарганцовистыми и легированными сталями	УОНИИ-13/45 УОНИИ-13/45А УОНИИ-13/55 ЦУ-5, ЦУ-6, ЦУ-7, ЦУ-7А, ТМУ-21У	Св-08А	ОСЦ-45, АН-42, АН-42М, АН-348А, АН-348АМ, ФЦ-16	Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-06А	Св-10Г2, Св-12ГС, Св-08ГСМТ	ОСЦ-45, АН-8	Проволока марки Св-08ГСМТ в сочетании с флюсом марок АН-42 и АН-42М и проволока марки Св-08ГС в сочетании с флюсами марок ФЦ-11 и ФЦ-16 применяются при автоматической сварке под флюсом стали марки 22К при номинальной толщине стенки свыше 36
		Св-08АА Св-08ГА					



Марки применяемых сварочных материалов

Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		Примечания
		проволока	флюс		проволока	флюс	
			НФ-18М				мм. При этом корневые слои шва выполняются проволокой Св-08А или Св-08АА
		Св-08ГСМТ	АН-42, АН-42М, КФ-30				
		Св-08ГС	ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-22, КФ-19, КФ-30				
		Св-10Г2, Св-08ГА	ФЦ-11, ФЦ-16, КФ-27				
		Св-10Г2	ФЦ-22				
22К с 22К и сталями марок 15ГС, 16ГС, 20ГСЛ, 09Г2С,	УОНИИ-13/45 УОНИИ-13/45А	Св-08А, Св-08АА	ОСЦ-45, АН-42, АН-42М,	Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-06А	Св-10Г2, Св-12ГС, Св-08ГСМТ	ОСЦ-45, АН-8	-

Марки применяемых сварочных материалов

Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		Примечания
		проволока	флюс		проволока	флюс	
10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ, 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А	УОНИИ-13/55 ЦУ-5, ЦУ-6, ЦУ-7, ЦУ-7А, ТМУ-21У		АН-348А, АН-348АМ, ФЦ-16				
		Св-06А	АН-42, АН-42М, НФ-18М				
		Св-08ГСМТ	ОСЦ-45, АН-42, АН-42М, АН-348А, АН-348АМ, КФ-30				
		Св-08ГС	ФЦ-11, ФЦ-16, КФ-19, КФ-30,				

Марки применяемых сварочных материалов

Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		Примечания
		проволока	флюс		проволока	флюс	
			ФЦ-22				
15ГС, 16ГС, 20ГСЛ, 09Г2С со сталями 15ГС, 16ГС, 20ГСЛ, 09Г2С, 10ХСНД, 16ГНМА, 15ГНМФА, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМ, 20ХМА, 10Х2М, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф в любом сочетании	УОНИИ-13/55 ЦУ-5, ЦУ-7, ЦУ-7А, ТМУ-21У	Св-08ГС, Св-12ГС	ФЦ-11, ФЦ-16, КФ-19	Св-08ГС, Св-08Г2С	Св-10Г2, Св-12ГС	ОСЦ-45, АН-8	Электроды ЦУ-5 применяются только для сварки корневой части шва
		Св-10Г2, Св-08ГС	ФЦ-22				
10ХСНД с 10ХСНД	УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А УОНИИ-13/55 ТМУ-21У, ЦУ-5, ЦУ-6, ЦУ-7, ЦУ-7А	Св-08ГА, Св-10ГА	ОСЦ-45, АН-348А, АН-348АМ	Св-08ГС, Св-08Г2С	Св-10Г2	ОСЦ-45, АН-8, ОФ-6	Электроды ЦУ-5 применяются только для сварки корневой части шва.
10ХН1М с	УОНИИ-13/45	Св-08ГСМТ	КФ-30,	Св-08ГС,	Св-04Х2МА,	ОФ-6	

Марки применяемых сварочных материалов

Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		Примечания
		проволока	флюс		проволока	флюс	
10ХН1М и с 10ХСНД	УОНИИ-13/45А УОНИИ-13/55  Н-20, Н-25		АН-42, АН-42М	Св-08Г2С	Св-08ГСМТ		
		Св-10НМА	АН-42, АН-42М				
		Св-08ГА, Св-10ГА	ОСЦ-45, АН-348А, АН-348АМ				
		Св-10ГН1МА	КФ-27, КФ-30				
16ГНМА с 16ГНМА и с 15ГНМФА, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМ, 20ХМА	ЦЛ-21, ЦЛ-48	Св-10НМА	ФЦ-11, ФЦ-16	Св-10НМА	Св-10НМА	ФЦ-11, АН-8, ОФ-6	-
15ГНМФА с 15ГНМФА и с 12ХМ, 15ХМ,	ЦЛ-52	Св-10ГНМА	ФЦ-11, ФЦ-16	Св-10ГНМА	-	-	-

Марки применяемых сварочных материалов

Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		Примечания
		проволока	флюс		проволока	флюс	
20ХМ, 20ХМА							
10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ с 10ГН2МФА и 10ГН2МФАЛ и с 15Х2НМФА, 15Х2НМФАА, 15Х3НМФА, 15Х3НМФАА	ПТ-30 ЦЛ-59	Св-10ГНМА Св-10ГН1МА	ФЦ-16	Св-10ГНМА, Св-10ГН1МА	Св-10ГН2МФА	ОФ-6, ФЦ-21	Для аргонодуговой сварки допускается применять проволоку при содержании кремния не менее 0,22%
12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМ между собой и с 20ХМА, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф	Н-3, ЦУ-2ХМ, ЦЛ-38	Св-08ХМ	ФЦ-11, КФ-16	Св-08ХМ, Св-08ХГСМА	-	-	Для аргонодуговой сварки проволоку Св-08ХМ допускается применять при содержании кремния не менее 0,22%
10Х2М с 10Х2М и с	Н-10	Св-04Х2МА	КФ-16	Св-04Х2МА	-	-	-

Марки применяемых сварочных материалов

Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		Примечания
		проволока	флюс		проволока	флюс	
12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф							
20ХМА с 20ХМА	Н-3, ЦУ-2ХМ, ЦЛ-38	Св-08ХМ, Св-08ХМФА	АН-42, АН-42М	-	-	-	-
12Х1МФ, 15Х1М1Ф с 12Х1МФ, 15Х1М1Ф	Н-6, ЦЛ-20, ЦЛ-39, ЦЛ-45	Св-08ХМФА	ФЦ-11, ФЦ-16, КФ-16	Св-08ХМФА, Св-08ХГСМФА	-	-	Для аргонодуговой сварки проволоку Св-08ХМФА допускается применять при содержании кремния не менее 0,22%
15Х3НМФА с 15Х3НМФА и 15Х3НМФАА	РТ-45Б, Н-23	Св-09ХГНМТА, Св-09ХГНМТАА-ВИ	НФ-18М, КФ-30	Св-08ГСМА, Св-08ГСМТА	Св-16Х2НМФТА	ОФ-6	-

Марки применяемых сварочных материалов

Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		Примечания
		проволока	флюс		проволока	флюс	
15X2HMΦA с 15X2HMΦA и с 15X2HMΦAA	PT-45A, PT-45AA, PT-45B	Св- 12X2H2MA, Св- 12X2H2MAA	ΦЦ-16	Св- 12X2H2MA, Св- 12X2H2MAA	Св- 16X2HMΦTA	ОФ-6, ΦЦ-21	
		Св- 09XГНMTA, Св- 09XГНMTAA- BИ	НФ-18M	Св- 09XГНMTA Св- 09XГНMTAA- BИ	-	-	-
15X2HMΦA-A с 15X2HMΦA-A	-	Св- 09XГНMTAA- BИ	НФ-18M КФ-30	-	-	-	-
15X2HMΦA-A с 15X2HMΦA-A	PT-45AA	Св- 12X2H2MAA, Св- 12X2H2MAA- BИ	ΦЦ-16A НФ- 18M, КФ-30	Св- 12X2H2MAA Св- 09XГНMTAA- BИ	-	-	-
12X2MΦA,	H-3, H-6, H-	Св-10XMFТ,	АН-42M,	-		ОФ-6	-

Марки применяемых сварочных материалов

Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		Примечания
		проволока	флюс		проволока	флюс	
15Х2МФА, 18Х2МФА между собой и с 15Х2МФАА	3АА, ЦЛ-20	Св-10ХМФТУ	КФ-30		Св-13Х2МФТ, Св-13Х2МФТА		
15Х2МФА-А с 15Х2МФА-А	-	Св-10ХМФТУ	АН-42М, КФ-30	-	Св-13Х2МФТА	ОФ-6	-



Таблица 2

**Сварочные материалы для выполнения сварных соединений деталей  
из высокохромистых сталей с деталями из высокохромистых сталей и сталей перлитного класса (кроме  
сварных соединений Iи и IIи категорий)**

Марки применяемых сварочных материалов				
Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)
		проволока	флюс	
08X13 с 08X13 и с 06X12НЗД (06X12НЗДЛ), 1X12В2МФ	УОНИИ/10X13	Св-06X14	АН-22	Св-06X14
	ЦЛ-51	Св-01X12Н2-ВИ	ОФ-6	Св-01X12Н2-ВИ Св-01X12Н2МТ-ВИ
06X12НЗД (06X12НЗДЛ) с 06X12НЗД (06X12НЗДЛ) и с 10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ	ЦЛ-51	Св-01X12Н2-ВИ*	ОФ-6 ФЦ-19	Св-01X12Н2-ВИ
1X12В2МФ с 1X12В2МФ 08X14МФ с 08X14МФ	ЦЛ-32	Св-14X12НВМФ	АН-17М	Св-10X11НВМФ
	ЦЛ-51	Св-01X12Н2-ВИ	ОФ-6	Св-01X12Н2-ВИ
	ЦТ-45		ФЦ-19	Св-03X20Н45Г6М6Б-ВИ
08X14МФ со сталями 20 и 22К	ЦТ-45 ЦЛ-51	Св-01X12Н2-ВИ*	ОФ-6	Св-01X12Н2-ВИ Св-03X20Н45Г6М6Б-ВИ

Марки применяемых сварочных материалов				
Марки сталей свариваемых деталей	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)
		проволока	флюс	
05X12H2M с 05X12H2M	-	-	-	Св-01X12H2MT-ВИ
07X16H4Б с 07X16H4Б	-	-	-	Св-09X16H4Б

\* С предварительной наплавкой кромок деталей из сталей марок 10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ, 20 и 22К электродами марки ЦЛ-51.

Таблица 3

**Сварочные материалы для выполнения сварных соединений деталей  
из сталей аустенитного класса (кроме сварных соединений I и II категории)**

Марки сталей свариваемых деталей	Марки применяемых сварочных материалов					
	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки	
		проволока	флюс		проволока	флюс
10X18H9TЛ	ЭА-400/10У	Св-04X19H11M3	ОФ-6	Св-04X19H11M3	Св-04X19H11M3 (проволока)	ОФ-6
12X18H9T	ЭА-400/10Т		ФЦ-17			
12X18H9TЛ 06X18H10Т	ЦТ-15К ЦТ-26	Св-08X19H10M3Б	ОФ-6		Св-06X19H9Т (проволока)	ОФ-6
08X18H10Т	ЦТ-26М					
12X18H10Т	ЭА-898/21Б					
08X18H12Т 12X18H12Т 10X17H13M2Т (в любом сочетании)	ЭА-902/14	Св-08X19H10Г2Б Св-04X20H10Г2Б	ОФ-6	Св-08X19H10Г2Б Св-04X20H10Г2Б	08X18H10Т (пластина)	ОФ-6

Марки сталей свариваемых деталей	Марки применяемых сварочных материалов					
	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки	
		проволока	флюс		проволока	флюс
03X21H32M3Б с 03X21H32M3Б и с 12X18H9 12X18H9T 08X18H10T 12X18H10T 08X18H12T 10X17H13M3T 10X18H12M3TЛ	ЭА-855/51	Св-03X15H3517M6Б	ОФ-6	Св-03X15H35Г7M6Б	-	-
08X18H10T, 12X18H10T с 10X16H36M3T10БР	-	-	-	Св-30X15H35В3Б3Т	-	-

19

Примечание. При дуговой сварке под флюсом деталей из стали марки 08X18H10T с применением проволоки марки Св-04X19H11M3, предназначенных для работы при температуре не выше 200 °С, допускается применение флюса марки АН-26 или АН-26С при условии предварительной проверки каждой партии проволоки в сочетании с каждой партией флюса на отсутствие трещин в металле шва путем радиографического контроля и металлографических исследований специально выполненных сварных соединений.

Таблица 4

**Сварочные материалы для выполнения сварных соединений деталей  
из сталей аустенитного класса с деталями из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей (кроме  
сварных соединений Iп и IIп категорий)**

Характеристика свариваемых деталей		Марки сварочных материалов для предварительной наплавки кромок деталей из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей				Марки сварочных материалов для выполнения сварного шва			
Материалы	Номинальная толщина деталей в месте сварки, мм	Покрытые электроды для ручной дуговой наплавки	Для автоматической наплавки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки
			лента или проволока	флюс			проволока	флюс	
Стали аустенитного класса с углеродистыми или кремне-марганцовистыми сталями	До 10 (включительно)	-	-	-	-	ЭА-395/9 ЦТ-10	СВ-10Х16Н25АМ6	ОФ-6	Св-10Х16Н25АМ6
						ЗИО-8 ЦЛ-25/1 ЦЛ-25/2	Св-07Х25Н13	ОФ-6	Св-07Х25Н13
						ЭА-855/51	Св-О3Х15Н3517М6Б	ОФ-6	Св-О3Х15Н3517М6Б
	Независимо от толщины	ЭА-395/9 ЦТ-10	Св-10Х16Н25АМ6	ОФ-10	Св-10Х16Н25АМ6	ЭА-400/10У ЭА-400/10Т ЦТ-26 ЦТ-26М	Св-04Х19Н11М3	ОФ-6	Св-04Х19Н11М3

Характеристика свариваемых деталей		Марки сварочных материалов для предварительной наплавки кромок деталей из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей				Марки сварочных материалов для выполнения сварного шва			
Материалы	Номинальная толщина деталей в месте сварки, мм	Покрываемые электроды для ручной дуговой наплавки	Для автоматической наплавки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки	Покрываемые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки
			лента или проволока	флюс			проволока	флюс	
		ЭА-855/51	Св-ОЗХ15Н3517М6Б	ОФ-6	Св-ОЗХ15Н35Г7М6Б	ЭА-855/51	Св-ОЗХ15Н35Г7М6Б	ОФ-6	Св-ОЗХ15Н35Г7М6Б
		Первый слой				ЭА-400/10У ЭА-400/10Т ЦТ-26 ЦТ-26М	Св-04Х19Н11М3	ОФ-6 ФЦ-17	Св-04Х19Н11М3
		ЭА-395/9 ЦТ-10	Св-10Х16Н25А М6	ОФ-10	Св-10Х16Н25АМ6				
		Второй и последующие слои				ЭА-898/21Б ЦТ-15К	Св-04Х20Н10Г2Б Св-08Х19Н10Г2Б	ОФ-6	Св-04Х20Н10Г2Б Св-08Х19Н10Г2Б
		ЭА-400/10У ЭА-400/10Т ЦТ-26 ЦТ-26М	Св-04Х19Н11М3	ОФ-10 ФЦ-18 (лента) ОФ-6 ФЦ-17 (проволока)	Св-04Х19Н11М3				

Характеристика свариваемых деталей		Марки сварочных материалов для предварительной наплавки кромок деталей из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей				Марки сварочных материалов для выполнения сварного шва			
Материалы	Номинальная толщина деталей в месте сварки, мм	Покрываемые электроды для ручной дуговой наплавки	Для автоматической наплавки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки	Покрываемые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки
			лента или проволока	флюс			проволока	флюс	
Стали аустенитного класса с легированными или высокохромистыми сталями)	До 6 (включительно)	-	-	-	-	ЭА-395/9* ЦТ-10*	СВ-10Х16Н25АМ6*	ОФ-6	Св-10Х16Н25АМ6*
		-	-	-	-	ЭА-855/51	Св-03Х15Н35Г7М6Б	ОФ-6	Св-03Х15Н35Г7М6Б
	Независимо от толщины	Первый слой				ЭА-400/10У ЭА-400/10Т ЦТ-26 ЦТ-26М	Св-04Х19Н11М3	ОФ-6 ФЦ-17	Св-04Х19Н11М3
		ЭА-395/9* ЦТ-10*	Св-10Х16Н25АМ6*	ОФ-10	Св-10Х16Н25АМ6*				

Характеристика свариваемых деталей		Марки сварочных материалов для предварительной наплавки кромок деталей из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей				Марки сварочных материалов для выполнения сварного шва							
Материалы	Номинальная толщина деталей в месте сварки, мм	Покрываемые электроды для ручной дуговой наплавки	Для автоматической наплавки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки	Покрываемые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки				
			лента или проволока	флюс			проволока	флюс					
		Второй и последующие слои				ЭА-898/21Б ЦТ-15К	Св-04Х20Н10Г2Б Св-08Х19Н10Г2Б	ОФ-6	Св-04Х20Н10Г2Б Св-08Х19Н10Г2Б				
		ЭА-400/10У ЭА-400/10Т ЦТ-26 ЦТ-26М	Св-04Х19Н11МЗ	ОФ-10 ФЦ-18 (лента) ОФ-6 ФЦ-17 (проволока)	Св-04Х19Н11МЗ								
		Первый и последующие слои								ЭА-855/51	Св-03Х15Н35Г7М6 Б	ОФ-6	Св-03Х15Н35Г7М6Б
		ЭА-855/51	Св-03Х15Н35Г7М6Б	ОФ-6	Св-03Х15Н35Г7М6Б								

## Примечания:

1. Звездочкой отмечены сварочные материалы, используемые только при сварке и наплавке сталей, не содержащих ниобий.



2. Термическая обработка сварных соединений, швы которых выполнены сварочными материалами, не содержащими ниобий, не допускается.
3. При выполнении угловых и тавровых сварных соединений с расчетной высотой углового шва до 10 мм включительно, при приварке деталей из сталей аустенитного класса к деталям из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей любой толщины и до 6 мм включительно, при приварке деталей из сталей аустенитного класса к деталям из легированных и высокохромистых сталей любой толщины необходимость выполнения предварительной наплавки кромок определяется требованиями конструкторской документации и ПТД.
4. Автоматическая наплавка и сварка под флюсом с применением сварочной проволоки марок Св-07Х25Н13 и Св-10Х16Н25АМ6 и автоматическая наплавка под флюсом с применением сварочной проволоки марки Св-04Х19Н11М3 допускаются по согласованию с головной материаловедческой организацией.
5. При комбинированных способах сварки следует применять сварочные материалы, приведенные в одной строке таблицы (отделенные горизонтальными линиями).
6. При ручной дуговой сварке покрытыми электродами марки ЭА-855/51 или аргодуговой сварке проволокой марки Св-ОЗХ15Н35Г7М6Б выполнение предварительной наплавки кромок деталей из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей допускается не проводить, если детали с наплавленными кромками не подлежат термической обработке в соответствии с требованиями настоящих ОП.
7. Сварку сталей аустенитного класса с деталями из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей присадочными материалами, содержащими ниобий, допускается проводить только в случаях вынужденной термической обработки сварного соединения этих сталей при условии согласования ПТД на такую сварку с головной межведомственной материаловедческой организацией.

Таблица 5

**Сварочные (наплавочные) материалы для наплавки антикоррозионного покрытия  
на детали (изделия) из сталей перлитного класса**

Характеристика наплавляемого покрытия		Наплавляемые слои	Марки сварочных (наплавочных) материалов				Примечание
по виду	по числу наплавляемых слоев		Для автоматической наплавки под флюсом		Покрытые электроды для ручной дуговой наплавки	Проволока для аргонодуговой наплавки	
			лента или проволока	флюс			
Однородное	Однослойное	-	Нп-03Х22Н11Г2Б	ФЦ-18 (лента)	ЭА-855/51	СВ-03Х15Н35Г7М6Б	Допускается только для наплавки деталей из сталей марок 20, 20К, 22К
	Многослойное	Все	Св-07Х25Н13	ОФ-10, ФЦ-18 (лента), ОФ-6 (проволока) *	ЦЛ-25/1, ЗИО-8** (первый слой) ЗИО-8, ЦЛ-25/2 (второй слой и последующие)	Св-07Х25Н13	-
		Все	СВ-03Х15Н35Г7М6Б	ОФ-10	ЭА-855/51	СВ-03Х15Н35Г7М6Б	-
Двойное	Двухслойное	Первый	Св-07Х25Н13	ОФ-10, ФЦ-18 (лента) ОФ-6 (проволока)*	ЦЛ-25/1 ЗИО-8**	Св-07Х25Н13	-
		Второй	Св-04Х20Н10Г2Б	ОФ-10, ФЦ-18 (лента), ОФ-6, ФЦ-17 (проволока)*	ЭА-898/21Б ЦТ-15К	Св-04Х20Н10Г2Б	-

Характеристика наплавляемого покрытия		Наплавляемые слои	Марки сварочных (наплавочных) материалов				Примечание
по виду	по числу наплавляемых слоев		Для автоматической наплавки под флюсом		Покрытые электроды для ручной дуговой наплавки	Проволока для аргонодуговой наплавки	
			лента или проволока	флюс			
	Многослойное	Первый	Св-07Х25Н13	ОФ-10, ФЦ-18 (лента) ОФ-6 (проволока)*	ЦЛ-25/1 ЗИО-8**	Св-07Х25Н13	Количество слоев, выполняемых проволокой марки Св-08Х19Н10Г2Б и электродами марок ЭА-898/21Б, ЦТ-15К, должно быть не менее двух
		Второй и последующие	Св-04Х20Н10Г2Б Св-08Х19Н10Г2Б	ОФ-10, ФЦ-18 (лента) ОФ-6, ФЦ-17 (проволока)*	ЭА-898/21Б ЦТ-15К	Св-04Х20Н10Г2Б Св-08Х19Н10Г2Б	

Примечания:

1. Звездочкой отмечены сварочные материалы, которые допускается применять только по согласованию с головной материаловедческой организацией.
2. Двумя звездочками отмечены электроды, применение партий которых допускается только при условии содержания ферритной фазы в наплавленном металле не менее 4%
3. Термическая обработка наплавленного антикоррозионного покрытия с верхним слоем, выполненным присадочными материалами, не содержащими ниобий, не допускается.
4. При наплавке однослойного покрытия электроды марки ЭА-855/51 и сварочная проволока марки СВ-03Х15Н35Г7М6Б допускаются только для исправления его дефектов.

Таблица 6

**Сварочные материалы для выполнения сварных соединений I и II категорий деталей из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей**

Марки сталей свариваемых деталей	Марки применяемых сварочных материалов				Максимальная допустимая температура применения, °С
	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	
		проволока	флюс		
СтЗсп5, 10, 15, 20, 22К в любом сочетании	УОНИИ-13/45* УОНИИ-13/45А* УОНИИ-13/55	Св-08А* Св-08АА* Св-10Г2	ОСЦ-45* АН-348А* КФ-27	Св-08ГС Св-08Г2С	350
12Х1МФ, 15Х1МФ в любом сочетании	Н-6	Св-08ХМФА	КФ-16	Св-08ХМФА	550
05Х12Н2М с 05Х12Н2М	ЭМ-959/52	Св-01Х12Н2МТ-ВИ	КФ-28	Св-01Х12Н2МТ-ВИ	550
10Х2М с 10Х2М	Н-10	Св-04Х2МА	КФ-16	Св-04Х2МА	510

Примечания:

1. Звездочкой отмечены сварочные материалы, которые допускается применять при меньшей номинальной толщине свариваемых деталей не более 60 мм.

2. Допускается по согласованию с головной материаловедческой организацией выполнять: ручную дуговую сварку соединений деталей из углеродистых сталей электродами марки ТМУ-21У; автоматическую сварку под флюсом деталей из стали марки 22К проволокой марки Св-08ГС в сочетании с флюсом марки ФЦ-16.

Таблица 7

**Сварочные материалы для выполнения сварных соединений категорий In и IIn деталей из сталей  
аустенитного класса**

Марки сталей свариваемых деталей	Марки применяемых сварочных материалов сварочных материалов						Максимальная допускаемая температура применения
	Покры- тые элек- троды для руч- ной дуго- вой свар- ки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		
		проволока	флюс		проволока	флюс	
08X18H9, 08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 10X18H12M3T в любом соче- тании	A-1, A-1T A-2, A-2T	Св-04X17H10M2 Св- 02X17H10M2-ВИ	ОФ-6 ОФ-6	Св-04X17H10M2 Св-02X17H10M2-ВИ	-	-	600
10X18H9, 12X18H9, 08X16H11M3 в любом сочета- нии	A-1, A-1T	Св-04X17H10M2	ОФ-6	Св-04X17H10M2	-	-	600 (для сварки со- единений дета- лей из стали марки 12X18H9- 450)
03X16H9M2 с 03X16H9M2	ЦТ-26 ЦТ-26М	Св-03X16H9M2	ОФ-6, ФЦ-17	Св-03X16H9M2	-	-	600
08X16H11M3 с 08X16H11M3	-	-	-	-	Св- 04X17H10M2 (проволока)	ОФ-6	550

Марки сталей свариваемых деталей	Марки применяемых сварочных материалов						Максимальная допустимая температура применения
	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Для автоматической сварки под флюсом		Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (в том числе в смеси защитных газов)	Для электрошлаковой сварки		
		проволока	флюс		проволока	флюс	
09X18H9, 08X18H10 в любом сочетании	-	-	-	-	Св-04X19H11M3 (проволока) 12X18H9 (пластина)	ОФ-6	550
03X16H9M2 с 03X16H9M2	-	-	-	-	Св-03X16H9M2 (проволока)	ФЦ-17	550
12X18H10T, 08X18H10T с ХН35ВТ-ВД	ЗА-855/51 ЗА-582/23	-	-	Св-03X15H35Г7М6Б	-	-	550

Таблица 8

**Сварочные материалы для выполнения сварных соединений I и II категорий деталей из сталей аустенитно-перлитного класса с деталями из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей**

Характеристика свариваемых деталей		Марки сварочных материалов для предварительной наплавки кромок деталей из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей		Марки сварочных материалов для выполнения сварного шва		
Марка стали	Номинальная толщина деталей в месте сварки, мм	Покрытые электроды для ручной дуговой наплавки	Сварочная проволока для аргонодуговой сварки	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Сварочная проволока для аргонодуговой сварки	
08X16H11M3, 08X18H10 или 08X18H10T с ВСтЗсп5, 10, 15, 20 или 22К в любом сочетании	До 10 (включительно)	-	-	ЭА-395/9	Св-10X16H25AM6	
	Все слои					
	Свыше 10	ЭА-395/9	Св-10X16H25AM6	ЭА-400/10У ЭА-400/10Т ЭА-395/9* КТИ-7	Св-04X19H11M3 Св-10X16H25AM6 Св-30X15H35B3Б3Т	
08X16H11M3, 09X18H9, 08X19H10 или 08X18H10T с 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 10Х2М, 12Х1МФ, 15Х1МФ или 08Х13	До 6 (включительно)	-	-	ЭА-395/9	Св-10X16H25AM6	
	Первый слой					
	Свыше 6	КТИ-7 ЭА-395/9*	Св-30X15H35B3Б3Т Св-10X16H25AM6*	-	-	

Характеристика свариваемых деталей		Марки сварочных материалов для предварительной наплавки кромок деталей из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей		Марки сварочных материалов для выполнения сварного шва	
Марка стали	Номинальная толщина деталей в месте сварки, мм	Покрытые электроды для ручной дуговой наплавки	Сварочная проволока для аргонодуговой сварки	Покрытые электроды для ручной дуговой сварки	Сварочная проволока для аргонодуговой сварки
		Второй и последующие слои			
	-	A-1, A-1T A-2, A-2T ЭА-400/10У* ЭА-400/10Т**	Св-04Х17Н10М2 Св-02Х17Н10М2-ВИ Св-04Х19Н11М3**	A-1, A-1T A-2, A-2T ЭА-400/10У** ЭА-400/10Т**	Св-04Х19Н10М2 Св-02Х17Н10М2-ВИ Св-04Х19Н11М3
08Х16Н11М3, 09Х18Н9, 08Х18Н10 с 12Х1МФ, 15Х1МФ, 10Х2М	До 6 (включительно)	-	-	ЭА-395/9* КТИ-7	Св-10Х16Н25АМ6 Св-30Х15Н35В3Б3Т
	Первый слой				
	Свыше 6	ЭА-395/9*	Св-10Х16Н25АМ6* Св-30Х15Н35В3Б3Т	-	-
	Второй и последующие слои				
		A-1, A-1T, A-2, A-2T	Св-04Х17Н10М2 Св-02Х17Н10М2-ВИ	A-1, A-1T ЭА-400/10У** ЭА-400/10Т**	Св-04Х19Н10М2 Св-02Х17Н10М2-ВИ Св-04Х9Н11М3**
	ЭА-400/10У* ЭА-400/10Т*	Св-04Х19Н11М3*	A-2, A-2T	-	
08Х18Н10Т с 08Х14МФ	Независимо от толщины	-	-	ЦТ-45	СВ-30Х20Н45Г6М6Б-ВИ

\*Только для температур не более 500°С.

\*\* Только для температур не более 450°С.



Таблица 9

**Сварочные материалы, применяемые для заварки  
корневой части шва деталей из сталей марок 15Х2МФА-А или  
15Х2НМФА-А**

Марки сталей свариваемых деталей	Марки сварочных материалов		
	При автоматической заварке под флюсом		Покрытые электроды при ручной дуговой заварке
	проволока	флюс	
15Х2МФА-А с 15Х2МФА-А	Св-08АА-ВН	АН-42М	УОНИИ-13/45АА
15Х2НМФА-А с 15Х2НМФА-А	Св-08АА-ВН	ФЦ-16А АН-42М	ЦУ-7А УОНИИ-13/45АА

Допускается объединять в одну партию флюс одной марки нескольких плавок при условии равномерного перемешивания всей массы партии флюса (целиком или пропорциональными частями).

2.11. партией защитного газа допускается считать газ одного наименования, одной марки, одного сорта (группы), поставляемого по одному стандарту или по одним техническим условиям.

2.12. сварочная проволока и наплавочная лента должны храниться в условиях, предотвращающих их загрязнение, коррозию и повреждение.

2.13. Покрытые электроды и флюсы после прокалики следует хранить в закрытых мешках из водонепроницаемой ткани (полиэтиленовой пленки) или в закрытой таре с крышкой с резиновым уплотнением, или в сушильных шкафах при температуре  $80 \pm 20^\circ\text{C}$ , или в кладовых при температуре не ниже  $15^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 50%.

2.14. При хранении после прокалики (первичной или вторичной) в упаковке или в сушильных шкафах по подразд. 2.13 срок хранения покрытых электродов и флюсов и срок их использования без проверки содержания влаги и без дополнительной прокалики не ограничиваются.

2.15. При хранении после прокалики в кладовых по подразд. 2.13 покрытые электроды и флюсы могут быть использованы без проверки содержания влаги и без повторной прокалики в течение сроков, указанных в ПТД.

При этом устанавливаемые сроки не должны превышать:

- для электродов с основным покрытием, предназначенных для сварки сталей перлитного класса и высокохромистых сталей – 5 сут;
- для остальных электродов – 15 сут;
- для флюсов марок ОФ-6 и ОФ-10 – 3 сут;
- для других марок флюсов – 15 сут.

2.16. При нарушении указанных в подразд. 2.13 условий хранения электродов и флюсов или по истечении сроков, указанных в подразд. 2.15, электроды и флюсы перед их использованием подлежат проверке на содержание влаги или повторной прокалке.

2.17. Во всех случаях, когда при проверке содержание влаги в покрытии электродов или во флюсе превышает нормы, установленные стандартами или техническими условиями на контролируемые сварочные материалы, должна быть проведена их повторная прокалка.

2.18. Качество прокалки каждой садки электродов марки Н-10, флюса марок КФ-16 и КФ-27, а также электродов марок УО-НИИ-13/45А и УОНИИ-13/55, подлежащих использованию для сварки деталей из стали марки 10Х2М между собой и с деталями из других сталей перлитного класса, определяется по содержанию водорода в наплавленном металле или металле шва в соответствии с методикой головной межведомственной материаловедческой организации.

При этом содержание водорода в наплавленном металле (металле шва) при ручной дуговой сварке не должно превышать  $2,5 \text{ см}^3$  на 100 г, а при автоматической сварке под флюсом –  $3,0 \text{ см}^3$  на 100 г. В случае получения неудовлетворительных результатов проводится прокалка электродов или флюса и повторное определение содержания водорода.

Допускается по согласованию с головной межведомственной материаловедческой организацией не определять содержание водорода в наплавленном металле при проверке отдельных партий указанных сварочных материалов, предназначенных для сварки конкретных деталей.

2.19. Если партия электродов или флюсов прокаливалась по частям в различные сроки, требования подразд. 2.14-2.17 относятся к каждой части отдельно.

2.20. Режимы прокалики электродов и флюсов перед использованием должны соответствовать режимам, установленным стандартами или техническими условиями на сварочные материалы конкретных марок.

При отсутствии в стандартах или технических условиях указаний по температуре и времени выдержки при прокалике перед использованием электродов и флюсов следует руководствоваться указаниями табл.10.

2.21. Прокалку электродов допускается проводить не более трех раз, а флюсов марок ОФ-6 и ОФ-10 – не более пяти раз (не считая прокалики при их изготовлении). Число прокалок остальных флюсов не ограничивается.

2.22. Дата и режимы каждой прокалики должны быть зафиксированы в специальном журнале. Допускается эти данные указывать на этикетках или под маркировкой на упаковке.

2.23. Транспортировку прокаленных электродов и флюсов на сварочные участки следует проводить в закрытой таре (в закрытой таре с резиновым уплотнением, в мешках из водонепроницаемой бумаги или из полиэтиленовой пленки).

2.24. Электроды следует выдавать сварщикам в количестве, необходимом для односменной работы, если в ПТД не оговорены более жесткие требования. При выдаче должна проверяться марка электродов по этикеткам или биркам, по отличительной окраске торцов или покрытия электродов. Аустенитные электроды и проволоку следует проверять магнитом.

2.25. Порядок учета, хранения, выдачи и возврата сварочных материалов устанавливается инструкцией предприятия, выполняющего сварку (наплавку).

2.26. Прокалка флюсов должна осуществляться в электропечах на противнях из жаростойких сталей.

2.27. Режимы прокалики флюсов должны контролироваться термopарами, устанавливаемыми непосредственно в слое флюса. Высота слоя при прокалике флюсов марок ОФ-6 и ОФ-10 не должна превышать 100 мм, а для флюсов других марок устанавливается ПТД. Допускается контролировать режим прокалики флюсов по печным (сводовым) термopарам после соответствующей их тарировки по термopарам, установленным во флюсе.

Таблица 10

**Рекомендуемые режимы прокатки покрытых электродов и флюсов**

Наименование сварочных материалов	Марка сварочных материалов	Температура прокатки, °С	Время выдержки, ч
Покрытые электроды	УОНИИ-13/45А	400±20	3,0+0,5
	УОНИИ-13/55	465±15*	3,0+0,5
	Н-3, Н-6, Н-10, Н-23, Н-25, Н-20, РТ-45Б	465±15*	3,0+0,5
	УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/10Х13	400±20	2,5+0,5
	ТМЛ-1У, ТМЛ-3У, ТМУ-21У	400±20	2,0+0,5
	ОЗС-6, МР-3, ОЗС-4, АНО-4	200±20	2,0+0,5
	ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т, ЭА-898/21Б, ЭА-902/14	135±15	2,0+0,5
	ЭМ-959/52	465±15	6,0+0,5
	А-1, А-2, А-1Т, А-2Т	135±15	2,0+0,5
	ЭА-3959, ЗИО-8	225±25	2,0+0,5
	ЭА-855/51	360±20	2,0+0,5
	ЦУ-5, ЦУ-6, ЦУ-7, ЦУ-7А, ЦУ-2ХМ, ПТ-30, ЦЛ-20, ЦЛ-21, ЦЛ-32, ЦЛ-38, ЦЛ-39, ЦЛ-45, ЦЛ-48, ЦЛ-51, ЦЛ-52, ЦЛ-59, РТ-45А, РТ-45АА	360±20	2,0+0,5
	ЦЛ-25/1, ЦЛ-25/2, ЦТ-10, ЦТ-15К, ЦТ-24, ЦТ-26, ЦТ-26М, ЦТ-45	330±20	1,5+0,5
Флюсы	АН-348А, АН-8, АН-348АМ	350±50	4,5+0,5
	АН-42, АН-42М, АН-26, АН-26С	650±20	4,0+0,5
	КФ-16, КФ-19, КФ-27, КФ-30, НФ-28М	725±25	3,0+0,5
	ОФ-6	905±25	5+0,5
	ОФ-10	960±10	5+0,5
	ОСЦ-45	375±25	2+0,5
	ФЦ-11	375±20	4+0,5
	ФЦ-16, ФЦ-16А	620±20	4+0,5
	ФЦ-17, ФЦ-19, ФЦ-21, ФЦ-22	650±20	4+0,5
	ФЦ-18	800±20	3+0,5

\* Допускается уменьшение температуры прокатки до 400±20 °С по согласованию с головной межведомственной материаловедческой организацией.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К СВАРОЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ**

3.1. Для выполнения сварки и наплавки следует применять полностью исправные, укомплектованные и налаженные установки, аппаратуру и приспособления, обеспечивающие соблюдение всех требований настоящих ОП, ПК и ПТД, а также контроль за соблюдением заданных режимов.

3.2. Для ручной дуговой сварки (наплавки) следует применять установки постоянного тока. Допускается использовать установки переменного тока при ручной дуговой сварке (наплавке) электродами с рутиловым покрытием.

3.3. Каждый пост автоматической аргонодуговой сварки (наплавки) должен быть подключен к самостоятельному источнику питания сварочным током.

3.4. Оборудование для аргонодуговой сварки (наплавки) должно обеспечивать возможность плавного гашения дуги. При ручной аргонодуговой сварке допускается гасить дугу, отключая сварочный ток или медленно удаляя горелку от изделия.

3.5. Сварочное оборудование для автоматической дуговой и электрошлаковой сварки (наплавки) должно быть оснащено вольтметром, амперметром и устройствами, обеспечивающими заданную скорость сварки, а оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) – амперметром.

Допускается применение переносных амперметров для периодического контроля величины сварочного тока.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ**

4.1. Сварку, наплавку и прихватку деталей и сборочных единиц должны выполнять сварщики, прошедшие аттестацию на право выполнения сварочных работ в соответствии с требованиями "Правил аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" (ПН АЭ Г- 7-003-87) Госатомэнергонадзора СССР (в дальнейшем именуемых "Правилами аттестации сварщиков") и имеющие "Удостоверение сварщика" установленной формы. При этом сварщики допускаются к выполнению соответствующих сварочных (наплавочных) работ, которые указаны в их удостоверениях.

Каждому сварщику должно быть выдано личное клеймо с регистрацией его в журнале ОТК или другого контролирующего органа.

4.2. Сборку, подогрев и термическую обработку сварных соединений и наплавленных деталей (изделий) должны выпол-

нять работники, прошедшие подготовку и квалификационные испытания. Объем подготовки порядок испытаний и периодичность повторных проверок определяется предприятием, выполнявшим соответствующие работы.

4.3. Инженерно-технические работники, осуществляющие руководство работами по сборке, сварке, наплавке, подогреву и термической обработке, должны проходить аттестацию в соответствии с "Типовым положением о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасному ведению работ в атомной энергетике".

## **5. ПОДГОТОВКА И СБОРКА ДЕТАЛЕЙ ПОД СВАРКУ (НАПЛАВКУ)**

### **5.1. Общие требования**

5.1.1. Подготовка и сборка деталей (сборочных единиц) под сварку (наплавку) должны проводиться по ПТД, разработанной в соответствии с требованиями и указаниями настоящих ОП и чертежей.

5.1.2. В ПТД на сборку должны быть указаны:

- используемые при сборке приспособления и оборудование;
- порядок и последовательность сборки;
- способы крепления деталей;
- способы сварки, сварочные материалы и режимы сварки при выполнении прихваток и приварке временных технологических креплений;
- размеры, количество и расположение прихваток;
- количество временных технологических креплений, их расположение и размеры швов приварки к изделию;
- методы контроля качества сборки;
- другие необходимые данные с перечислением всех технологических и контрольных операций.

5.1.3. ПТД на сборку допускается объединять с соответствующей ПТД на сварку (наплавку).

### **5.2. Подготовка под сварку (наплавку)**

5.2.1. Подготовка кромок и поверхностей деталей под сварку и наплавку должна выполняться механической обработкой.

5.2.2. Подготовка кромок деталей из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей перлитного класса допускается выполнять кислородной, воздушно-дуговой или плазменно-

дуговой резкой с последующей механической обработкой (шлифованием или т.п.) до удаления следов резки.

5.2.3. Применение кислородной, воздушно-дуговой и плазменно-дуговой резки для подготовки кромок деталей из легированных сталей перлитного класса может быть допущено только в качестве предварительной операции с последующим удалением механической обработкой слоя металла толщиной не менее 1 мм на кромках деталей из легированных сталей с гарантированным пределом текучести при температуре 20 °С до 315 МПа включительно и не менее 2 мм на кромках деталей из сталей с гарантированным пределом текучести свыше 315 МПа. При этом в необходимых случаях для предотвращения трещин резка проводится с предварительным подогревом металла в соответствии с указаниями ПТД.

5.2.4. Подготовку кромок деталей из сталей аустенитного класса допускается выполнять плазменно-дуговой или кислородно-флюсовой резкой с последующим удалением механической обработкой слоя металла толщиной не менее 1 мм.

5.2.5. Форма и конструкционные элементы подготовленных под сварку кромок деталей должны соответствовать требованиям настоящих ОП или чертежей.

5.2.6. При подготовке к выполнению стыковых сварных соединений деталей различной номинальной толщины на деталях большей толщины должен быть выполнен плавный переход (скос) в соответствии с требованиями Правил АЭУ.

5.2.7. При подготовке труб одного номинального диаметра с одинаковой номинальной толщиной стенки под стыковые сварные соединения с односторонней разделкой кромок при необходимости следует выполнять калибровку (расточку или раздачу) концов труб на заданный внутренний диаметр (см. подразд. 12.11).

5.2.8. Подготовленные под сварку кромки (поверхности под наплавку) и прилегающие к ним участки деталей должны быть зачищены от окалины, ржавчины, краски, масла и других поверхностных загрязнений. Ширина указанных участков должна быть не менее 20 мм при подготовке деталей под дуговую сварку (наплавку) и не менее 50 мм при подготовке под электрошлаковую сварку.

### 5.3. Сборка

5.3.1. Все поступившие на сборку детали и сборочные единицы должны иметь маркировку и/или сопроводительную документацию, подтверждающую их приемку службой технического контроля. Способ маркировки определяется ПТД предприятия-изготовителя (монтажной организации).

5.3.2. Сборку труб и других цилиндрических или конических деталей для выполнения кольцевых стыковых сварных соединений следует проводить в соответствии с указаниями ПТД на сборочно-сварочном оборудовании или в приспособлениях, обеспечивающих соосность соединяемых деталей (сборочных единиц).

5.3.3. Для выполнения прихваток и приварки временных технологических креплений разрешается применять дуговую сварку покрытыми электродами или аргонодуговую сварку.

При сборке деталей под аргонодуговую или электронно-лучевую сварку (в том числе при аргонодуговой заварке корневой части шва) прихватки следует выполнять аргонодуговой сваркой.

5.3.4. Прихватки должны выполнять сварщики, допущенные к сварке соединений, на которых проводится прихватка.

5.3.5. Для выполнения прихваток следует применять сварочные материалы, указанные в подразд. 2.4.

5.3.6. Дефектные прихватки должны быть удалены механической обработкой (шлифованием или т.п.). В случаях, оговоренных ПТД, в соединениях деталей из сталей перлитного класса допускается удаление дефектных прихваток воздушно-дуговой строжкой.

5.3.7. Наложение прихваток в местах пересечения или сопряжения двух или нескольких подлежащих сварке соединений не допускается.

5.3.8. Приварка временных технологических креплений допускается только в случаях, предусмотренных чертежами или ПТД. При этом должны быть оговорены марка стали, форма, размеры, количество и расположение указанных креплений, квалификация сварщиков, осуществляющих приварку креплений, сварочные материалы, способы и режимы приварки и подогрева.

Использование временных технологических креплений при сборке деталей из сталей аустенитного класса и железоникеле-



вых сплавов допускается при номинальной толщине деталей не менее 6 мм.

5.3.9. Выполнение прихваток и приварку временных технологических креплений при сборке деталей из легированных и высокохромистых сталей следует проводить с подогревом металла в зоне сварки по режиму, установленному для данного сварного соединения, кроме случаев приварки креплений аустенитными присадочными материалами.

Подогрев при прихватке не является обязательным для сварных соединений, корневая часть шва которых выполняется аргонодуговой сваркой без подогрева.

5.3.10. При сборке деталей из сталей перлитного класса или/и из высокохромистых сталей следует применять временные технологические крепления из стали той же марки, что и собираемые детали, или из углеродистых сталей, а при сборке деталей из сталей аустенитного класса, железоникелевых сплавов или/и из двухслойных сталей (с приваркой креплений к плакирующему слою) – из стали марки 08X18H10T.

В случаях, предусмотренных ПТД, допускается применение временных технологических креплений из сталей, близких по химическому составу и механическим свойствам к указанным сталям, а также креплений из углеродистых сталей при сборке деталей из сталей аустенитного класса и/или из двухслойных сталей.

5.3.11. Для приварки временных технологических креплений к деталям (сборочным единицам) из сталей перлитного класса без антикоррозионного покрытия следует применять:

- те же сварочные материалы, что и для выполнения прихваток по подразд. 2.4, с соблюдением требований п.5.3.9 по подогреву основного металла;
- покрытые электроды марок ЗИО-8, ЦЛ-25/1, ЭА-395/9 или ЦТ-10 или сварочную проволоку марок Св-10X16H25AM6 или Св-07X25H13 без подогрева основного металла.

5.3.12. Для приварки временных технологических креплений к деталям (сборочным единицам) из высокохромистых сталей следует применять:

- покрытые электроды или сварочную проволоку, допущенные для выполнения сварных соединений деталей из стали соответствующей марки, или покрытые электроды марки ЦЛ-51, или сварочную проволоку марки

Св-01Х12Н2-ВИ (последние два присадочных материала независимо от марки стали собираемых деталей) – для приварки креплений из высокохромистых сталей с соблюдением требований п.5.3.9 по подогреву основного металла;

- покрытые электроды марок ЭА-395/9, ЦТ-10, ЦЛ-25/1, ЦЛ-25/2, ЗИО-8 или сварочную проволоку марок Св-10Х16Н25АМ6 или Св-07Х25Н13 – для приварки креплений из углеродистых и высокохромистых сталей к сталям, не содержащим ниобий, без подогрева основного металла;
- покрытые электроды марок ЦЛ-25/1, ЦЛ-25/2, ЗИО-8 или сварочную проволоку марки Св-07Х25Н13 – для приварки креплений из высокохромистых сталей к сталям, содержащим ниобий, без подогрева.

5.3.13. Для приварки временных технологических креплений к деталям (сборочным единицам) из сталей аустенитного класса следует применять:

- покрытые электроды и сварочную проволоку, допущенные для выполнения сварных соединений деталей из стали соответствующей марки, – для приварки креплений из сталей аустенитного класса;
- покрытые электроды марок ЭА-395/9 и ЦТ-10 или сварочную проволоку марки Св-10Х16Н25М6 – для приварки креплений из углеродистых сталей.

5.3.14. Для приварки временных технологических креплений к деталям из железоникелевых сплавов следует применять покрытые электроды или сварочную проволоку, допущенные для выполнения сварных соединений деталей из сплава соответствующей марки.

5.3.15. Для приварки временных технологических креплений к лакирующему слою (антикоррозионному покрытию) деталей из двухслойных сталей следует применять покрытые электроды или сварочную проволоку, допущенные для выполнения верхнего слоя соответствующего антикоррозионного покрытия.

При этом на подлежащих приварке торцах креплений из углеродистых сталей должна быть выполнена предварительная двухслойная наплавка с соблюдением следующих требований:

- при наличии ниобия или титана в металле антикоррозионного покрытия первый слой наплавки следует выпол-

нять покрытыми электродами марок ЦЛ-25/1 или ЗИО-8 или сварочной проволокой марки Св-07Х25Н13, а второй – электродами марок ЦТ-15К или ЭА-898/21Б или сварочной проволокой марок Св-04Х20Н10Г2Б или Св-08Х19Н10Г2Б;

- при отсутствии ниобия или титана в металле антикоррозионного покрытия оба слоя выполняются покрытыми электродами марок ЦЛ-25/1 или ЗИО-8 или сварочной проволокой марки Св-07Х25Н13.

5.3.16. Поверхность деталей в местах приварки креплений должна быть предварительно защищена от окалины, ржавчины, краски, масла и других загрязнений.

5.3.17. Швы приварки временных технологических креплений должны быть расположены на расстоянии не менее 60 мм от подлежащих сварке кромок. При сборке под сварку деталей из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей допускается уменьшение указанного расстояния до 30 мм.

5.3.18. Временные технологические крепления удаляются механическим способом. При этом на деталях из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей допускается полное удаление временных технологических креплений кислородной или воздушно-дуговой резкой без углубления в основной металл с последующим шлифованием поверхностей деталей до удаления следов резки.

На деталях из легированных и высокохромистых сталей, а также из сталей аустенитного класса допускается неполное удаление временных технологических креплений кислородной (кислородно-флюсовой), плазменно-дуговой или воздушно-дуговой резкой. При этом остающаяся часть крепления должна иметь высоту не менее 4 мм и подлежит последующему удалению механической обработкой.

При удалении временных технологических креплений допускается неполное удаление металла швов их приварки. В случае приварки временных технологических креплений аустенитными присадочными материалами к деталям из сталей перлитного класса и из высокохромистых сталей, а также при приварке указанными материалами креплений из углеродистых сталей к деталям из сталей аустенитного класса неполное удаление аустенитного металла шва допускается со стороны, не контактирующей с рабочей средой, а при последующей наплавке антикоррозионного покрытия – с любой стороны.

5.3.19. Если зазор между подлежащими сварке кромками (притуплениями кромок) собираемых деталей не удовлетворяет установленным требованиям и конструкторской документацией не оговорены более жесткие требования, допускается выполнять следующие операции:

- при зазорах, превышающих установленные нормы не более чем на 0,5 номинальной толщины основного металла в зоне подлежащих сварке кромок, но не более чем на 10 мм, – наплавку кромок (одной или двух) покрытыми электродами или сварочной проволокой (при аргонодуговой наплавке) тех марок, которые предусмотрены для выполнения данного сварного соединения. При наплавке только корневой части кромок соединяемых деталей из сталей перлитного класса допускается применять присадочные материалы, используемые для заварки корневой части шва данного соединения; наплавку следует проводить с подогревом, если таковой предусмотрен для выполняемого сварного соединения; после выполнения наплавки кромки подлежат механической обработке до заданной геометрической формы; при этом детали из легированных и высокохромистых сталей предварительно (до механической обработки кромок) должны быть подвергнуты термической обработке по режиму промежуточного отпуска, если термическая обработка сварного соединения предусмотрена настоящими ОП и/или ПТД;
- при зазорах, значения которых меньше установленных норм, – механическую обработку (шлифование, подрубку с последующим шлифованием и т.д.) подготовленных под сварку кромок;
- при объеме металла, наплавляемого на кромки деталей из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей, не более  $20 \text{ см}^3$  – подогрев при наплавке и термическую обработку наплавленных кромок допускается не проводить вне зависимости от номинальной толщины собираемых деталей.

5.3.20. Увеличение размеров деталей путем наплавки не допускается.

5.3.21. Сборка на остающихся подкладных элементах (кольцах, усах) допускается для соединений труб между собой или с другими цилиндрическими деталями трубопроводов групп

В и С с номинальным наружным диаметром свыше 300 мм, доступных для сварки только с наружной стороны, когда по особенностям конструкции невозможно или технически нецелесообразно выполнение сварных соединений без подкладных колец.

Применение сварных соединений с подкладными кольцами должно быть согласовано с головной материаловедческой организацией и оговорено в конструкторской (проектной) документации.

Применение остающихся подкладных колец с незаваренным поперечным разъемом не допускается.

5.3.22. Остающиеся подкладные кольца должны изготавливаться из следующих материалов: для сварки деталей из материалов одной марки - из материала той же марки, что и свариваемые детали;

- для сварки деталей из сталей перлитного класса различных марок, а также для сварки деталей из высокохромистых сталей различных марок – из менее легированной стали сочетаемых марок;
- для сварки деталей из сталей аустенитного класса различных марок, а также для сварки деталей из сталей аустенитного класса с деталями из сталей перлитного класса или из высокохромистых сталей с предварительной наплавкой кромок аустенитными присадочными материалами – из стали марки 08X18H10T или из стали аустенитного класса той же марки, что и одна из свариваемых деталей;
- для сварки деталей из сталей перлитного класса с деталями из высокохромистых сталей – из высокохромистой стали той же марки, что и одна из свариваемых деталей при выполнении сварного соединения высокохромистыми присадочными материалами или из сталей аустенитного класса (типа 08X18H10T) при выполнении сварного, соединения аустенитными присадочными материалами;
- для сварки деталей из железоникелевых сплавов между собой и с деталями из сталей аустенитного класса – из железоникелевого сплава.

Примечание. Допускается применение остающихся подкладных колец из углеродистых сталей для выполнения сварных соединений деталей из сталей перлитного класса независимо от их марки при температуре эксплуатации до 450°C.

5.3.23. В собранных под сварку стыковых соединениях смещение кромок (несовпадение поверхностей соединяемых деталей) и притуплений, зазоры между стыкуемыми кромками (притуплениями кромок) деталей, а также между подкладным кольцом и трубой должны удовлетворять требованиям настоящих ОП, ПК и чертежей.

5.3.24. В собранных под сварку соединениях геометрическое положение деталей (излом или перпендикулярность осей и т.п.) должно соответствовать требованиям конструкторской документации. Не допускается сборка труб с применением натяга. Последнее требование не распространяется на выполнение замыкающих сварных швов с холодным натягом при условии жесткого закрепления подлежащих сварке труб.

5.3.25. После окончания сборки зачищенные при подготовке под сварку кромки и примыкающие к ним поверхности деталей подвергаются повторной механической зачистке (при необходимости). Зачистка должна проводиться наждачным кругом или стальной щеткой.

Необходимость обезжиривания кромок устанавливается ПТД (с указанием материалов, применяемых для обезжиривания).

5.3.26. После окончания сборки под ручную дуговую сварку покрытыми электродами примыкающие к кромкам поверхности деталей из сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов должны быть защищены от попадания брызг расплавленного металла. При этом ширина защищаемой зоны должна быть не менее 100 мм в каждую сторону от подготовленных под сварку кромок. Аналогичную защиту рекомендуется выполнять и при приварке временных технологических креплений к поверхностям деталей из сталей аустенитного класса. Способы защиты устанавливаются ПТД.

Требование настоящего пункта не является обязательным, если выполненные сварные соединения подлежат последующей механической обработке со снятием в указанной зоне слоя металла толщиной не менее 0,5 мм.

5.3.27. При необходимости транспортирования собранных деталей (сборочных единиц) к месту сварки следует обеспечить условия, предотвращающие разрушение прихваток или швов приварки временных технологических креплений, а также деформацию, повреждение и загрязнение собранных под сварку деталей.

## 6. СВАРКА

### 6.1. Общие требования

6.1.1. Сварка деталей (сборочных единиц) должна проводиться по ПТД, разработанной в соответствии с требованиями и указаниями настоящих ОП и чертежей.

В ПТД должны быть установлены:

- способы сварки (наплавки);
- квалификация сварщиков;
- типы выполняемых сварных соединений;
- род и полярность сварочного тока;
- используемое сварочное оборудование;
- сочетания марок основных и сварочных (наплавочных) материалов;
- необходимость, методы и режимы предварительного и сопутствующего сварке (наплавке) подогрева;
- пространственные положения сварки (наплавки);
- сортамент присадочных материалов;
- режимы сварки (наплавки) применительно к выполнению конкретных сварных соединений (наплавки);
- методы и режимы предварительного и сопутствующего сварке (наплавке) подогрева (если таковой предусмотрен);
- порядок наложения валиков и слоев шва и наплавки (в случае необходимости);
- виды термической обработки сварных соединений и наплавленных деталей (если таковая предусмотрена);
- условия пребывания сварных соединений (наплавленных деталей) с момента окончания сварки (наплавки) до начала термической обработки;
- методы и объем операционного контроля сварки (наплавки).

Ориентировочные режимы сварки для выполнения некоторых сварных соединений приведены в справочном приложении 2.

6.1.2. Для выполнения сварных соединений могут применяться следующие способы сварки (наплавки):

- автоматическая сварка (наплавка) под флюсом;
- ручная дуговая сварка (наплавка) покрытыми электродами;
- автоматическая, полуавтоматическая и ручная аргонодуговая сварка (наплавка);

- эдектрошлаковая сварка;
- электронно-лучевая сварка в вакууме;
- плазменная сварка (наплавка);
- диффузионная сварка (только для соединений стальных и циркониевых труб технологических каналов).

Под аргонодуговой сваркой следует понимать как сварку в аргоне, так и в смесях аргона с гелием (в любых пропорциях), со сварочной двуокисью углерода до 25% (кроме сварки сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов), с кислородом до 5%.

Допускается применение механизированной сварки в углекислом газе сварочной проволокой марки Св-08Г2С для выполнения сварных соединений III категории деталей из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей.

6.1.3. Применение способов сварки (наплавки), не указанных в п.6.1.2, допускается после проведения соответствующих аттестационных испытаний согласно указаниям подразд. 3.4 Правил АЭУ.

6.1.4. Допускается использование двух или нескольких способов сварки (наплавки) из числа перечисленных в п. 6.1.2 для выполнения одного сварного соединения (комбинированная сварка).

6.1.5. Сварка (наплавка) должна выполняться в условиях, обеспечивающих соблюдение требований ПТД в части защиты места сварки от любых воздействий, влияющих на качество сварки (атмосферных осадков и т. п.).

Ведение сварочных работ по изготовлению оборудования и сборочных единиц трубопроводов при температуре окружающего воздуха ниже 0°С не допускается.

Сварку в монтажных условиях допускается проводить при температуре окружающего воздуха не ниже минус 15°С.

6.1.6. При температуре окружающего воздуха ниже 0°С сварку (наплавку) деталей из сталей перлитного класса и из высокохромистых сталей следует выполнять с дополнительным или повышенным подогревом. Для сварных соединений, выполняемых при положительной температуре окружающего воздуха без подогрева, минимальная температура предварительного и сопутствующего сварке подогрева должна быть не ниже 50°С (дополнительный подогрев). Для сварных соединений, выполняемых с обязательным подогревом, регламентированная на-



стоящим документом и ПТД минимальная температура подогрева должна быть повышена на 50°С (повышенный подогрев).

Сварку деталей из сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха не ниже минус 5°С. При более низкой температуре окружающего воздуха следует осуществлять подогрев, минимальная температура которого должна быть не ниже 0°С.

6.1.7. Перед началом сварки (наплавки) при необходимости проводится повторная зачистка кромок и прилегающих к ним поверхностей, а также их обезжиривание. При этом обезжиривание является обязательным для собранных под сварку деталей из сталей аустенитного класса. В остальных случаях необходимость обезжиривания устанавливается ПТД.

6.1.8. Марки применяемых сварочных и наплавочных материалов должны соответствовать указанным в табл. 1-9 настоящих ОП.

6.1.9. В процессе выполнения многопроходных швов и наплавов после наложения каждого валика поверхности шва и кромки разделки должны быть тщательно зачищены от шлака, брызг металла и визуальным контролем сварщиком на отсутствие трещин, недопустимых шлаковых (вольфрамовых) включений, пор и неровностей (подрезов, наплывов, углублений между валиками) и других дефектов. Выявленные дефекты (трещины, недопустимые включения, поры и неровности) должны быть удалены до возобновления сварки. При механизированной сварке контроль сварщиком отдельных валиков может проводиться в процессе сварки (без ее прекращения).

6.1.10. Все усадочные раковины (кратеры) должны быть тщательно заправлены или выведены на удаляемые припуски деталей или на приварные планки.

6.1.11. Сварку угловых швов, к которым чертежом предъявляются требования герметичности, следует выполнять не менее чем в два слоя.

6.1.12. При двухсторонней сварке (в том числе с выполнением подварочного валика) допускается частичное или полное удаление корневой части выполненного шва перед началом сварки со второй стороны.

При выполнении двухстороннего сварного соединения (или одностороннего с подваркой корня шва) допускается про-

водить поочередную разделку кромок и сварку с одной стороны с последующей разделкой и сваркой с другой стороны.

При двухсторонней сварке деталей из сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов последними рекомендуется выполнять валики со стороны, обращенной к рабочей среде. Необходимость соблюдения указанной рекомендации определяется ПТД.

6.1.13. При выполнении многопроходных швов сварных соединений деталей из сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов после каждого прохода сварку следует прекращать до остывания металла в зоне возобновления сварки до температуры не выше 100 °С.

При применении аустенитных присадочных материалов с регламентированным содержанием ферритной фазы допускается повышение указанной температуры до 250 °С.

Точки измерения указанной температуры устанавливаются ПТД.

6.1.14. После окончания сварки поверхность шва и прилегающей к нему зоны основного металла должна быть зачищена от шлака и брызг металла на ширину, необходимую для последующего контроля.

6.1.15. Ручную дуговую сварку (наплавку) покрытыми электродами со стержнями из сталей аустенитного класса следует выполнять узкими валиками шириной не более трех диаметров применяемых электродов.

6.1.16. Сварку корневой части шва сварных соединений деталей из стали марки 08X18H12T и железоникелевых сплавов, а также труб из углеродистых сталей с номинальной толщиной стенки более 12 мм рекомендуется выполнять с применением присадочной проволоки.

## **6.2. Подогрев при сварке (наплавке)**

6.2.1. Необходимость и минимальная температура предварительного и сопутствующего подогрева при сварке деталей (сборочных единиц) из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей в зависимости от марки стали и толщины свариваемых деталей устанавливаются согласно табл. 11.

В отдельных случаях ПТД может уточнять (корректировать) требования настоящего подраздела в части температуры подогрева и толщины свариваемых деталей, для которых обязателен подогрев.

В случаях, не предусмотренных табл. 11, необходимость и минимальная температура подогрева устанавливаются ПТД (по согласованию с головной материаловедческой организацией).

При сварке и наплавке (включая выполнение усиливающих наплавов) деталей из сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов подогрев не проводится (за исключением случаев, указанных в ПТД).

6.2.2. Максимальная температура подогрева не должна превышать установленную минимальную более чем на 150 °С.

6.2.3. При сварке деталей из сталей различных марок (из числа приведенных в табл. 11) минимальная температура подогрева принимается по стали, для которой предусмотрен подогрев при более высокой температуре.

6.2.4. При сварке деталей различной номинальной толщины минимальная температура подогрева устанавливается ПТД, а в случае отсутствия таких указаний в ПТД - согласно табл. 11 исходя из номинальной толщины более толстостенной детали.

6.2.5. Значения минимальной температуры подогрева при наплавке перлитными присадочными материалами деталей из сталей марок 12Х2МФА, 15Х2МФА, 15Х2МФА-А и 18Х2МФА должны быть при наплавке первого слоя не ниже 200 °С, а при наплавке последующих слоев – не ниже 150 °С.

6.2.6. По согласованию с головной материаловедческой организацией при комбинированной сварке труб, подлежащей выполнению с подогревом, аргонодуговую сварку корневой части шва допускается выполнять без подогрева независимо от марки стали и толщины свариваемых труб.

6.2.7. При выполнении предварительной наплавки кромок деталей из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей аустенитными присадочными материалами подогрев проводится только при наплавке первого слоя. Необходимость и минимальная температура указанного подогрева устанавливаются согласно табл. 11 (как и для выполнения сварных соединений наплавляемых деталей).

6.2.8. Сварка деталей из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей (как между собой, так и с деталями из сталей аустенитного класса), кромки которых предварительно наплавлены аустенитными присадочными материалами, выполняется без подогрева.

Таблица 11

**Минимальная температура предварительного и  
сопутствующего подогрева при выполнении сварных  
соединений**

Марки сталей свариваемых деталей	Номинальная тол- щина свариваемых де- талей, мм	Минимальная температура подогрева, °С		
		при дуговой сварке	при элек- трошлако- вой сварке	при наплавке кромки аустенитными присадочными материалами
СтЗсп5, 10, 15, 15Л, 20, 20Л, 20К	До 100 (включительно) Свыше 100	- 100	- -	- -
22К, 25Л	До 60 (включительно) Свыше 60	Подогрев не требуется* 100	-	-
10ХСНД	До 40 (включительно) Свыше 40	Подогрев не требуется 100	-	-
10ХН1М	До 40 (включительно) Свыше 40	Подогрев не требуется 100	-	- 50
15ГС, 16ГС, 09Г2С, 20ГСЛ, 16ГНМА	До 30 (включительно) Свыше 30	Подогрев не требуется 150	-	- 150
10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ, 15ГНМФА	До 50 (включительно) Свыше 50	50 120	- 100**	- 100
12МХ, 12ХМ 15ХМ	До 10 (включительно) Свыше 10 до 30 (включительно) Свыше 30	Подогрев не требуется 150 200	- 50 100	- 100 150
20ХМ, 20ХМЛ, 20ХМА	До 6 (включительно) Свыше 6	- 200	- 100	- 150
10Х2М	До 6 (включительно) Свыше 6	- 100	- -	- 100
12Х1МФ	До 6 (включительно) Свыше 6 до 30 (включительно)	- 200	- 150	- 100

Марки сталей свариваемых деталей	Номинальная толщина свариваемых деталей, мм	Минимальная температура подогрева, °С		
		при дуговой сварке	при электрошлаковой сварке	при наплавке кромок аустенитными присадочными материалами
15X1M1Ф, 15X1M1ФЛ	До 6 (включительно)	-	-	-
	Свыше 6 до 30 (включительно)	250	200	150
	Свыше 30	300	250	200
15X2НМФА, 15X2НМФА-А,	Независимо от толщины	150	150	150
15X3НМФА, 15X3НМФА-А	То же	150	150	150
12X2МФА	До 80 (включительно)	200	100	150
	Свыше 80	200	150	150
15X2МФА, 15X2МФА-А, 18X2МФА	Независимо от толщины	200	150	150
08X13, 05X12Н2М	До 6 (включительно)	-	-	-
	Свыше 6	100	-	100
06X12НЗД	До 30 (включительно)	-	-	-
	Свыше 30	100	-	100
12X11В2МФ	До 30 (включительно)	250	150	250
	Свыше 30	300	200	250

\* Необходимость подогрева при сварке деталей из стали марки 22К устанавливается по согласованию с головной материаловедческой организацией.

\*\* При толщинах до 150 мм включительно подогрев допускается не проводить.

6.2.9. При выполнении предварительной наплавки кромок деталей из сталей перлитного класса высокохромистыми присадочными материалами минимальная температура подогрева устанавливается по детали из стали перлитного класса, но не ниже 100 °С.

6.2.10. Сварка деталей из высокохромистых сталей с деталями из сталей перлитного класса, кромки которых предварительно наплавлены высокохромистыми присадочными материалами, выполняется с подогревом, необходимость и мини-

мальная температура которого устанавливаются по детали из высокохромистой стали.

6.2.11. Наплавка антикоррозионного покрытия на деталях (изделиях) из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей выполняется без подогрева.

6.2.12. При наплавке антикоррозионного покрытия на деталях (изделиях) из легированных сталей необходимость и минимальная температура подогрева устанавливаются в зависимости от марки стали и толщины наплавляемых деталей согласно табл. 12, а при отсутствии в ней необходимых указаний – согласно ПТД.

Таблица 12

**Минимальная температура подогрева при наплавке первого слоя антикоррозионного покрытия**

Марки стали наплавляемой детали	Вид присадочного материала	Номинальная толщина наплавляемой детали, мм	Минимальная температура подогрева, °С
20ХМА	Лента Покрытые электроды, проволока	Независимо от толщины До 100 (включительно) Свыше 100	- - 100
10ХН1М 10ГН2МФА 10ГН2МФЛ	Лента Покрытые электроды, проволока	До 100 (включительно) Свыше 100 До 50 (включительно) Свыше 50	- 50 - 50
15Х2НМФА 15Х2НМФА-А 15Х3НМФА	Лента Покрытые электроды, проволока	До 100 (включительно) Свыше 100 До 100 (включительно) Свыше 100	- 50 50 100
12Х2МФА 15Х2МФА 15Х2МФА-А 18Х2МФА	Лента, покрытые электроды, проволока	Независимо от толщины	150

При наплавке двухслойных и многослойных антикоррозионных покрытий подогрев осуществляется только при наплавке первого слоя.

6.2.13. При сварке деталей из двухслойных сталей с основным слоем из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей или из сталей марок 10ГН2МФА и 10ГН2МФАЛ разделительные и защитные наплавки выполняют без подогрева.

6.2.14. Предварительный и сопутствующий подогрев свариваемых деталей (изделий) следует осуществлять электриче-

скими, газовыми или другими нагревательными устройствами, обеспечивающими требуемый подогрев металла по всей протяженности (периметру) соединения или всей площади участка наплавки (размеры участка устанавливаются ПТД).

При местном подогреве патрубков длиной менее 100 мм ширина подогрева зоны  $L$  должна быть равна длине патрубка, а при местном подогреве днищ, фланцев и заглушек – устанавливаться указаниями ПТД.

6.2.15. При местном подогреве цилиндрических деталей (обечаек, труб, патрубков и т.п.) с кольцевыми сварными соединениями ширина зоны подогрева зоны  $L$ , в пределах которой температура должна быть не ниже минимальной температуры подогрева, указанной в табл. 12, и не выше максимальной температуры, указанной в п. 6.2.2, в каждую сторону от оси шва должна составлять  $L \geq \sqrt{DS}$ , где  $D$  и  $S$  – номинальные наружный диаметр и толщина стенки свариваемых деталей.

Допускаемые отклонения от указанного требования, а также минимальные размеры зоны  $L$  при выполнении с местным подогревом других сварных соединений и наплавки устанавливаются ПТД, но в любом случае при этом ширина зоны  $L$  должна быть не менее 100 мм.

### **6.3. Сварка деталей из сталей различных структурных классов**

6.3.1. При выполнении сварных соединений деталей из сталей различных структурных классов, в том числе для предварительной наплавки кромок, следует применять сварочные материалы в соответствии с указаниями табл. 2, 4, 6 и 8.

6.3.2. При сварке деталей из сталей аустенитного класса с деталями из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей номинальной толщиной свыше 10 мм на кромках деталей из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей должна быть выполнена предварительная наплавка (кроме случаев, предусмотренных примечанием 5 к табл. 4), толщина которой после механической обработки должна составлять  $6 \pm 2$  мм под ручную дуговую сварку покрытыми электродами и аргонодуговую сварку и  $9 \pm 2$  мм под автоматическую сварку под флюсом. Допускается выполнение ручной дуговой сварки покрытыми электродами и аргонодуговой сварки по кромкам, наплавленным для автоматической сварки под флюсом.

6.3.3. При сварке деталей из сталей аустенитного класса с деталями из легированных и высокохромистых сталей номи-

нальной толщиной свыше 6 мм на кромках деталей из легированных и высокохромистых сталей должна быть выполнена предварительная наплавка (кроме случаев, предусмотренных примечанием 5 к табл. 4), общая толщина которой после механической обработки должна составлять  $9 \pm 2$  мм при толщине первого слоя  $3 \pm 1$  мм.

6.3.4. При выполнении угловых, тавровых и нахлесточных сварных соединений деталей из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей обязательность предварительной наплавки кромок по п.6.3.2 определяется по расчетной высоте углового шва (вместо номинальной толщины). Для остальных сталей расчетная высота углового шва, при которой необходимо выполнение предварительной наплавки, устанавливается ПТД.

6.3.5. При автоматической сварке под флюсом деталей из сталей перлитного класса с деталями из высокохромистых сталей на кромках деталей из сталей перлитного класса должна быть выполнена предварительная наплавка кромок покрытыми электродами, предназначенными для сварки деталей из высокохромистой стали. Указанная наплавка должна выполняться не менее чем в три слоя и иметь общую толщину после механической обработки не менее 7 мм.

6.3.6. При сварке в монтажных условиях труб из сталей различных структурных классов в случае отсутствия на их кромках предварительной наплавки, выполненной на предприятии-изготовителе, должны применяться специальные переходники, изготовливаемые в заводских условиях. Применение указанных переходников должно предусматриваться конструкторской документацией.

Переходник представляет собой сборочную единицу, сваренную из двух отрезков труб, каждый из которых по марке стали соответствует соединяемым трубам.

Длина переходника определяется допускаемым расстоянием между сварными швами в соответствии с правилами АЭУ.

6.3.7. При пересечении швов, выполняемых аустенитными и перлитными присадочными материалами, в первую очередь должна производиться сварка шва, выполняемого перлитными материалами.

6.3.8. Ширина обращенной к водной, пароводяной или паровой среде теплоносителя поверхности металла шва или предварительной наплавки, выполненных электродами марки



ЭА-395/9, ЦТ-10 или сварочной проволокой марки Св-10Х16Н25АМ6, не должна превышать 7 мм.

#### **6.4. Сварка деталей из двухслойных сталей**

6.4.1. При подготовке деталей из двухслойных сталей под сварку плакирующий слой на участках, прилегающих к подлежащим сварке кромкам (со стороны их раскрытия), а также в местах наложения угловых швов должен быть удален, за исключением случаев, оговоренных в настоящем подразделе.

Ширина зоны удаления плакирующего слоя должна составлять не менее 5 мм при ручной дуговой сварке покрытыми электродами и аргонодуговой сварке и не менее 10 мм при автоматической сварке под флюсом. Для угловых и тавровых соединений зона удаления плакирующего слоя должна выходить за пределы углового шва не менее чем на указанные значения ширины.

Для сварных соединений, основной слой которых из сталей перлитного класса подвергается ультразвуковому и/или радиографическому контролю до нанесения плакирующего слоя, ширина зоны удаления плакирующего слоя должна быть такой, чтобы обеспечивалась возможность указанного контроля.

6.4.2. При выполнении сварных соединений с удалением плакирующего слоя сначала проводится сварка основного слоя из стали перлитного класса, а затем сварка (наплавка) плакирующего слоя.

6.4.3. Сварку основного слоя следует выполнять сварочными материалами, предназначенными для сварки деталей из стали основного слоя.

6.4.4. Сварка (наплавка) плакирующего слоя включает выполнение разделительной и защитной наплавки (рис. 1).

6.4.5. Разделительную наплавку следует выполнять покрытыми электродами марок ЦЛ-25/1 или ЗИО-8, сварочной проволокой марки Св-07Х25Н13 (при аргонодуговой наплавке), сварочной лентой марки Св-07Х25Н13 в сочетании с флюсом марки ОФ-10. При этом размеры элементов сварного соединения должны соответствовать указанным на рис. 1.

В случае предусмотренного конструкторской документацией снятия усиления сварного шва размеры усиления, указанные на рис.1, устанавливаются конструкторской организацией по согласованию с головной материаловедческой организацией.

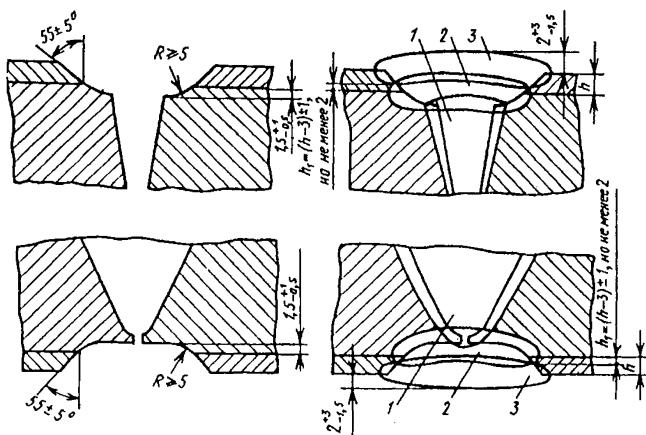


Рис. 1. Схема разделки и выполнения сварных соединений деталей из двухслойных сталей:  
 1 – сварной шов; 2 – разделительная наплавка;  
 3 – защитная наплавка

6.4.6. Защитную наплавку следует выполнять не менее чем в два слоя следующими сварочными (наплавочными) материалами:

- в случае, если сварное соединение не подлежит термической обработке – сварочными материалами по п. 6.4.5 или покрытыми электродами марок ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т, ЦТ-26, ЦТ-26М, ЭА-898/21Б, ЦТ-15К, ЦЛ-25/2, или сварочной проволокой марок Св-04Х19Н11МЗ, Св-04Х20Н10Г2Б, Св-08Х19Н10Г2Б (при аргонодуговой наплавке), или сварочной лентой марок Св-04Х19Н11МЗ, Св-04Х20Н10Г2Б, Св-08Х19Н10Г2Б в сочетании с флюсом марок ОФ-10 или ФЦ-18 (при автоматической наплавке под флюсом);
- в случае, если сварное соединение подлежит термической обработке – покрытыми электродами марок ЭА-898/21Б или ЦТ-15К, или сварочной проволокой марок Св-04Х20Н10Г2Б или Св-08Х19Н10Г2Б (при аргонодуговой наплавке), или сварочной лентой марок Св-04Х20Н10Г2Б или Св-08Х19Н10Г2Б в сочетании с флю-

сом марок ОФ-10 или ФЦ-18 (при автоматической наплавке под флюсом).

В случаях, предусмотренных ПТД, допускается выполнение защитной наплавки сварочной лентой марки Св-04Х20Н10Г2Б в один слой.

6.4.7. Защитную и разделительную наплавки ручной дуговой сваркой покрытыми электродами следует выполнять отдельными продольными валиками шириной не более трех диаметров стержня применяемого электрода. В случаях, предусмотренных ПТД, допускается увеличение ширины валиков разделительной наплавки до четырех диаметров электродного стержня.

6.4.8. Сварку деталей с номинальной толщиной основного слоя (для угловых и тавровых сварных соединений – с расчетной высотой углового шва) из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей до 10 мм включительно и из легированных сталей до 6 мм включительно допускается выполнять покрытыми электродами марок ЭА-855/51 или ЦТ-45, или сварочной проволокой марок Св-03Х15Н35Г7М6Б или Св-03Х20Н45М6Г6Б-ВИ (при аргонодуговой сварке) на всю толщину с любой стороны без удаления плакирующего слоя.

Если металл плакирующего слоя не содержит ниобий и сварное соединение не подлежит термической обработке, выполнение сварки основного слоя допускается покрытыми электродами марок ЭА-395/9 или ЦТ-10, или сварочной проволокой марки Св-10Х16Н25АМ6 (при аргонодуговой сварке) до уровня, перекрывающего плакирующий слой не менее чем на 1 мм, а разделительной и защитной наплавки – покрытыми электродами марок ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т, ЦТ-26, ЦТ-26М или сварочной проволокой марки Св-04Х19Н11М3 (при аргонодуговой наплавке) не менее чем в два слоя.

6.4.9. Односторонние сварные соединения, не доступные для сварки со стороны плакирующего слоя, допускается выполнять без удаления плакирующего слоя с предварительной наплавкой кромок согласно рис. 2 и 3.

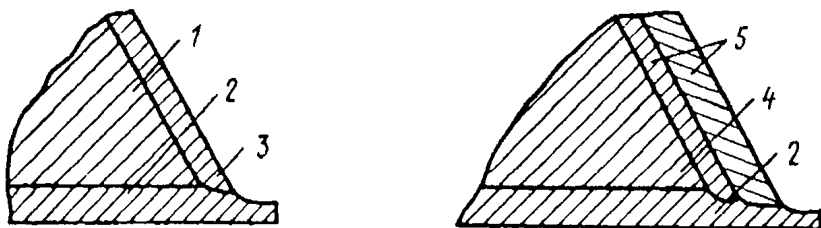


Рис.2. Схема выполнения предварительной наплавки кромок деталей из двухслойных сталей с плакирующим слоем, не содержащим ниобий:

- 1 – углеродистая или кремнемарганцовистая сталь;  
 2 – плакирующий слой; 3 – однородная наплавка, выполняемая сварочными материалами по табл.4; 4 – легированная сталь;  
 5 – двойная наплавка, выполняемая сварочными материалами по табл.4



Рис.3. Схема выполнения предварительной наплавки кромок деталей из двухслойных сталей с плакирующим слоем, содержащим ниобий:

- 1 – углеродистая или кремнемарганцовистая сталь;  
 2 – плакирующий слой; 3 – однородная наплавка, выполненная сварочными материалами по табл.4; 4 – разделительный валик; 5 – легированная сталь; 6 – двойная наплавка, выполненная сварочными материалами по табл.4

При этом, если металл плакирующего слоя содержит ниобий, должен быть выполнен разделительный валик (см. рис. 3), исключая непосредственный контакт плакирующего слоя с металлом предварительной наплавки на кромки. Разделительный валик следует выполнять покрытыми электродами марок ЦЛ-25/1 или ЗИО-8, или сварочной проволокой марки Св-07Х25Н13 (при аргонодуговой наплавке).

Толщина первого слоя и/или суммарная толщина предварительной наплавки должны соответствовать требованиям пп. 6.3.2, 6.3.3.

6.4.10. После выполнения предварительной наплавки по п. 6.4.9. проводится термическая обработка деталей в зоне наплавки (если термическая обработка предусмотрена разд. 8 и/или ПТД) и последующая механическая обработка.

6.4.11. Выполнение сварки деталей с наплавленными кромками следует проводить сварочными материалами согласно табл. 4.

6.4.12. При сварке деталей из двухслойных сталей с деталями из сталей перлитного класса проводится удаление лакирующего слоя согласно п. 6.4.1, после чего выполняется сварное соединение сварочными материалами, предназначенными для сварки деталей из сталей соответствующих марок, с восстановлением или без последующего восстановления лакирующего слоя.

6.4.13. При сварке деталей из двухслойных сталей с деталями из высокохромистых сталей проводится удаление лакирующего слоя согласно п. 6.4.1, после чего выполняется сварное соединение сварочными материалами, предназначенными для сварки деталей из сталей соответствующих марок (с выполнением в предусмотренных табл. 2 или ПТД случаях предварительной наплавки кромок), и последующее восстановление лакирующего слоя согласно пп. 6.4.4-6.4.6.

6.4.14. При сварке деталей из двухслойных сталей с деталями из сталей аустенитного класса на кромках деталей из двухслойных сталей выполняется предварительная наплавка согласно п. 6.4.10, а затем сварное соединение сварочными материалами по табл. 4.

6.4.15. Допускается приварка к лакирующему слою деталей из двухслойных сталей, защитных рубашек, а также деталей, не нагруженных давлением, без удаления лакирующего слоя в местах наложения угловых швов, если расчетная высота углового шва не превышает 8 мм. При этом должны использоваться сварочные материалы согласно табл. 3 и 4, предусмотренные для соответствующих случаев (лакирующий слой рассматривается как сталь аустенитного класса).

## **6.5. Электрошлаковая сварка**

6.5.1. Детали из кремнемарганцовистых и легированных сталей, а также из высокохромистых сталей должны поступать на электрошлаковую сварку после полной термической обработки (нормализации или закалки с последующим отпуском), а детали из двухслойной стали – с лакирующим слоем, удален-

ным на ширину, достаточную для установки водоохлаждаемых ползунов и планок, а также для выполнения последующего ультразвукового контроля.

6.5.2. Процесс электрошлаковой сварки следует вести без перерыва от начала до конца выполнения сварного соединения.

В случае вынужденного перерыва сварку допускается продолжать после удаления участка шва с усадочной раковиной. Удаление указанного участка шва при сварке деталей из легированных сталей проводится после предварительного отпуска выполненной части сварного соединения.

При сварке деталей из сталей аустенитного класса в случае удаления участка шва с усадочной раковиной после завершения выполнения сварного соединения обязательно проведение аустенизации.

6.5.3. При выполнении кольцевых сварных соединений деталей из сталей перлитного класса после заварки 20-40% периметра соединения начальный участок шва удаляют кислородно-ацетиленовой, механической или плазменной резкой или воздушно-дуговой строжкой. Температура металла в зоне кислородно-ацетиленовой или плазменной резки или воздушно-дуговой строжки сварных соединений деталей из легированных сталей должна быть не ниже 200 °С. Кромки среза и примыкающие к ним поверхности шва и основного металла должны быть очищены от грата и окалины.

При выполнении кольцевых сварных соединений деталей из сталей аустенитного класса и высокохромистых сталей метод и условия вырезки начального участка устанавливаются ПТД.

## **6.6. Аргонодуговая сварка**

6.6.1. При аргонодуговой сварке в качестве неплавящихся электродов применяют сварочные неплавящиеся вольфрамовые электроды из вольфрама марок ЭВЛ, ЭВИ-1, ЭВИ-2, ЭВИ-3, ЭВТ-15, из лантанированного вольфрама марки ВЛ или иттрированного вольфрама марки СВИ-1.

6.6.2. При сварке без подкладных колец (или "усов") труб и других цилиндрических деталей из сталей аустенитного класса, высокохромистых сталей и железоникелевых сталей следует обеспечивать защиту аргоном (смесью защитных газов) обратной стороны соединения в процессе выполнения двух первых слоев (в том числе при комбинированно сварке) путем поддува газа к обратной стороне шва или во внутренний объем свариваемых деталей.

ваемого изделия. Необходимость поддува защитного газа внутрь свариваемых деталей из сталей перлитного класса определяется ПТД.

Для уменьшения расхода газа рекомендуется в свариваемые детали устанавливать удаляемые заглушки для создания камеры необходимого объема. Обеспечение необходимой защиты корня шва достигается пропусканьем перед началом сварки газа через камеру в объеме, равном 4-5 - кратному объему камеры, и последующим поддувом газа в процессе выполнения первых двух слоев шва.

## **7. НАПЛАВКА АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ**

### **7.1. Общие требования**

7.1.1. Наплавка антикоррозионных покрытий должна проводиться по ПТД, разработанной в соответствии с требованиями и указаниями настоящих ОП и чертежей.

В ПТД на наплавку антикоррозионных покрытий должны быть установлены:

- марки сталей наплавляемых изделий (деталей);
- характеристики покрытий по их виду и количеству наплавляемых слоев;
- способ наплавки;
- квалификация сварщиков;
- используемое сварочное (наплавочное) оборудование;
- марки (сочетания марок) сварочных (наплавочных) материалов;
- сортамент присадочных материалов;
- требования к подготовке поверхностей основного металла под наплавку;
- род и полярность сварочного тока;
- пространственные положения и режимы наплавки;
- величина и направление смещения электрода относительно вертикали к поверхности наплавляемого изделия (для тел вращения);
- необходимость, методы и режимы предварительного и сопутствующего подогрева;
- порядок наложения валиков и слоев;
- порядок зачистки поверхности наплавленного слоя и схема удаления или заварки кратеров (при наплавке лентой);

- условия пребывания наплавленных изделий в период с момента окончания наплавки до начала термической обработки;
- необходимость, виды и порядок механической обработки наплавленных покрытий;
- методы и объемы контроля наплавленных покрытий;
- другие необходимые данные с указанием всех технологических и контрольных операций.

Ориентировочные режимы наплавки для некоторых случаев выполнения антикоррозионных покрытий приведены в справочном приложении 2.

7.1.2. Антикоррозионные покрытия подразделяются по видам на однородные и двойные.

Однородное покрытие – покрытие, выполняемое сварочными (наплавочными) материалами одной марки (одного сочетания марок присадочных материалов и флюсов или защитных газов) по всей толщине независимо от количества наплавливаемых слоев.

Двойное антикоррозионное покрытие – покрытие, при выполнении которого для наплавки первого слоя используются сварочные (наплавочные) материалы одной марки (одного сочетания марок), а при выполнении второго и последующих слоев – сварочные (наплавочные) материалы другой марки (другого сочетания марок).

Примечание. Слой наплавленного антикоррозионного покрытия – часть покрытия, образованная рядом валиков, расположенных на одном уровне от основного металла.

7.1.3. Однородные антикоррозионные покрытия подразделяются на однослойные и многослойные.

Однородное однослойное покрытие наплавляется в один слой.

Однородное многослойное покрытие наплавляется не менее чем в два слоя.

7.1.4. Двойные антикоррозионные покрытия подразделяются на двухслойные и многослойные.

Двойное двухслойное покрытие наплавляется в два слоя.

Двойное многослойное покрытие наплавляется более чем в два слоя.

7.1.5. Однородные многослойные покрытия, выполняемые присадочными материалами, не легированными ниобием, наплавляют только на детали (изделия), не подвергаемые последующей термической обработке.



7.1.6. Толщина однородного однослойного покрытия должна составлять  $4_{-1}^{+2}$  мм, а однородного многослойного покрытия – не менее 5 мм (после окончательной механической обработки).

Примечание. Под толщиной антикоррозионного покрытия (или его первого слоя) следует понимать расстояние от наружной поверхности покрытия (от поверхности первого слоя) до зоны его сплавления с основным металлом.

7.1.7. Толщина первого слоя двойного покрытия до наплавки второго слоя должна составлять  $3_{-1}^{+2}$  мм. Суммарная толщина двойного двухслойного покрытия должна составлять не менее 5 мм, а многослойного - не менее 7 мм (после окончательной механической обработки). При этом общая (суммарная) толщина двойного двухслойного покрытия должна превышать максимальную измеренную толщину первого слоя не менее чем на 2 мм (после окончательной механической обработки).

7.1.8. Максимальная суммарная толщина покрытия не должна превышать значений, устанавливаемых чертежами изделия (при наличии в чертежах соответствующих требований).

7.1.9. Порядок измерения толщины покрытия устанавливается ПТД.

## **7.2. Выполнение наплавки**

7.2.1. Все подготовленные под наплавку антикоррозионного покрытия детали (изделия) должны иметь маркировку и/или сопроводительную документацию, подтверждающие их приемку службой технического контроля. Способ маркировки определяется ПТД предприятия-изготовителя (монтажной организации).

7.2.2. Перед началом наплавки зачищенные при подготовке под наплавку поверхности изделий подвергают при необходимости, устанавливаемой ПТД, повторной зачистке и/или обезжириванию.

7.2.3. Сборочные единицы со сварными соединениями, выполненными электрошлаковой сваркой, перед наплавкой должны быть подвергнуты полной термической обработке.

7.2.4. Для выполнения антикоррозионных покрытий следует применять автоматическую наплавку сварочной лентой под флюсом с использованием одного или двух ленточных электродов (основной рекомендуемый способ), ручную дуговую наплавку покрытыми электродами или аргонодуговую наплавку.

Автоматическую наплавку сварочной проволокой под флюсом с учетом указаний табл. 5 допускается применять в следующих случаях:

- для наплавки в горизонтальном положении внутренних поверхностей патрубков при вертикальном расположении оси патрубка с выполнением первого (нижнего) кольцевого валика каждого слоя ручной дуговой наплавкой покрытыми электродами и с последующей автоматической наплавкой при угле наклона проволоочно-электрода не более  $45^\circ$  от вертикали;
- при введении в дугу дополнительной присадочной проволоки той же марки, что и основная сварочная проволока.

7.2.5 Анतिकоррозионные покрытия следует выполнять сварочными (наплавочными) материалами, указанными в табл. 5.

7.2.6. При наплавке антикоррозионных покрытий необходимость и температура предварительного и сопутствующего подогрева устанавливаются в соответствии с указаниями подразд. 6.2.

7.2.7. Ручную дуговую наплавку покрытыми электродами следует выполнять валиками шириной не более трех диаметров применяемых электродов. Допускается увеличение ширины отдельных валиков до четырех диаметров электродного стержня при условии, что таким образом будет выполнен только один валик или количество таких валиков не будет превышать 5% общего количества валиков, выполненных на наплавленном изделии.

7.2.8. При автоматической наплавке лентой под флюсом каждый последующий валик выполняемого слоя должен перекрывать предыдущий не менее чем на 5 мм (по ширине). При ручной дуговой наплавке покрытыми электродами и при аргонодуговой наплавке каждый последующий валик должен перекрывать предыдущий не менее чем на  $1/3$  его ширины.

7.2.9. В процессе наплавки после выполнения каждого очередного валика его поверхность и примыкающие к нему участки поверхности основного и/или наплавленного металла должны быть тщательно зачищены от шлака, брызг металла и других загрязнений и визуально проконтролированы (сварщиком) на отсутствие дефектов. В случае обнаружения дефектов (трещин, отколов, подрезов, наплывов) они подлежат удалению до наложения следующего валика.

При наплавке лентой обязательному удалению (вышлифовке абразивным инструментом с плавным переходом к ранее наплавленному металлу) дополнительно подлежат все кратеры (усабочные раковины), образующиеся при перерывах процесса наплавки. Поверхность наплавленного слоя, подлежащего наплавке, не должна иметь западаний и уступов между валиками глубиной (высотой) более 2 мм. Западания и уступы большей глубины (высоты) должны быть доведены до указанного значения шлифованием с плавным переходом (уклон не более 1:10) к прилегающей поверхности наплавки или заглавлены покрытыми электродами или аргонодуговой наплавкой. При этом после выполнения указанных операций должно быть обеспечено соблюдение требований пп.7.1.6 и 7.1.7.

7.2.10. После выполнения каждого слоя проводится дополнительная зачистка его поверхности (при необходимости) и визуальный контроль по всей площади.

7.2.11. Наплавку каждого последующего слоя следует начинать только после полного выполнения предыдущего (по всей площади), за исключением крупногабаритных изделий, наплавленные поверхности которых расположены в различных пространственных положениях.

7.2.12. Наплавку первого слоя рекомендуется выполнять без перерывов.

Порядок выполнения второго и последующих слоев должен обеспечивать снижение температуры ранее наплавленного металла в зоне наложения очередного валика ниже 100 °С (к моменту подхода дуги).

При автоматической наплавке второго и последующих слоев лентой марки Св-04Х20Н10Г2Б допускается повышение указанной температуры до 250 °С с периодическим ее контролем на расстоянии 150-200 мм от дуги в направлении ее движения (впереди дуги по оси наплавливаемого валика). Периодичность контроля устанавливается ПТД в зависимости от габаритов наплавливаемых изделий.

7.2.13. При наличии недопустимых неровностей (углублений между валиками и др.) поверхность выполненного антикоррозионного покрытия подвергают механической обработке абразивным кругом или методом резания. В зависимости от количества и расположения неровностей проводят общую или местную обработку поверхности покрытия. Толщина покрытия после

механической обработки должна удовлетворять требованиям пп.7.1.6 и 7.1.7.

Примечание. Допускается предварительное исправление недопустимых углублений путем их заварки сварочными материалами, предназначенными для выполнения верхнего слоя соответствующего покрытия при условии, что выборка проводится в пределах этого слоя.

7.2.14. В случаях, предусмотренных конструкторской документацией, допускается выполнение наплавленного антикоррозионного покрытия на изделиях из сталей аустенитного класса с целью защиты от коррозионных повреждений. Наплавку указанного покрытия проводят покрытыми электродами марки ЭА-855/51 или сварочной лентой (проволокой) марки Св-03Х15Н35Г7М6Б в сочетании с флюсом марки ОФ-10 (при автоматической наплавке под флюсом) или сварочной проволокой марки Св-03Х15Н35Г7М6Б (при аргонодуговой наплавке). При этом количество и размеры наплавляемых слоев определяются ПТД.

## 8. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

8.1. Необходимость и вид термической обработки сварных соединений и наплавленных изделий устанавливаются согласно требованиям настоящих ОП и указываются в чертежах.

8.2. Термическую обработку сварных соединений и наплавленных изделий следует выполнять по ПТД, разработанной в соответствии с требованиями и указаниями настоящих ОП и чертежей.

В ПТД на термическую обработку должны быть указаны:

- наименование и обозначение сварных (наплавленных) изделий;
- марки основных материалов сваренных или наплавленных изделий;
- характеристики наплавов (предварительная на кромках, наплавленное антикоррозионное покрытие с указанием его вида.);
- наименьшая номинальная толщина сваренных (наплавленных) деталей (сборочных единиц), определяющая необходимость термической обработки сварных соединений или наплавленных деталей (в зависимости от марки основного металла);
- условия пребывания сварных соединений и наплавленных изделий в интервале времени между окончанием сварки (наплавки) и началом термической обработки

(допустимость охлаждения без "термического отдыха" или после его проведения, допустимые температура и продолжительность охлаждения, поддержание заданной температуры подогрева, немедленная посадка в нагретую печь и т.п.);

- виды термической обработки с указанием последовательности выполнения отдельных ее этапов (в том числе предварительных, промежуточных и окончательных отпусков);
- методы термической обработки с указанием применяемого термического оборудования;
- режимы каждого этапа термической обработки (температура печи при ее загрузке, скорость нагрева, температура, а также их продолжительность в зависимости от диапазонов номинальных толщин сборочных единиц в зоне сварных соединений или наплавов, условия, среда или скорость охлаждения и т.п.);
- методы и порядок контроля температурных режимов (в том числе количество, расположение и способы крепления термоэлектрических термометров);
- допустимые количество и суммарная продолжительность промежуточных и окончательных отпусков сварных соединений и наплавленных изделий (деталей);
- другие необходимые данные с указанием всех технологических и контрольных операций.

8.3. Сварные соединения в интервале времени между окончанием сварки и началом термической обработки в случаях, если не предусмотрен "термический отдых", должны находиться в условиях, предусмотренных табл. 13.

8.4. В случаях проведения "термического отдыха" сварные соединения могут быть охлаждены до температуры не ниже 5 °С. После проведения "термического отдыха" время до начала термической обработки не ограничивается.

8.5. Минимальная температура и продолжительность "термического отдыха" приведены в табл. 14.

Максимальная температура "термического отдыха" не должна превышать минимальную более чем на 100 °С.

При местном "термическом отдыхе" ширина зоны нагрева должна быть такой же, как при предварительном и сопутствующем подогреве согласно пп. 6.2.14 и 6.2.15.

Таблица 13

**Условия пребывания стыковых сварных соединений  
в интервале времени между окончанием сварки и началом термической обработки**

Марки сталей сваренных соединений	Номинальная толщина стенки сваренных деталей, мм	Минимально допустимая температура металла в зоне сварного соединения, °С	Максимально допустимый интервал, ч
10ГН2МФА, 10ГН2МФЛ, 15ГНМФА	Свыше 50	70	Не регламентируется
20ХМ, 20ХМЛ, 20ХМА	Независимо от толщины	Не регламентируется	72
10Х2М	Свыше 30	100	Не регламентируется
12Х1МФ, 15Х1МФ	Свыше 6	Не регламентируется	72
05Х12Н2М	Свыше 30	80	Не регламентируется
15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А, 15Х3НМФА, 15Х3НМФА-А	Независимо от толщины	150	Не регламентируется
12Х11В2МФ	Свыше 3	Не регламентируется	72
06Х12НЗД	Свыше 10	100	Не регламентируется
12Х2МФА	Независимо от толщины	175	То же
15Х2МФА, 15Х2МФА-А	То же	200	"
18ХМ2МФА	"	300	"

8.6. Для сварных соединений деталей из сталей различных марок минимальная температура "термического отдыха" принимается по стали, для которой установлено более высокое значение указанной температуры.

Таблица 14

**Режимы "термического отдыха" стыковых сварных соединений, выполненных дуговой или электронно-лучевой сваркой**

Марки сталей сваренных деталей	Номинальная толщина стенки сваренных деталей, мм	Режим "термического отдыха"	
		Минимальная температура, °С	Минимальная продолжительность, ч
10ГН2МФА, 10ГН2МФЛ	Свыше 50 до 110 (включительно)	150	8
15ГНМФА	Свыше 110	150	18
10Х2М, 05Х12Н2М	Свыше 30	100	8
12Х1МФ	Свыше 6	130	8
15Х1М1Ф	Свыше 6	150	10
06Х12НЗД, 15Х3НМФА, 15Х3НМФА-А	Независимо от толщины	150	12
08Х13	Свыше 10	100	8

8.7. В случаях, не предусмотренных табл. 13, условия пребывания сварных соединений в интервале времени между окончанием сварки и началом термической обработки устанавливаются ПТД.

8.8. Интервал времени между окончанием предварительной наплавки кромок деталей из сталей марок 12Х2МФА, 15Х2МФА, 15Х2МФА-А, 18Х2МФА и началом термической обработки не должен превышать 20 сут, а в остальных случаях – времени, установленного ПТД.

Температура металла деталей с наплавленными кромками до начала термической обработки во всех случаях должна быть не ниже 5 °С.

8.9. Интервал времени между окончанием наплавки антикоррозионного покрытия на изделиях из сталей марок 12Х2МФА, 15Х2МФА, 15Х2МФА-А, 15Х3НМФА, 15Х3НМФА-А, 10ХН1М и началом термической обработки не должен превышать 30 сут, а в остальных случаях – времени, установленного ПТД. Температура металла наплавленных изделий в указанном интервале времени должна быть не ниже 5 °С.

8.10. В процессе изготовления (монтажа) сварных изделий применяются следующие виды термической обработки:

- отпуск;
- полная термическая обработка (нормализация или закалка с последующим отпуском);
- аустенизация.

Отпуску подвергаются выполненные дуговой или электронно-лучевой сваркой сварные соединения деталей из сталей перлитного класса или из высокохромистых сталей.

Полной термической обработке подвергаются выполненные электрошлаковой сваркой сварные соединения деталей из сталей перлитного класса или из высокохромистых сталей.

Аустенизации подвергаются сварные соединения деталей из сталей аустенитного класса.

8.11. Отпуски подразделяются на промежуточные и окончательные.

Промежуточные отпуска проводятся после выполнения отдельных сварных соединений (усиливающих наплавов), если эти соединения (наплавки) в дальнейшем подлежат повторному отпуску (одному или нескольким).

Окончательные отпуска проводятся после выполнения всех предусмотренных сварочных (наплавочных) и термических операций на сварном или наплавленном изделии, а также после исправления дефектов сварных соединений (наплавки) с применением сварки (наплавки).

Кроме того, после выполнения предварительной наплавки кромок деталей, а также перед полной термической обработкой сварных соединений, выполненных электрошлаковой сваркой, проводятся предварительные отпуска.

8.12. Номинальная температура промежуточных отпусков должна быть ниже номинальной температуры окончательного отпуска не менее чем на 15 °С.

8.13. Номинальная температура окончательных отпусков сварных соединений и наплавленных деталей во всех случаях не должна превышать номинальную температуру отпуска основного металла при его полной термической обработке по режимам, установленным стандартом или техническими условиями на полуфабрикаты из стали соответствующей марки.

8.14. Необходимость и температура отпусков, выполненных дуговой или электронно-лучевой сваркой сварных соединений деталей из сталей перлитного класса или высокохромистых



сталей, в зависимости от марки стали и номинальной толщины сваренных деталей устанавливаются согласно табл. 15. При отсутствии соответствующих указаний в табл. 15 необходимость и температура отпусков устанавливаются ПТД.

В случаях, устанавливаемых ПТД, допускается проведение отпусков сварных соединений, для которых по номинальной толщине сваренных деталей необходимость отпусков указаниями табл. 15 не предусмотрена.

8.15. Проведение отпусков сварных соединений деталей из сталей различных марок или/и различной номинальной толщины обязательно в следующих случаях:

- если согласно указаниям табл. 15 марка стали и номинальная толщина каждой из двух сваренных деталей определяют необходимость отпуска сварного соединения;
- если согласно указаниям табл. 15 марка стали хотя бы одной из двух сваренных деталей определяет необходимость отпуска сварного соединения независимо от номинальной толщины деталей.

В остальных случаях необходимость отпусков указанных сварных соединений устанавливается ПТД.

8.16. Температура отпусков сварных соединений деталей из сталей различных марок, для которых указаниями табл. 15 предусмотрена различная температура отпусков, устанавливается ПТД. При этом номинальные температуры отпусков не должны выходить за пределы интервала между номинальными температурами, определяемыми согласно указаниям табл.15 для отпусков сварных соединений деталей из сталей соответствующих марок, и должны удовлетворять требованиям подразд.8.12 и 8.13.

8.17. Необходимость отпуска деталей после выполнения предварительной наплавки кромок определяется по табл. 15 как для сварных соединений этих деталей без наплавки кромок. При этом детали, кромки которых наплавлены аустенитными присадочными материалами, подвергаются предварительному отпуску по режиму окончательного отпуска, а детали, кромки которых наплавлены высокохромистыми присадочными материалами, – по режиму промежуточного отпуска.

Таблица 15

**Температура отпусков сварных соединений, выполненных дуговой  
или электронно-лучевой сваркой**

Марки сталей сваренных деталей	Номинальная толщина сва- ренных дета- лей, мм	Температура отпусков, °С			
		промежуточных		окончательных	
		номи- нальная	предельные отклонения	номиналь- ная	предель- ные от- клонения
СтЗсп5, 10, 15, 15Л, 20, 20Л	До 36 (включитель- но) Свыше 36	- 610	- ± 20	- 630	- ±20
20К, 22К, 25Л	До 36 (включитель- но) Свыше 36	- 620	- ±20	- 640	- +20 -10
06Х12НЗД	До 10 (включитель- но) Свыше 10	- 620	- ±10	- 640	- +10 -15
15ГС, 16ГС, 20ГСЛ, 09Г2С, 10ХСНД, 10ХН1М	До 30 (вклю- чительно) Свыше 30	- 630	- ±15	- 650	- ±15
10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ	До 10 (вклю- чительно) Свыше 10	- 620	- ±10	- 650	- ±10
15Х2НМФА, 15Х2НМФА- А, 15Х3НМФА, 15Х3НМФА- А	Независимо от толщины	620	±10	650	±10
07Х16Н4Б	То же	-	-	650	±10
16ГНМА, 15ГНМФА	До 25 Свыше 25	- 640	- ±15	- 660	- ±15
12Х2МФА, 15Х2МФА, 15Х2МФА-А, 18Х2МФА	Независимо от толщины	655	±10	670	±10

Марки сталей сваренных деталей	Номинальная толщина сваренных деталей, мм	Температура отпусков, °С			
		промежуточных		окончательных	
		номинальная	предельные отклонения	номинальная	предельные отклонения
05X12H2M	То же	-	-	670	±20
20ХМА, 20ХМ, 20ХМЛ	"	670	±15	700	±15
12МХ, 12ХМ, 15ХМ	До 10 (включительно) Свыше 10	- 690	- ±20	- 710	- ±20
10Х2М, 12Х2М1Л, 08Х13, 12Х13	До 6 (включительно) Свыше 6	- 690	- ±20	- 710	- ±20
12Х1МФ, 20ХМФЛ	До 6 (включительно) Свыше 6	- 715	- ±15	- 730	- ±20
15Х1М1Ф, 15Х1М1ФЛ	До 6 (включительно) Свыше 6	- 725	- ±15	- 740	- ±15
12Х11В2МФ	До 3 (включительно) Свыше 3	- 730	- ±15	- 750	- ±15

Примечания:

1. Для стыковых сварных соединений за номинальную толщину сваренных деталей следует принимать их номинальную толщину в зоне, непосредственно примыкающей к сварному шву.

2. При местной термической обработке (отпусках) сварных соединений деталей из сталей марок СтЗсп5, 10, 15, 15Л, 20, 20Л, 20К, 22К, 25Л, 15ГС, 16ГС, 20ГСЛ, 09Г2С, 10ХСНД, 10ХН1М, 10ГН2МФА, 10ГН2МФЛ, 16ГНМА, 15ГНМФА, 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х1МФ, 20ХМФЛ, 15Х1М1Ф и 15Х1М1ФЛ по согласованию с головной материаловедческой организацией допускается увеличение суммарных предельных отклонений от указанных в таблице номинальных температур отпусков до 40 °С.

3. По согласованию с головной материаловедческой организацией допускается не проводить высокий отпуск сварных соединений сталей марок 10ХСНД и 10ХН1М с номинальной толщиной стенки до 40 мм включительно.

4. В случаях, предусмотренных ПТД, для сварных соединений деталей из сталей марок СтЗсп5 и 20 допускается повышение верхнего предела температуры окончательного отпуска до 660 °С.

5. В случаях, предусмотренных ПТД, допускается проводить промежуточный отпуск сварных соединений деталей из сталей марок 12Х2МФА и 15Х2МФА при температуре  $650 \pm 10$  °С.

8.18. Изделия с наплавленным антикоррозионным покрытием подвергаются отпуску в случаях, оговоренных ПТД. При этом температура отпусков устанавливается согласно табл. 15 как для сварных соединений деталей из сталей той же марки, что и наплавленные изделия.

Отпуски изделий с наплавленным антикоррозионным покрытием рекомендуется совмещать с отпусками сварных соединений.

8.19. Необходимость и температура отпусков сварных соединений деталей из двухслойных сталей, основной слой которых сварен перлитными присадочными материалами, определяются по табл. 15 без учета толщины плакирующего слоя.

8.20. Выполненные аустенитными присадочными материалами сварные соединения деталей из сталей перлитного класса или из высокохромистых сталей с деталями из сталей аустенитного класса, а также деталей из двухслойных сталей термической обработке не подлежат, за исключением случаев, оговоренных чертежами и/или ПТД.

8.21. Для сварных соединений деталей из сталей аустенитного класса с деталями из сталей перлитного класса или из высокохромистых сталей (кроме сварных соединений Iп и IIп категорий), деталей из двухслойных сталей, а также для деталей (изделий) с наплавленными антикоррозионными покрытиями число окончательных отпусков не должно превышать пяти.

8.22. Выполненные дуговой или электронно-лучевой сваркой сварные соединения деталей из сталей аустенитного класса, предназначенные для работы при температуре до 360 °С (независимо от толщины сваренных деталей), а при номинальной толщине сваренных деталей до 10 мм включительно и также предназначенные для работы при температуре свыше 360 °С, термической обработке не подлежат, за исключением случаев, оговоренных чертежами и/или ПТД.

8.23. Выполненные дуговой или электронно-лучевой сваркой сварные соединения деталей из сталей аустенитного класса номинальной толщиной свыше 10 мм, предназначенные для работы при температуре 450 °С (стали марок 08Х18Н10Т,

12X18H9T, 12X18H10T), свыше 500 °С (стали марок 08X18H10, 09X18H9, 10X18H9, 12X18H9), свыше 560 °С (сталь марки 08X16H11M3), подлежат аустенизации при температуре 1000±(20+30) °С, за исключением случаев, устанавливаемых по согласованию с головной материаловедческой организацией и указываемых в чертежах и ПТД.

При невозможности проведения аустенизации указанных сварных соединений по согласованию с головной межведомственной материаловедческой организацией допускается применение следующей технологии:

- выполнение предварительной наплавки кромок деталей покрытыми электродами марок А-1 (А-1Т) или А-2 (А-2Т) (толщина наплавки должна соответствовать требованиям п. 6.3.2);
- проведение аустенизации деталей с наплавленными кромками при температуре 1000 ± (20÷ 30) °С;
- механическая обработка наплавленных кромок;
- выполнение сварного соединения сварочными материалами согласно табл. 7 без последующей термической обработки.

Указанная технология должна быть отражена в чертежах и включена в ПТД.

Необходимость, вид и режимы термической обработки сварных соединений Iп и IIп категорий других сталей, а также указанных выше сталей при более низких температурах устанавливаются по согласованию с головной межведомственной материаловедческой организацией и указываются в чертежах и ПТД.

8.24. После окончания выполняемой с подогревом электрошлаковой сварки деталей из сталей перлитного класса следует проводить предварительный отпуск сварного соединения без охлаждения металла шва и околошовной зоны основного металла ниже минимальной температуры подогрева при сварке (за исключением случаев, предусмотренных ПТД). При этом температура предварительного отпуска должна быть не ниже температуры окончательного отпуска, определяемой согласно табл. 15 в зависимости от марки свариваемой стали.

8.25. Все выполненные электрошлаковой сваркой соединения деталей из сталей перлитного класса или из высокохромистых сталей вне зависимости от проведения предваритель-

ного отпуска следует подвергать полной термической обработке по режимам, установленным для основного металла.

Допускается проведение полной термической обработки выполненных покрытыми электродами марки ЦЛ-59 сварных соединений деталей из сталей марок 10ГН2МФА и 10ГН2МФАЛ.

8.26. Все выполненные электрошлаковой сваркой соединения деталей из сталей аустенитного класса следует подвергать аустенизации по режимам, установленным для основного металла.

8.27. При полной термической обработке любых сварных соединений, а также при отпусках или аустенизации продольных, меридианальных, хордовых и круговых сварных соединений и всех наплавленных деталей сварные (наплавленные) изделия следует помещать в печь целиком.

При отпусках и аустенизации кольцевых сварных соединений труб и других цилиндрических деталей допускается местная термическая обработка, что должно быть оговорено в чертежах и/или ПТД.

8.28. При местной термической обработке сварных соединений общая зона контролируемого нагрева металла состоит из основной и дополнительных зон и должна включать сварной шов и примыкающие к его краям участки основного металла на расстояниях  $L$ , минимальные значения которых в зависимости от номинальных диаметров и толщин сваренных деталей приведены в табл. 16.

Основная зона контролируемого нагрева включает сварной шов и примыкающие к его краям участки основного металла на расстояниях, равных номинальным толщинам сваренных деталей при толщине деталей до 50 мм (включительно), а при большей толщине деталей – на расстоянии 50 мм. В пределах основной зоны температура металла в процессе выдержки должна соответствовать заданной температуре отпуска (аустенизации) с учетом установленных допусков.

Дополнительная зона контролируемого нагрева включает участки основного металла общей зоны, не входящие в основную зону. В пределах дополнительной зоны допускается снижение температуры металла в процессе выдержки по сравнению с заданной температурой отпуска (аустенизации), но не более чем на 50 °С от минимально допустимой температуры (с учетом минусового допуска).

**Ширина зоны контролируемого нагрева  
основного металла  $L_1$ , мм**

Номинальные размеры сваренных деталей на участках, примыкающих к сварному шву		Минимальное расстояние, мм
Наружный диаметр, мм	Толщина, мм	
До 200 (включительно)	До 20 (включительно)	40
	Свыше 20	50
Свыше 200 до 300 (включительно)	До 25 (включительно)	60
	Свыше 25	70
Свыше 300 до 500 (включительно)	До 30 (включительно)	90
	Свыше 30	120
Свыше 500 до 1000 (включительно)	До 50 (включительно)	180
	Свыше 50 до 100 (включительно)	250
	Свыше 100	300

Примечание. При наружном диаметре сваренных деталей свыше 1000 мм значение  $L_1$ , устанавливается ПТД.

8.29. После сварки листов или других полуфабрикатов (в том числе с наплавленным антикоррозионным покрытием) для последующего изготовления фасонных деталей путем деформирования (вальцовки, штамповки, гибки и т.п.) сварные соединения, подлежащие термической обработке, должны быть подвергнуты таковой до начала процесса деформирования. При горячем деформировании в случаях, предусмотренных ПТД, указанную термическую обработку допускается не проводить.

8.30. При термической обработке контрольных сварных соединений все технологические нагревы до температуры 550 °С для углеродистых и кремнемарганцовистых сталей и до температуры 450 °С для остальных сталей (в том числе подогрев при сварке и "термический отдых"), выполняемые при изготовлении (монтаже) производственных сварных изделий до проведения термической обработки (отпуска, закалки или нормализации), а также все отпуска (включая предварительный), выполняемые до проведения нормализации или закалки, допускается не воспроизводить. Вне зависимости от проведения указанных технологических нагревов и выполняемых до нормализации или закалки отпусков результаты испытаний контрольного сварного соединения распространяются на однотипные произ-

водственные сварные соединения как подвергаемые, так и не подвергаемые этим нагревам и отпускам.

8.31. Температура печи при загрузке в нее сварного изделия для термической обработки должна отличаться от температуры металла, подлежащего термической обработке изделия, не более чем на 300 °С.

## 9. ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

9.1. Исправлению подлежат все дефекты (недопустимые отклонения от установленных ПК показателей), выявленные в сварных соединениях и наплавленных изделиях при их неразрушающем контроле (включая дефекты в предварительной наплавке кромок).

9.2. Дефектные участки следует исправлять по ПТД на исправление типовых дефектов, разработанной в соответствии с требованиями настоящих ОП и ПК.

9.3. Поверхностные дефекты следует удалять механическим способом с обеспечением плавных переходов в местах выборок (абразивным инструментом, резанием или вырубкой с последующим шлифованием).

9.4. Исправление поверхностных дефектов без последующей заварки мест их выборки допускается:

- на сварных соединениях – при остающейся толщине шва и основного металла в месте максимальной глубины выборки не менее расчетной толщины детали (сборочной единицы) в зоне сварного соединения, но не менее 75% ее номинальной толщины;
- на наплавленных поверхностях – при остающейся толщине наплавки не менее минимально допустимой по пп. 7.1.6 и 7.1.7, а в случаях, не регламентированных разд. 7, – не менее минимально допустимой по чертежу.

9.5. Дефекты с заваркой выборок в выполненных дуговой и электронно-лучевой сваркой соединениях, подлежащих термической обработке, следует исправлять после отпуска сварного соединения (предварительного, промежуточного или окончательного).

Допускается исправлять дефекты до проведения отпуска сварных соединений, если согласно табл. 14 и ПТД разрешается их охлаждение до температуры 5 °С после окончания сварки.



9.6. Удалять внутренние дефекты (дефектные участки) следует механическим способом (абразивным инструментом, резанием или вырубкой с последующим шлифованием).

Допускается исправлять дефекты воздушно-дуговой или плазменно-дуговой строжкой с последующей обработкой поверхности выборки механическим способом:

- до полного удаления следов строжки – на поверхностях выборок в сварных соединениях деталей из углеродистых или кремнемарганцовистых сталей;
- с удалением слоя металла толщиной не менее 1 мм – на поверхностях выборок в сварных соединениях деталей из легированных сталей с гарантированным пределом текучести при температуре 20 °С не более 315 МПа или из сталей аустенитного класса;
- с удалением слоя металла толщиной не менее 2 мм – на поверхностях выборок в сварных соединениях деталей из легированных сталей с гарантированным пределом текучести при температуре 20 °С свыше 315 МПа или из высокохромистых сталей.

9.7. Форма и размеры подготовленных выборок должны обеспечивать возможность их заварки по всему объему.

Размеры выборок, подлежащих заварке, не ограничиваются. При том выборки, выполняемые в металле шва (наплавленном металле), могут заходить в основной металл.

9.8. Заварку выборок следует выполнять одним из способов сварки (наплавки), допускаемых п. 6.1.2 для выполнения исправляемых сварных соединений (наплавленных слоев), с использованием соответствующих сварочных (наплавочных) материалов.

9.9. При исправлении дефектов следует соблюдать все указания настоящих ОП, относящиеся к выполнению исправляемых сварных соединений (наплавленных изделий), в том числе по предварительному и сопутствующему сварке (наплавке) подогреву и последующей термической обработке.

В отдельных случаях по согласованию с головной материаловедческой организацией допускается заварка выборок без подогрева или последующей термической обработки (на сварных соединениях и наплавленных изделиях, подлежащих термической обработке).

9.10. Исправлять дефекты дуговой сваркой в сварных соединениях, выполненных электрошлаковой сваркой, следует

после полной термической обработки (в сварных соединениях деталей из сталей перлитного класса или из высокохромистых сталей) или после аустенизации (в сварных соединениях деталей из сталей аустенитного класса).

При исправлении дефектов в указанных сварных соединениях деталей из легированных сталей, подлежащих последующей обработке давлением, допускается применение следующей технологии:

- нормализация (закалка) и последующий отпуск сборочной единицы со сварным соединением, выполненным электрошлаковой сваркой;
- выборка дефектов;
- заварка выборок углеродистыми присадочными материалами;
- обработка давлением сборочной единицы с нагревом до заданной температуры;
- нормализация (закалка) и последующий отпуск изделия;
- полное удаление металла, наплавленного углеродистыми присадочными материалами;
- заварка выборок соответствующими легированными присадочными материалами;
- отпуск исправленного сварного соединения.

Комплекс указанных операций учитывается как одно исправление.

9.11. Исправление сборочных единиц (изделий) с дефектными стыковыми сварными соединениями труб допускается проводить путем вырезки дефектного сварного соединения и последующей вварки вставки (отрезка трубы). Размеры вставки определяются требованиями к расстоянию между осями соседних кольцевых швов по подразд. 2.4 Правил АЭУ. При этом оба вновь выполненные сварные соединения считаются неисправившимися.

9.12. В случаях, предусмотренных ПТД, исправление дефектных сварных соединений допускается проводить путем полного удаления сварного шва с последующей подготовкой кромок механическим способом и выполнением сварного соединения вновь. При этом новое сварное соединение считается неисправившимся.

9.13. Исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения или наплавленной детали допускается

проводить не более трех раз. При этом под исправляемым участком понимается прямоугольник наименьшей площади, в контур которого вписывается подлежащая заварке выборка, и прилегающие к нему поверхности на расстоянии, равном трехкратной ширине указанного прямоугольника (рис. 4).

Вопрос о возможности исправления дефектов на одном участке сварного соединения (наплавленной детали) более трех раз должен решаться по согласованию с головной материаловедческой организацией и местным органом Госатомэнергонадзора СССР.

9.14. При исправлении дефектов в процессе выполнения сварных соединений (наплавки деталей) необходимо соблюдать следующие положения:

- при обнаружении трещин сварка (наплавка) должна быть прекращена и может быть возобновлена только после удаления трещин и принятия мер, предотвращающих их появление;
- при обнаружении прожога подкладного кольца не доступные для сварки с внутренней стороны сварные соединения труб должны быть полностью удалены и выполнены вновь (при условии невозможности исправления дефекта без разрезки);
- число исправлений корневой части шва на одном и том же участке не должно превышать трех;
- число исправлений (кроме исправлений корневой части шва) при глубине выборок в пределах номинальной толщины двух слоев шва не ограничивается и не учитывается;
- число исправлений при глубине выборок, превышающей номинальную толщину двух слоев шва, на одном и том же участке не должно превышать трех.

9.15. Число фиксируемых исправлений дефектов в процессе выполнения сварного соединения и в полностью выполненном сварном соединении не суммируется (учитывается отдельно).

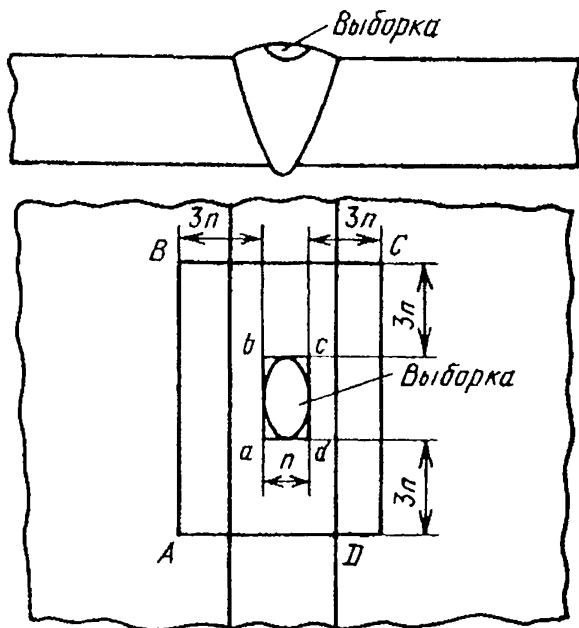


Рис.4. Схема определения размеров исправляемого участка (*abcd* – прямоугольник наименьшей площади, в контур которого вписывается выборка; *n* – ширина прямоугольника; *ABCD* – исправляемый участок)

## 10. МАРКИРОВКА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И НАПЛАВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ (ИЗДЕЛИЙ)

10.1. На сварных соединениях и наплавленных деталях (изделиях) должны быть поставлены клейма, позволяющие установить фамилию сварщика (сварщиков), выполнявшего сварку или наплавку. Глубина клеймения и размеры клейм устанавливаются ПТД на основании требований конструкторской документации.

Допускается замена клеймения другими методами маркировки, обеспечивающими ее сохранность в процессе эксплуатации и не ухудшающими качество и надежность сварных (наплавленных) изделий.

10.2. Клейма (маркировка) должны быть поставлены с наружной стороны сварных соединений на расстоянии 30-50 мм от

края усиления шва. При этом на продольных и других незапаянных сварных соединениях клейма следует ставить на расстоянии 100-200 мм от конца шва.

10.3. На каждом сварном соединении должны быть поставлены клейма всех сварщиков, участвовавших в его выполнении. При этом перед клеймом сварщика, выполнившего предварительную наплавку кромок, ставят дополнительное клеймо "Н", а перед клеймом сварщика, выполнявшего корневую часть (корневой слой) шва, – дополнительное клеймо "К". В случае выполнения сварного соединения по всему сечению одним сварщиком указанные дополнительные клейма не ставятся.

Если сварщик выполнял только отдельный участок сварного соединения, его клеймо должно быть поставлено посередине выполненного им участка с учетом указаний подразд. 10.2.

10.4. Если все сварные соединения изделия выполнены одним сварщиком, то клеймение (маркировку) каждого сварного соединения допускается не проводить. В этом случае клеймо сварщика ставится около фирменной таблички или на другом открытом участке изделия (или сварного узла) и место клеймения заключают в хорошо видимую рамку, наносимую несмываемой краской (последнее не распространяется на поверхности изделия, омываемые теплоносителем).

10.5. На деталях (изделиях) с наплавленным антикоррозионным покрытием клейма (маркировка) сварщиков должны быть поставлены на открытом участке изделия со стороны, противоположной наплавленному покрытию.

10.6. В случае снятия клейм (маркировки) при последующей механической обработке они должны быть восстановлены в тех же местах.

10.7. В отдельных случаях, оговоренных в конструкторской документации, когда клеймение (маркировка) может ухудшить качество и надежность сварных изделий, а также при невозможности сохранения клейм (маркировки) в процессе эксплуатации, к паспорту оборудования или трубопровода должны быть приложены эскизы (схемы) изделия с указанием расположения незамаркированных сварных соединений и клейм сварщиков, выполнявших сварку (наплавку).

## 11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Санитарно-гигиенические условия на участках сварки и наплавки в части требований к производственным помещениям, оборудованию, технологическим процессам, приспособлениям, отоплению, вентиляции и освещению должны удовлетворять "Санитарным правилам при сварке, наплавке и резке металлов", утвержденным Министерством здравоохранения СССР.

11.2. При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать "Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий", утвержденные Министерством внутренних дел СССР, и "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Минэнерго СССР.

11.3. При проведении подогрева и термической обработки должны соблюдаться требования правил, указанных в подразд. 11.2, а также "Правил техники безопасности и производственной санитарии при термической обработке металлов", утвержденных ЦК профсоюза рабочих машиностроения.

11.4. При выполнении всех работ, связанных со сваркой и наплавкой оборудования и трубопроводов, следует соблюдать требования "Санитарных норм и правил по ограничению вибрации рабочих мест" и "Гигиенических норм допустимых уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах," утвержденных Министерством здравоохранения СССР.

11.5. Параметры вибрации на рабочих местах должны быть в пределах, установленных "Санитарными нормами и правилами при работе с инструментами, механизмами и оборудованием, создающим вибрации, передаваемые на руки работающих", утвержденными Министерством здравоохранения СССР.

11.6. Работы по сварке с применением обезжиривающих жидкостей следует вести по специальному разрешению представителя пожарной службы и лица, отвечающего за проведение сварочных работ на данном участке.

11.7. При сварке деталей с предварительным и сопутствующим подогревом следует соблюдать меры предосторожности: закрывать нагреваемые детали теплоизоляционным материалом, оставляя открытыми лишь свариваемые участки.

11.8. Администрация предприятия, проводящего сварочные работы, должна обеспечить разработку соответствующих инструкций по технике безопасности и контроль за их соблюдением.

Инструкции должны быть вывешены на соответствующих рабочих местах.

11.9. Администрация предприятия, проводящего сварку (наплавку), должна обеспечить периодический инструктаж и проверку знаний рабочих и инженерно-технического персонала по технике безопасности не реже одного раза в квартал.

Внеочередной инструктаж проводится при нарушении работником требований техники безопасности.

11.10. Допуск к работе вновь поступающих и переводимых на другую работу сварщиков (операторов) разрешается только после проведения инструктажа и проверки их знаний по технике безопасности с оформлением в специальном журнале.

## **12. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИОННЫМ ФОРМАМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ**

12.1. Основные рекомендуемые типы сварных соединений с указанием применяемых способов сварки, номинальных толщин свариваемых деталей и конструктивных элементов подготовленных кромок и выполненных швов приведены в рекомендуемом приложении 3.

По согласованию с головной материаловедческой организацией допускается применение не указанных в приложении 3 типов сварных соединений, обеспечивающих выполнение требований ПК.

12.2. Основные рекомендуемые типы сварных соединений деталей из сталей перлитного класса и из высокохромистых сталей приведены в табл. ПЗ.1-ПЗ.19, ПЗ.21-ПЗ.-24, ПЗ.30-ПЗ.32, ПЗ.34, ПЗ.36, ПЗ.38-ПЗ.41, ПЗ.51-ПЗ.54 – для стыковых прямолинейных и кольцевых сварных соединений с внутренним диаметром соединяемых деталей свыше 750 мм; в табл. ПЗ.17, ПЗ.20-ПЗ.23, ПЗ.25-ПЗ.28, ПЗ.30, ПЗ.32, ПЗ.34, ПЗ.36, ПЗ.38-ПЗ.40, ПЗ.42-ПЗ.46, ПЗ.48, ПЗ.49 – для стыковых сварных соединений с внутренним диаметром соединяемых деталей до 750 мм; в табл. ПЗ.55-ПЗ.65 – для угловых, тавровых и торцевых сварных соединений.

12.3. Основные рекомендуемые типы сварных соединений деталей из сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов приведены:

в табл. ПЗ.1-ПЗ.7, ПЗ.11-ПЗ.19, ПЗ.22, ПЗ.29-ПЗ.33, ПЗ.35, ПЗ.37, ПЗ.47, ПЗ.48 – для стыковых прямолинейных и кольцевых сварных соединений с внутренним диаметром соединяемых деталей до 750 мм; в табл. ПЗ.20-ПЗ.22, ПЗ.25-ПЗ.28, ПЗ.30, ПЗ.32, ПЗ.33, ПЗ.35, ПЗ.37, ПЗ.42-ПЗ.44, ПЗ.46, ПЗ.49, ПЗ.50 – для стыковых сварных соединений с внутренним диаметром соединяемых деталей до 750 мм; в табл. ПЗ.55-ПЗ.65 – для угловых, тавровых и торцевых сварных соединений.

12.4. Сварные соединения деталей из сталей различных структурных классов и из двухслойных сталей по геометрии должны соответствовать сварным соединениям сталей одинаковых структурных классов с соблюдением требований по выполнению предварительной наплавки кромок, разделки плакировки и выполнению разделительной и защитной наплавки, указанных в подразд. 6.3 и 6.4.

Конструкционные элементы подготовленных под сварку кромок деталей из сталей различных структурных и/или из двухслойных сталей после выполнения предварительной наплавки кромок согласно требованиям подразд. 6.3 и 6.4 и их механической обработки должны соответствовать установленным для принятого типа сварного соединения без наплавки кромок с соблюдением требований п. 6.4.1 по удалению плакирующего слоя.

Конструкционные элементы выполненных швов сварных соединений деталей из сталей различных структурных классов и/или из двухслойных сталей должны соответствовать установленным для принятого типа сварного соединения деталей из однородного металла с соблюдением требований подразд. 6.3 и 6.4.

12.5. При сварке деталей, номинальные толщины которых отличаются от приведенных в приложении 3, размеры конструктивных элементов подготовленных кромок и выполненных швов принимают по установленным для деталей ближайшей толщины.

12.6. При выполнении сварных соединений типов 1-21 и 1-25 (с модификациями) аргонодуговую сварку неплавящимся



электродом первого (корневого) слоя шва допускается проводить как с присадочным материалом, так и без него.

12.7. Установленные для угловых сварных соединений типов 2-03 и 2-04 размеры конструктивных элементов относятся только к указанному в чертеже сечению. Для других сечений размеры конструктивных элементов устанавливаются конструкторской документацией.

12.8. Сварное соединение типа 1-01 допускается выполнять на флюсовой подушке. В этом случае при номинальной толщине свариваемых деталей до 10 мм включительно допускается сварка с одной стороны в один проход.

12.9. Шероховатость поверхности подготовленных под сварку кромок должна быть не более  $R_a^{80}$ .

12.10. Форма и размеры остающихся цилиндрических подкладных колец и расплавляемых вставок, а также допускаемые значения зазоров между кольцом и свариваемыми деталями должны соответствовать указанным на рис. 5. Допускается замена снятия фасок с внутренней стороны колец округлением их внутренних кромок по радиусу от 1 до 3 мм.

Допускается применение расплавляемых вставок другой формы согласно указаниям чертежей и/или ПТД.

12.11. Для обеспечения минимального смещения кромок с внутренней стороны соединения рекомендуется выполнять цилиндрическую калибровку (расточку, раздачу) концов труб согласно рис. 6.

В случаях, предусмотренных конструкторской документацией, для выполнения сварных соединений труб из сталей аустенитного класса допускается коническая раздача (расточка) концов труб по рис. 7 с использованием конических подкладных колец согласно рис. 8 при условии учета указанных конструктивных особенностей в расчетах на прочность.

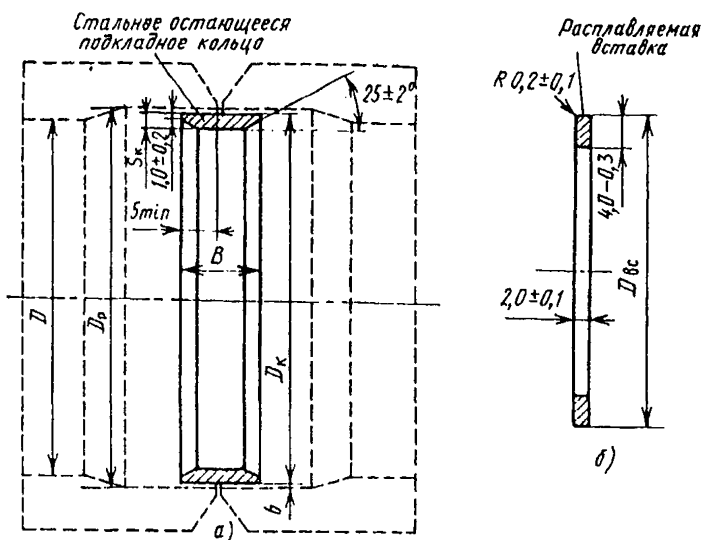


Рис.5. Остающиеся цилиндрические подкладные кольца (а) и расплавляемые вставки (б).  $D_k = D_p$  (по номинальному размеру). Для диаметра  $D_k$  устанавливают только минусовое предельное отклонение (в чертежах и/или ПТД). Предельные отклонения размеров  $D_k$  и  $D_p$  должны обеспечивать допускаемое значение зазора  $S$ . Диаметр  $D_{вс}$  устанавливается чертежами и/или ПТД в зависимости от диаметра расточки  $D_p$  и типа сварного соединения

S, мм	S <sub>к</sub> , мм		B, мм	в, мм не более
	Номинальное значение	Предельное отклонение		
Свыше 300	4,0	± 0,2	24-30	0,5

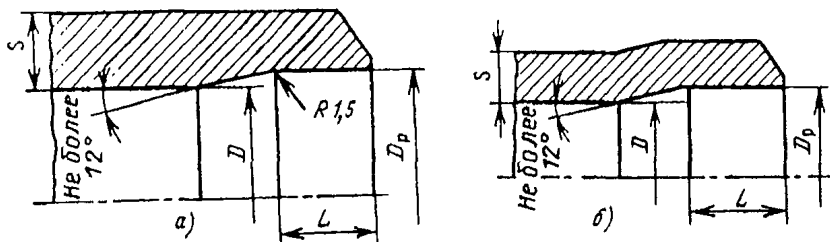


Рис.6. Схемы цилиндрической расточки (а) и калибровки (раздачи) (б) концов труб (патрубков) под стыковые сварные соединения с односторонним швом. Диаметры  $D_p$  устанавливаются чертежами и/или ПТД. При этом для  $D_p$  устанавливается только плюсовое предельное отклонение. Длина  $L$  цилиндрической части расточки и калибровки (раздачи) концов труб (патрубков) для выполнения сварных соединений, не подлежащих ультразвуковому контролю, следующая:

$S$ , мм	$L$ , мм, не менее
От 1 до 4 (включительно)	10
Свыше 4 до 8 (включительно)	15
Свыше 8 до 15 (включительно)	20
Свыше 15 до 25 (включительно)	25
Свыше 25 до 40 (включительно)	30
Свыше 40 до 60 (включительно)	35
Свыше 60 до 80 (включительно)	40
Свыше 80	50

При подготовке труб (патрубков) для выполнения сварных соединений, подлежащих ультразвуковому контролю, длина  $L$  устанавливается чертежами и/или ПТД в соответствии с указаниями нормативно-технической документации на ультразвуковой контроль.

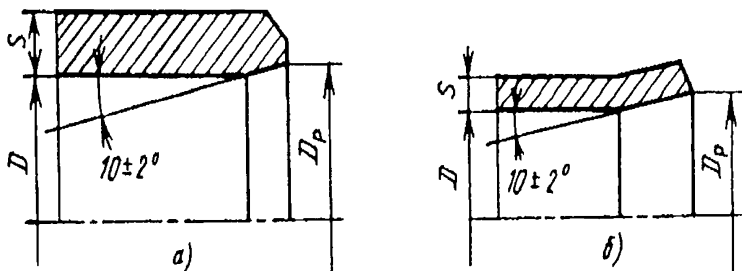


Рис.7. Схемы конической расточки для соединений на коническом подкладном кольце для  $S$  свыше 5 мм (а) и калибровки (раздачи) концов труб (патрубков) для  $S$  до 5 мм (включительно) (б)

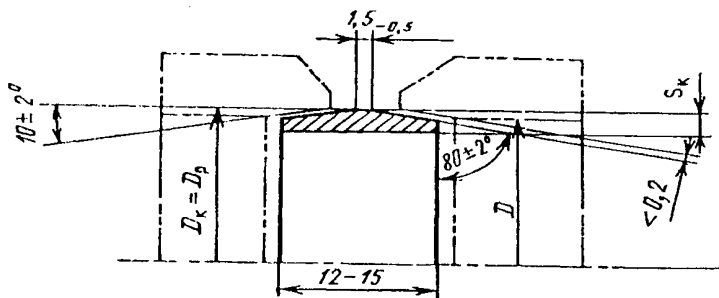


Рис.8. Коническое подкладное кольцо ( $D_p$  – диаметр расточки, раздачи или калибровки под кольцо;  $D_k$  – наружный диаметр подкладного кольца)

$D$ , мм	$S_k$ , мм
До 75 (включительно)	$2,0 \pm 0,2$
Свыше 75 до 150 (включительно)	$2,5 \pm 0,2$
Свыше 150	$3,0 \pm 0,2$

12.12. В случаях, предусмотренных конструкторской документацией, допускается невыполнение или снятие усиления сварных швов.

### 13. ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

При технической невозможности или экономической нецелесообразности соблюдения отдельных требований настоящего документа допускается обоснованные отступления, оформляемые совместными техническими решениями конструкторской (проектной) организации и предприятием-изготовителем (монтажной организацией), согласованными с головной материалovedческой организацией и Госатомэнергонадзором СССР.

**УКАЗАТЕЛЬ**

**нормативно-технической документации на сварочные материалы, допускаемые к применению при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок**

Сварочные материалы		Обозначение документа
Наименование	Марка	
Сварочная проволока	Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2, Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-08ГСМТ, Св-10НМА, Св-08ХМ, Св-08ХМФА, Св-10ХМФТ, Св-08ХГСМА, Св-08ХГСМФА, Св-04Х2МА, Св-13Х2МФТ, Св-10Х11НВМФ, Св-06Х14, Св-06Х19Н9Т, Св-08Х19Н10Г2Б, Св-08Х19Н10М3Б, Св-04Х19Н11М3, Св-07Х25Н13, Св-10Х16Н25АМ6, Св-30Х15Н35В3Б3Т	ГОСТ 2246-70
	Св-06А	ТУ 14-1-1569-75
	Св-10ГНМА, Св-10ГН1МА, Св-10ГН2МФА	ТУ 14-1-2860-79
	Св-10ХМФТУ	ТУ 14-1-3034-80
	Св-12Х2Н2МА, Св-12Х2Н2ММА	ТУ-14-1-2502-78
	Св-09ХГНМТА, Св-09ХГНМТАА-ВИ	ТУ-14-1-3675-83
	Св-16Х2НМФТА	ТУ 14-1-3633-83
	Св-01Х12Н2-ВИ	ТУ 14-1-1212-74
	Св-01Х12Н2МТ-ВИ	ТУ 14-1-3595-83
	Св-09Х16Н4Б	ТУ 14-1-1692-76

Сварочные материалы		Обозначение документа
Наименование	Марка	
	Св-03Х16Н9М2	ТУ 14-1-2208-77
	Св-021Х17Н10М2-ВИ	ТУ 14-1-1005-74
	Св-04Х17Н10М2	ТУ 14-1-1959-74
	СВ-04Х20Н10Г2Б	ТУ 14-1-3252-81
	Св-03Х24Н13Г2Б	ТУ 14-1-2205-77
	Св-03Х15Н35Г7М6Б	ТУ 14-1-2143-77
	Св-08АА-ВИ	ТУ 14-1-4355-81
	Св-03Х20Н45Г6М6Б-ВИ	ТУ 14-1-2206-77
	Св-06ХГСМТА, Св-14Х12НВМФ	ТУ 14-1-2808-79
	Св-13Х2МФТА	ТУ 14-1-4370-87
Сварочная лента	Св-08Х19Н10Г2Б, Св-04Х19Н11М3, Св-07Х25Н13, Св-10Х16Н25АМ6	ТУ 14-1-3146-81
	Св-04Х20Н10Г2Б	ТУ 14-1-2270-77
	Нп-03Х22Н11Г2Б	ТУ 14-1-2750-79
	Св-03Х24Н13Г2Б	ТУ 14-11-2207-77
	Св-03Х15Н35Г7М6Б	ТУ 14-1-2162-77
Покрытые электроды	ЦУ-5, ЦУ-6, ЦУ-7, ЦУ-7А, ЦУ-2ХМ, ЦЛ-20, ЦЛ-21, ЦЛ- 25/1, ЦЛ-25/2, ЦЛ-32, ЦЛ-38, ЦЛ- 39, ЦЛ-45, ЦЛ-48, ЦЛ-51, ЦЛ-59, РТ-30, РТ-45А, РТ-45АА, ЦТ- 10, ЦТ-15К, ЦТ-26, ЦТ-26М, ЦТ-45, ЦТ-48	ОСТ 108.948.01-86
	ЦЛ-52	Паспорт ЦЭ № 223-73
	ЗИО-8	*

Сварочные материалы		Обозначение документа
Наименование	Марка	
	ОЗС-4	Паспорт № ОС31-10-76(А)
	ОЗС-6	Паспорт № ОС31-11-76(А)
	УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45АА, УОНИИ-13/55АА, УОНИИ-13/10Х13, Н-3, Н-6, Н-10, Н-20, Н-23, Н-25, РТ-45Б, ЭА-395/9, ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т, ЭА-582/23, ЭА-855/51, ЭА-898/21Б, ЭА-902/14, ЭМ-959/52, А-1, А-1Т, А-2, А-2Т, КТЧ-7, АНО-4, МР-3	*
	ТМУ-21, ТМЛ-1У, ТМЛ-3У	ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75
Сварочные флюсы	ОСЦ-45, АН-348А, АН-348АМ, АН-8, АН-22, АН-17М, АН-26, АН-26С	ГОСТ 9087-81
	КФ-27	ТУ 5.965-11087-78
	КФ-30	ТУ 5.965-11090-78
	АН-42, АН-42М, ОФ-6, ОФ-10, НФ-18М, КФ-16 КФ-19, КФ-28, ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-16А, ФЦ-17, ФЦ-18, ФЦ-19, ФЦ-21, ФЦ-22	*
Прутки из излантанированного вольфрама	ВЛ	ТУ 48-19-27-77
Прутки из иттрированного вольфрама	СВИ-1	ТУ 48-19-221-83

Сварочные материалы		Обозначение документа
Наименование	Марка	
Прутки из вольфрама	ЭВЛ, ЭВИ-1, ЭВИ-2, ЭВИ-3, ЭВТ-15	ГОСТ 23949-80
Аргон газообразный и жидкий	Сорт высший и первый	ГОСТ 10157-79
Гелий	-	ТУ 51-940-75
Кислород газообразный технический	Сорт первый и второй	ГОСТ 5583-78
Двуокись углерода газообразная и жидкая	Сорт высший и первый	ГОСТ 8050-85

Примечания:

1. Звездочкой отмечены документы по дополнительному указателю Госатомэнергонadzора СССР.

2. Разрешается применение сварочных материалов по другой (не указанной в настоящем приложении) нормативно-технической документации при условии, что ее требования не уступают требованиям документации, приведенной в приложении.

3. По мере введения в действие новых нормативно-технических документов взамен указанных в настоящем приложении следует применять сварочные материалы по новым стандартам, техническим условиям и паспортам. При этом в течение двух лет после замены какого-либо нормативно-технического документа допускается использование соответствующих сварочных материалов, поставленных по указанному в настоящем приложении (ранее действовавшему) документу.



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РЕЖИМЫ СВАРКИ И НАПЛАВКИ

Таблица П2.1

Автоматическая сварка под флюсом

Класс стали	Тип сварного соединения	Номинальная толщина деталей в месте сварки, мм	Диаметр сварочной проволоки, мм	Наименование и номера валиков	Параметры режима сварки						
					Сила тока, А	Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, мм/с				
Перлитный	1-06 1-07 1-08	Свыше 50	5	Корневые валики со стороны начала сварки 1 2 3	450-500 480-530 550-600	34-40 34-40 34-40	10-12 8-10 То же				
								Корневые валики с обратной стороны 1 2 3	650-700	34-40	5-7
	1-12 1-13			Свыше 30	5	Валики заполнения разделки	550-700	34-40	5-8		

Класс стали	Тип сварного соединения	Номинальная толщина деталей в месте сварки, мм	Диаметр сварочной проволоки, мм	Наименование и номера валиков	Параметры режима сварки		
					Сила тока, А	Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, мм/с
	1-05	Свыше 30 до 80 (включительно)	5	Корневые валики со стороны начала сварки 1,2 3	500-550 600-650	34-40 34-40	10-11 8-9
				Подварочный валик с обратной стороны	950-900	42-45	5-7
				Валики заполнения разделки	550-700	34-40	5-8
	1-09 1-10	Свыше 30	5	Валики заполнения разделки	550-700	34-40	5-8
Аустенитный	1-04	Свыше 20 до 60 (включительно)	4 5	Любой "	400-500 500-550	28-30 32-34	3-5 6-8
	1-01	До 10 (включительно) Свыше 10	4	"	400-500	28-30	3-5
4			1 2	600-650 700-800	32-36 32-36	6-7 8-9	

Таблица П2.2

## Автоматическая аргодуговая сварка

Класс стали	Тип сварного соединения	Номинальная толщина детали в месте сварки, мм	Диаметр вольфрамового электрода, мм	Номер валика	Скорость сварки, мм/с	Диаметр присадочной проволоки, мм	Скорость подачи проволоки, мм/с	Расстояние от проволоки до детали (установочное), мм	Параметры режима сварки			
									Сила тока, А	Напряжение на дуге, В	Расход аргона, л/мин	
											в горелку	на поддувку
Аустенитный	1-23	3,0	Свыше 1,6 до 4 (включительно)	1	2-4	-	-	1-1,5	110-120	10-12	8-10	1-6
				2-3	2-4	1,6	6-7,5	2-3	110-120	10-12	8-10	1-6
		3,5	Свыше 1,6 до 4 (включительно)	1	2-4	-	-	1-1,5	120-130	10-12	8-10	1-6
				2-3	2-4	1,6	6-7,5	2-3	120-130	12-14	8-10	1-6

Таблица П2.3

## Ручная аргодуговая сварка неплавящимся электродом

Класс стали	Тип сварного соединения	Номинальная толщина деталей в месте сварки, мм	Диаметр вольфрамового электрода, мм	Диаметр присадочной проволоки, мм	Сила тока, А		Расход аргона, л/мин	
					Корневой валик	Заполнение разделки	в горелку	на поддув
Аустенитный и перлитный	1-23	Свыше 3 до 4 (включительно)	1,6-4,0	1,6-2,0	45-90	50-70	8-10	4-5
		Свыше 4 до 6 (включительно)	1,6-4,0	1,6-3,0		90-100	8-10	4-5
	2-03 2-04	Свыше 4 до 6 (включительно)	1,6-4,0	-	70-100	100-140	8-10	4-5
		Свыше 6	1,6-4,0	-	80-110	120-160	8-10	4-5
Железоникелевые сплавы	1-23	Свыше 3 до 4 (включительно)	1,6-4,0	1,6-2,0	40-70	40-70	8-10	4-5
		Свыше 4 до 6 (включительно)	1,6-4,0	1,6-2,0		65-80	65-80	8-10
	2-03 2-04	Свыше 4 до 6 (включительно)	1,6-4,0	1,6-2,0	55-80	55-80	8-10	4-5
		Свыше 6	1,6-4,0	1,6-2,0	60-90	60-90	8-10	4-5

Таблица П2.4

**Ручная аргодуговая сварка неплавящимся электродом в импульсном режиме  
трубопроводов из сталей аустенитного класса**

Номинальная толщина на детали в месте сварки, мм	Номер валика	Диаметр вольфрамового электрода, мм	Диаметр присадочной проволоки, мм	Время импульса, с	Время паузы, с	Сварочный ток, А		Расход аргона, л/мин	
						импульсный	в паузе	в горелку	на поддув
1,0-1,5	1	2,0	-	0,1-0,15	0,15-0,25	40-50	6-8	6-8	2-5
	2	2,0	1,2	-	-	40-50	-	6-8	2-5
2,0-2,5	1	2,0	-	0,4-0,6	0,3-0,5	50-70	6-8	6-8	2-5
	2	2,0	1,6	-	-	50-70	-	6-8	2-5
Свыше 2,0 до 4,0 (включительно)	1	2,0-3,0	-	1,5-2,0	0,3-0,5	105-125	6-8	7-10	2-5
	2 и последующие	2,0-3,0	2,0-2,5	-	-	105-125	-	7-10	2-5
Свыше 4,0 до 9,0 (включительно)	1	3,0	-	1,5-2,5	0,3-0,5	140-180	6-8	10-12	2-5
	2 и последующие	3,0	2,5-3,0	-	-	140-180	-	10-12	2-5
Свыше 9,0 до 20,0 (включительно)	1	3,0-4,0	-	2,5-3,0	0,3-0,5	150-200	6-8	12-15	2-5
	2 и последующие	3,0-4,0	3,0-4,0	-	-	150-200	-	12-15	2-5

Примечание. Второй и последующие проходы выполняются безимпульсной сваркой.

Таблица П2.5

Полуавтоматическая сварка в смеси защитных газов (аргона и углекислого газа) плавящимся электродом трубных деталей из стали аустенитного класса с U-образной разделкой кромок

Диаметр проволоки, мм	Напряжение на дуге, В	Сила тока, А	Номер прохода	Расход газов в горелку, л/мин	
				аргона	углекислого газа
1,0; 1,2; 1,6	15-17	120-160	Второй и последующие	12-14	2-4

Примечание. Первый проход следует выполнять аргонодуговым способом неплавящимся электродом по режимам, указанным в табл. 4 настоящего приложения.

Таблица П2.6

### Электрошлаковая сварка

Характеристика	Единица измерения	Класс стали свариваемых деталей			
		Перлитный		Аустенитный	
		Электродная проволока	Плавящийся мундштук	Электродная проволока	Плавящийся мундштук
Номинальная толщина деталей в месте сварки	мм	30-500	Свыше 100	30-500	Свыше 100
Зазор между кромками свариваемых деталей	мм	Согласно приложению 3	35± 5	Согласно приложению 3	35± 5

Характеристика	Единица измерения	Класс стали свариваемых деталей			
		Перлитный		Аустенитный	
		Электродная проволока	Плавающий мунштук	Электродная проволока	Плавающий мунштук
Диаметр электродных проволок	мм	3-5	3-5	3-5	3-5
Число электродных проволок (мунштуков)	шт.	1-3	1 шт. на 50-70 мм толщины	1-3	1 шт. на 50-70 мм толщины
Скорость поперечных колебаний электродов	мм/с	9-10	-	9-10	-
Время выдержки электродов в крайних положениях	с	4-5	-	4-5	-
Сухой вылет электрода	мм	50-70	-	40-50	-
Толщина пластины плавящегося электрода	мм	-	8-15	-	8-15
Сила тока	А	До 700	До 700	До 450	До 400

Характеристика	Единица измерения	Класс стали свариваемых деталей			
		Перлитный		Аустенитный	
		Электродная проволока	Плавящийся мунштук	Электродная проволока	Плавящийся мунштук
на одну электродную проволоку					
Напряжение на шлаковой ванне	В	42-46	36-42	34-36	30-32
Скорость сварки металла толщиной $S$ , не более	мм/с	98/(300+S)	98/(300+S)	98/(300+S)	98/(300+S)
Глубина шлаковой ванны	мм	50-70	40-60	40-50	30-40
Температура охлаждающей воды, не более	°C	60	60	60	60



Таблица П2.7

Автоматическая сварка в узкую разделку под флюсом сталей перлитного класса  
(типы сварных соединений 1-33, 1-34, 1-35, 1-36)

Диаметр проволоки, мм	Сила тока, А	Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, м/ч
3	400-500	32-36	22-28
4	450-550	34-38	22-28

Примечание. Применение электродной проволоки диаметром 3 мм является предпочтительным.

Таблица П2.8

Автоматическая аргонодуговая импульсная сварка неплавящимся электродом при выполнении корневого валика шва неповоротных стыковых сварных соединений типов 1-21, 1-25-1, 1-25-6 на трубах из сталей аустенитного класса автоматами ОДА, ГСМ и АТ

Номинальный диаметр свариваемых труб, мм	Номинальная толщина стенки труб или толщина притупления, мм	Время горения дуги до начала перемещения электрода, с	Расстояние между электродом и изделием (установочное), мм	Сила тока в импульсе, А	Сила тока в паузе, А	Продолжительность импульса, с	Продолжительность паузы, с	Длина шага перемещения электрода, мм	Скорость сварки, мм/с
14-38	1	0,5	0,8-1,2	80-85	6-8	0,10-0,15	0,15-0,25	Перемещение электрода непрерывное	4,4-5,0
	1,5	1,5		90-95		0,10-0,15	0,15-0,25		3,1-3,3
	2	1,8		105-110		0,20-0,25	0,25-0,30		2,8-3,3

Номинальный диаметр свариваемых труб, мм	Номинальная толщина стенки труб или толщина притупления, мм	Время горения дуги до начала перемещения электрода, с	Расстояние между электродом и изделием (установочное), мм	Сила тока в импульсе, А	Сила тока в паузе, А	Продолжительность импульса, с	Продолжительность паузы, с	Длина шага перемещения электрода, мм	Скорость сварки, мм/с
	2,5	2,0		120-125		0,50-0,60	0,40-0,50		2,2-2,5
	3	2,5		140-145		0,60-0,70	0,70-0,80		1,9-2,2
	3,5	3,0		155-165		0,75-0,90	0,70-0,80		1,4-1,9
57-159	3	3,0-4,0	1,0-1,5	100-120	25	0,60-0,65	0,50-0,60	2-2,4	Перемещение электрода шаговое
	3,5	3,0		120-130		0,60-0,65	0,50-0,60		
	4	3,0		140-155		0,75-0,90	0,55-0,65		
	4,5	4,0		150-165		0,75-0,90	0,55-0,65		

Таблица П2.9

**Автоматическая аргодуговая сварка неплавящимся электродом при выполнении стыковых сварных соединений типа 1-25-1 на трубах из сталей аустенитного класса автоматами АДГ-201УХЛ4 и "Комета"**

Номинальный диаметр свариваемых труб, мм	Номинальная толщина стенки труб, мм	Номер валика	Расстояние между электродом и изделием (установочное), мм	Диаметр присадочной проволоки, мм	Сила тока, А	Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, мм/с	Скорость подачи проволоки, мм/с	Частота колебаний электрода, 1/мин
57-76	4-4,5	1	1-1,2	-	100-115	9-11	1,7-2,1	-	-
		2	1,8-2,5	1,2	110-120	11-13	1,9-2,2	5,0-6,1	60-70
57-108	5-6	1	1-1,5	-	110-120	9-11	1,8-2,1	-	-
		2-3	1,8-2,5	1,2-1,6	120-130	11-13	1,7-1,9	4,2-5,6	60-70
	7-9	1	1-1,5	-	115-125	9-11	1,8-2,1	-	-
		2-4	2-3	1,6	130-145	11-14	1,7-1,9	5,0-6,1	50-60
133-159	6-7	1	1-1,5	-	115-125	9-11	1,5-1,8	-	-
		2-4	1,8-2,5	1,2-1,6	125-140	11-13	1,5-1,9	4,2-4,7	60-70
		1	1-1,5	-	120-	9-11	1,7-1,9	-	-

Номинальный диаметр свариваемых труб, мм	Номинальная толщина стенки труб, мм	Номер валика	Расстояние между электродом и изделием (установочное), мм	Диаметр присадочной проволоки, мм	Сила тока, А	Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, мм/с	Скорость подачи проволоки, мм/с	Частота колебаний электрода, 1/мин
	8-10				130				
		2-6	1,8-3,0	1,6	145-160	11-14	1,7-1,9	4,4-5,6	50-60
	14-17	1	1-1,5	-	140-160	9-11	1,7-1,9	-	-
		2-9	2-3	1,6	160-185	11-14	1,9-2,2	5,6-6,9	40-50

Таблица П2.10

Автоматическая аргодуговая сварка неплавящимся электродом методом автопрессовки при выполнении неповоротных стыков сварных соединений 1-21 на трубах из сталей аустенитного класса без присадочной проволоки (кроме корневого валика, выполняемого по режимам, приведенным в табл.П2.9)

Номинальный диаметр свариваемых труб, мм	Номинальная толщина стенки труб, мм	Расстояние между электродом и изделием (установочное), мм	Сила тока, А	Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, мм/с	Число проходов дуги
14-25	2	1,2-2	60-70	10-12	2,5-2,8	3-6
	2,5		60-70		2,5-2,8	
	3		70-80		2,5-2,8	
32-38	2,5	1,5-2,5	60-75	9,5-11	2,5-2,8	3-6
	3		75-90		2,8-3,1	
	3,5		85-100		2,8-3,1	
	3		75-90			
57-108	3,5	1,5-2,5	80-95	9-10,5	2,8-3,1	2-6
	4		80-95			
	4,5		80-100			

Таблица П2.11

Автоматическая аргодуговая сварка неплавящимся электродом методом последовательного проплавления при выполнении неповоротных стыковых сварных соединений типа 1-21 на трубах из сталей аустенитного класса без присадочной проволоки автоматами ОДА, АТ, ГСМ

Номинальный диаметр свариваемых труб, мм	Номинальная толщина стенки труб, мм	Расстояние между электродом и изделием (установочное), мм	Сила тока, А	Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, мм/с	Число непрерывных проходов дуги
14	2		85-95		15,3-17,0	3
18	2,5		90-105		13,9-15,3	4
25	2		90-100		12,5-13,9	3
32	3		105-115	8-10	6,9-8,3	3
32	3,5	0,8-1,2	105-115		5,6-6,9	3
38	3		115-120		6,9-8,3	3
38	3,5		110-120		5,6-6,9	4

Таблица П2.12

Автоматическая аргодуговая сварка неплавящимся электродом при выполнении неповоротных стыковых сварных соединений типов 1-25-1, 1-25-6 на трубах из сталей аустенитного класса с номинальным наружным диаметром от 219 до 560 мм с толщиной стенки от 10 до 40 мм автоматом АДГ-301УХЛ4

Номер валика (слоя) шва	Диаметр присадочной проволоки, мм	Сила тока, А		Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, мм/с	Скорость подачи проволоки, мм/с	Скорость колебания электрода, мм/с	Время задержки электрода у кромки, с
		базового	в импульсе у кромки					
1	-	145-160	145-160	8-9	1,7-1,8	-	-	-
2	1,2	125-145	150-160	9-10	0,8-1,0	3,6-4,2	2,5-3	1-1,4
3	1,6-2,0	155-170	180-190	9-10	0,8-0,9	5,6-6,9	2,5-2,8	0,8-1,1
4 и последующие (кроме двух последних слоев)	1,6-2,0	170-220	200-240	9,5-11	0,7-0,8	6,1-8,9	2,5-2,8	0,8-1,1
Предпоследний слой	1,6-2,0	160-200	190-220	9-10	0,6-0,7	4,2-6,9	2,5-2,8	0,7-1
Последний слой	1,6-2,0	160-200	160-200	9-10	0,6-0,7	3,3-4,7	3,0-3,5	0,2-0,5

Таблица П2.13

Автоматическая аргодуговая сварка неплавящимся электродом при выполнении неповоротных стыковых сварных соединений типа 1-25-2 на трубах из сталей перлитного класса с номинальным наружным диаметром от 219 до 990 мм с толщиной стенки от 10 до 65 мм автоматом АДГ-301УХЛ4

Номер валика (слоя) шва	Диаметр присадочной проволоки, мм	Сила тока, А		Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, мм/с	Скорость подачи проволоки, мм/с	Скорость колебания электрода, мм/с	Время задержки электрода у кромки, с
		базового	в импульсе у кромки					
1	-	150-160	150-160	9-10	0,7-0,8	-	-	-
2	1,2	180-190	200-210	9-10	0,7-0,8	5,0-6,9	2,5	0,7-0,9
3	1,6-2,0	200-220	220-240	10-11	0,6-0,7	4,2-5,6	2,5	0,9-1,1
4 и последующие (кроме двух последних слоев)	1,6-2,0	210-230	240-260	10-11	0,6-0,7	5,0-8,3	2,5	0,9-1,1
Предпоследний слой	1,6-2,0	200-210	220-240	10-11	0,6-0,7	5,0-6,4	3,0	0,8-1,0
Последний слой	1,6-2,0	190-210	190-210	9-10,5	0,6-0,7	4,2-5,6	3,0	0,7-0,9



Таблица П2.14

## Наплавка антикоррозионного покрытия ленточными электродами

Марка ленты	Сечение ленты, мм	Параметры режима наплавки			
		Сила тока, А	Напряжение на дуге, В		Скорость наплавки, мм/с
			Флюс ОФ-10	Флюс ФЦ-18	
Са-07Х25Н13	0,7x50	600-650	32-36	32-36	2,2-2,8
	0,5x50	550-600	32-36	32-36	2,0-2,5
	2(0,7x50)*	1100-1200	38-40	32-36	5,0-6,0
	2(0,5x50)*	900-1000	38-40	32-36	4,2-4,5
Св-04Х20Н10Г2Б (Св-08Х19Н10Г2Б)	0,7x50	650-700	32-36	32-36	2,2-2,8
	0,5x50	600-650	32-36	32-36	2,0-2,5
	2(0,7x50)*	1100-1200	38-40	32-36	5,0-6,0
	2(0,5x50)*	900-1000	38-40	32-36	4,2-4,5
Нп-03Х22Н11Г2Б	2(0,7x50)*	1150-1250	38-40	32-36	4,2-5,0
	2(0,5x50)*	950-1050	38-40	32-36	3,6-4,2
Св-03Х15Н35Г7М6Б	0,7x50	650-750	32-36	-	4,2-5,5

\* Наплавка двумя ленточными электродами с расстоянием между ними 10-14 мм.

## ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В тексте приложения 3 используются следующие условные обозначения.

Для типов сварных соединений:

1 – стыковые, 2 – угловые, 3 – тавровые, 4 – торцевые.

Для способов сварки: 10 – автоматическая сварка под флюсом; 11 – автоматическая сварка под флюсом с предварительной подваркой корня шва ручной дуговой сваркой покрытыми электродами; 12 – автоматическая сварка под флюсом на стальной подкладке; 20 – электрошлаковая сварка; 30 – ручная дуговая сварка покрытыми электродами; 31 – ручная дуговая сварка покрытыми электродами с подваркой корня шва; 32 – ручная дуговая сварка покрытыми электродами на стальной подкладке; 40 – комбинированная сварка (корневая часть шва выполняется аргонодуговой сваркой); 42 – комбинированная сварка на стальной подкладке (корневая часть шва выполняется аргонодуговой сваркой); 51 – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом без присадочного металла; 52 – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом с присадочным металлом; 53 – аргонодуговая сварка плавящимся электродом; 60 – электронно-лучевая сварка в вакууме; 70 – плазменная сварка.

В табл. ПЗ.1 - ПЗ.65 указаны два обозначения сварного соединения: основное и приведенное в скобках. Основное условное обозначение следует применять в конструкторской документации, предназначенной для использования в странах-членах СЭВ (включая СССР). Для конструкторской документации, предназначенной для использования только в СССР, допускается применять условное обозначение, приведенное в скобках.

Таблица ПЗ.1

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		e=e <sub>1</sub> , мм		g=g <sub>1</sub> , мм		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	
1-01 (С-1)			53	3	0	± 0,5	8	± 3	1,5	± 1,0	
				4			10				
				5							12
			10	6	0	± 1,0	16	± 4	2,0	± 1,5	
				7							
				8							
				9							
				10							20
				12							
			14	22	± 5						
16											

Таблица П3.2

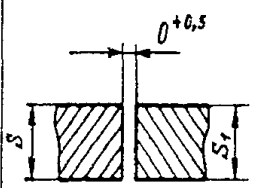
Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e=e <sub>1</sub> , мм		g=g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-01-1 (С-1-1)			51 52 40	3	6	± 1	1,0	± 0,5
				4	7			
				5	8		1,5	
				6				
8	10							

Таблица ПЗ.3

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-01-2 (С-1-2)			10	3	10	± 2	1,5	± 1
				4	14		± 3	
				5	16			
				6	18			
8	20							

Таблица ПЗ.4

Условное обозначение сварного соединения:	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-02 (С-2)			10	14	15	± 4	2,0	±1,5
				16	17			
				18	20			
				20	22	± 5	2,5	+2,0 -1,5
				22	25			
				25	29			
				28	32	± 6	2,5	+2,0 -1,5
				30	35			

Таблица ПЗ.5

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-02-1 (С-2-1)			10	14	17	± 4	2,0	±1,5
				16	20			
				18	22	± 5	2,5	+2,0 -1,5
				20	25			
				22	28			
				25	30	± 6	2,5	+2,5 -1,5
				28	35			
				30	37			

Таблица ПЗ.6

Условное обозначение сварного соединения:	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-03 (С-3)			11 30 40 52	14	25	± 5	2,5	+2,0 -1,5
				16	27			
				18	30			
				20	33	± 6	2,5	+2,5 -1,5
				22	35			
				25	40			
				28	45	± 8	3,0	+2,5 -2,0
				30	47			
				32	50			
				36	54			
40	60							



Таблица ПЗ.7

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$S=S_1$ , мм	$e = e_1$ , мм		$g = g_1$ , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-04 (С-4)			10	20	15	$\pm 4$	2,0	$\pm 1,5$
				22	17			
				25	19			
				28	21			
				32	23	$\pm 5$	2,5	+2,0
				36	26			-1,5
				40	28			
				45	32	$\pm 6$	2,5	+2,5
				50	35			-1,5
				55	38			
60	43	$\pm 8$	3	+2,5	-2,0			

Таблица ПЗ.8

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-05 (С-5)			10	30	34	± 6	2,5	+2,5 -1,5
				32	35			
				34	36			
				36	37			
				38	38			
				40	39	± 8	3,0	+2,5 -2,0
				42	42			
				45	44			
				50	47			
				55	50			
				60	53	± 10	3,5	± 2,5
				65	56			
				70	59			
				75	63			
80	66							

Таблица ПЗ.9

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	$S=S_1$ , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-05-1 (С-5-1)		30	30	35	± 6	2,5	+2,5 -1,5	
			32	36				
			34	37				
			36	38				
			38	39				
			40	42	± 8	3,0	+2,5 -2,0	
			42	44				
			45	47				
			50	49				
			55	52				
			60	54				
			65	58				
			70	61				
			Для сварных соединений деталей из сталей аустенитного класса				75	65
				80	68			

Таблица ПЗ.10

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e=e <sub>1</sub> , мм		g=g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-06 (С-6)			10	50	34	± 6	2,5	+2,5 -1,5
				55	35			
				60	37			
				65	38			
				70	40	± 8	3,0	+2,5 -2,0
				75	43			
				80	44			
				90	47			
				100	50			
				110	53			
				120	56	± 10	3,5	± 2,5
				130	59			
				140	64			
				150	67			

Таблица ПЗ.11

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e=e <sub>1</sub> , мм		g=g <sub>1</sub> , мм					
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение				
1-06-1 (С-6-1)			10	50	35	± 6	2,5	+2,5 -1,5				
				55	37							
				60	38							
				65	40							
				70	43							
				75	44	± 8	3,0	+2,5 -2,0				
				80	47							
				90	50							
				100	53							
				110	56							
				120	59							
				130	64							
				Для сварных соединений деталей из сталей аустенитного класса				140	67	± 10	3,5	± 2,5
								150	70			

Таблица ПЗ.12

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e=e <sub>1</sub> , мм		g=g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-06-2 (С-6-2)			30	50	35	± 6	2,5	+2,5 -1,5
				55	37			
				60	38			
				65	40			
				70	43			
				75	44	± 8	3,0	+2,5 -2,0
				80	47			
				90	50			
				100	53			
				110	56			
				120	59			
				130	64	± 10	3,5	± 2,5
				140	67			
				150	70			

Таблица ПЗ.13

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	h, мм		e, мм		e <sub>1</sub> , мм		g <sub>1</sub> , мм			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение		
1-07 (С-7)			10	100	15	± 0,1h	85	± 12	30	± 5	2,5	+2,0 -1,5		
				120	20		90		± 6				2,5	+2,5 -1,5
				140	25		96							
				160	30		102		± 8	3,0	+2,5 -2,0			
				180	35		108							
				200	40		114							

Таблица ПЗ.14

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub>	h, мм		e, мм		e <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		мм	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-08 (С-8)			10	180	40	± 0,1h	82	± 12	48	± 8
				200	45		88		50	
				220	50		92		52	
				240	55		97		54	
				260	60		102		56	
				280	65		107		58	
				300	70		112		60	
				350	80		120		64	



Таблица ПЗ.15

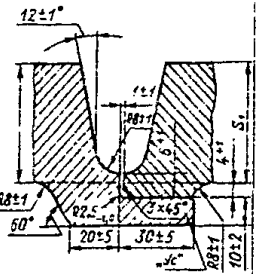
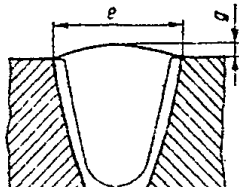
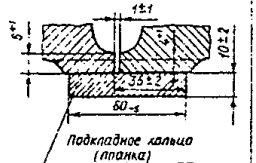

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-09 (С-9)		 <p>Корневая часть, удаляемая механической обработкой</p>	10	30	48	± 8	3,0	+2,5 -2,0
				35	53			
				40	58			
						± 10	3,5	± 2,5
				45	64			
			30	50	69			
	Зазор между "усом" и свариваемой деталью не должен превышать 2 мм. Вариант с подкладным кольцом или планкой			55	74			
	 <p>Подкладное кольцо (платка)</p>			60	78	± 12	4,0	± 3,0

Таблица ПЗ.16

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-10 (С-10)				60	64	± 10	3,5	+2,5
				70	68			
				80	74			
				90	78			
				100	82			
	Вариант с подкладным кольцом или планкой			10	120	± 12	4,0	± 3,0
	30	140						
	160	105						
	180	113						
	200	120						

Таблица ПЗ.17

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e=e <sub>1</sub> , мм		g=g <sub>1</sub> , мм				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение			
1-11 (С-11)			11 30 40 52	14	15	± 4	2,0	± 1,5			
				16	16						
				18	17						
							20	18	± 5	2,5	+2,5 -1,5
						22	20				
						25	22				
						28	24				
							30	25	± 6	2,5	+2,5 -1,5
						32	27				
						36	29				
							40	32	± 8	3,0	+2,5 -2,0
						45	35				
						50	38				
							55	43			
			60	46							

Таблица ПЗ.18

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	R, мм		e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-12 (С-12)			11 30 40	30	6	± 1	32	± 6	2,5	+2,5 -1,5
				35			35			
				40			38			
				45			43			
				50			46			
				55			53			
				60	56	± 8	3,0	+2,5 -2,0		

Таблица ПЗ.19

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-13 (С-13)			11 30 40	60	48	± 8	3,0	+2,5 -2,0
				65	50			
				70	52			
				75	54			
				80	56			
				90	60	10	3,5	± 2,5
				100	66			
				110	70			
				120	74			
				130	78			
				140	82	± 12	4,0	± 3,0

Таблица ПЗ.20

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-14 (С-14)			30 53	2	7	±2	1,5	±1,0
				3	8			
				4	9			
1-15 (С-15)			31 40 52 53	3	10	±3	2,0	±1,0 -1,5
				4	11			
				5	12			
				6	15	±4	2,0	±1,5

Таблица ПЗ.21

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	b, мм		e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-16 (С-17)			31 40 52	5	2	± 1	12	± 3	2,0	+1,0 -1,5
				7			15	± 4		± 1,5
				10			19			
				15	3		27	± 5	2,5	+2,0 -1,5
				20			34	± 6		+2,5 -1,5
				25			42	± 8	3,0	+2,5 -2,0
				30			49			

Таблица П3.22

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	b, мм		S <sub>n</sub> , мм		e, мм		g, мм					
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение				
1-17 (С-16)			32	4	4	± 1,0	2	+1	12	± 3	2,0	+1,0				
				6					15	± 4		-1,5				
				8					18	± 1,5		± 1,5				
				10					22	± 6		-1,5				
			42 53	12	5		3		25	3,0	29	± 8	34	± 10	2,5	+2,0
				15					36		-1,5					
				18					45		+2,5					
				20					48		-2,0					
				25					51		57		62		3,5	± 2,5
				28					62		± 2,5					
				30												
				36												
			40													



Таблица ПЗ.23

136

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e=e <sub>1</sub> , мм		g=g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-18 (С-18)			30 40 53 52	14	16	± 4	2,0	± 1,5
				16	17			
				18	19			
				20	20			
				22	22	± 5	2,5	+2,0 -1,5
				25	24			
				28	26			
				30	27			
				32	28	± 6	2,5	+2,5 -1,5
				36	31			
				40	33			
				45	37			
				50	40	± 8	3,0	+2,5 -2,0
				55	44			
60	48							

Таблица ПЗ.24

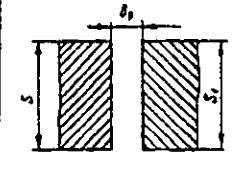
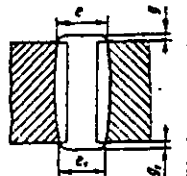
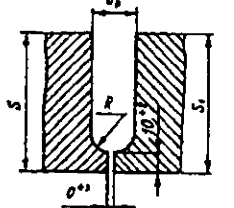
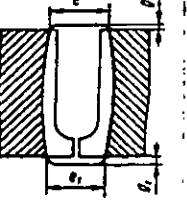
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	b <sub>p</sub> , мм		R, мм		e = e <sub>1</sub> , мм		g = g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-19 (С-19)			20	20-34	22	± 2	-	± 1	28	± 4	2,5	± 1,5
				35-80	26				33	± 5	3,0	± 2,0
				81-500	30				38	± 6	3,5	± 2,5
1-20 (С-20)			20	20-34	22	± 2	10	± 1	28	± 4	2,5	± 1,5
				35-80	26		12		33	± 5	3,0	± 2,0
				81-500	30		14		38	± 6	3,5	± 2,5

Таблица ПЗ.25

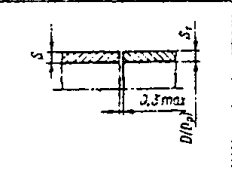
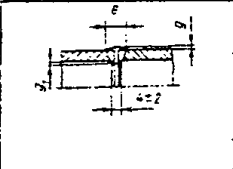
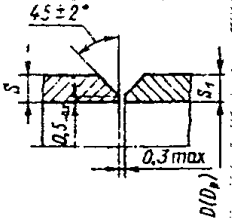
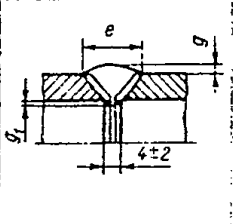
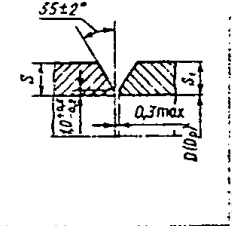
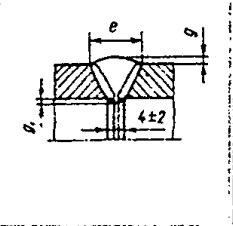
Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм		g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-21 (С-21)			51	1,0						
			52	1,5	4	± 2	1,0	+1,0 -0,5	0,5	+1,0 -0,5
				2,0	5					
1-22 (С-22)			53	2,0	7	± 2	1,5	+1,0 -0,5	0,5	+1,0 -0,5
			52	2,5	9					
			40	3,0	10					
1-23 (С-23)			53	3,0	7	± 2	1,5	+1,5 -0,5	0,5	+1,0 -0,5
			52	4,0	9					
			40	5,0	11					
					6,0	12				

Таблица ПЗ.26

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	g <sub>1</sub> , мм	b, мм		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение				не более	
1-2 <sub>1</sub> -1 (С-21-1)			51	0,3	3	+1	0,2	0,2			
				0,4							
				0,5							
				0,6							
				0,8							
			52	1,0	4	+2	0,3	0,25	0,1		
				1,5					0,8	0,30	
				2,0					1,0	0,40	0,2
								0,50			

При толщине листа S=1÷2 мм допускается применение присадочной проволоки d= 1÷2 мм.

Таблица ПЗ.27

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-21-2 (С-39)			51 52	1,5	4	± 2	1,5	± 1,0
				2,0	5			
				2,5				
				3,0				
				3,5	6	± 3		
				4,0				
				4,5				
				5,0	7			
				6,0				
				7,0				

Таблица ПЗ.28

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-21-1 (С-22-1)			52	1,5 2,0	6 7	± 2	1,0	± 0,5
			53 40	2,5 3,0 3,5	8 9 10	± 3		

Таблица ПЗ.29

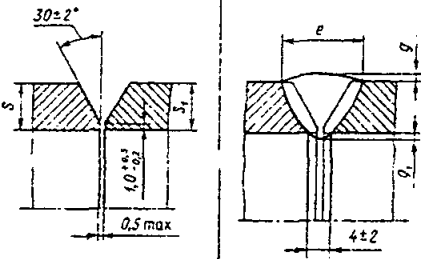
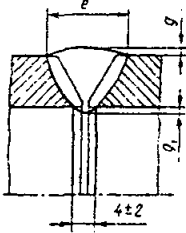
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм		g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шея сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-24 (С-24)			53 52 40	4	9	±3	20	+1,5 -1,0	0,5	+1,0 -0,5
				5	10				1,0	±1,0
				6	11					
				8	15	±4		+2,0 -1,0		
				10	17					
				12	21					
				14	23	±5	+2,0 -1,5	1,0	+1,5 -1,0	
				16	26					
				18	28					
				20	32	±6	+2,5 -1,5			
				22	34					
				25	38					
				28	44	±8	3,0	+2,5 -2,0		
				30	46					

Таблица П3.30

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-24-1 (С-24-1)			40 52	4	11	± 3	1,5	+1,5 -1,0
				5	12			
				6	14			
				8	16	± 4		
				10	19			
				12	22	± 5	2,0	+2,0 -1,5
				14	24			
				16	26			



Таблица ПЗ.31

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм		g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-24-2 (С-24-2)			40 51 52	4	10	± 3	2,0	+1,5 -1,0	0,5	+1,0 -0,5
				5	11					
				6	12					
				8	17	± 4		+2,0 -1,0	1,0	± 1,0
				10	19					
				12	24	± 5	2,5	+2,0 -1,5	1,0	+1,5 -1,0
				14	27					
				16	30					
				18	32					
				20	37	± 6		+2,5 -1,5		
				22	40					
				25	44	± 8	3,0	+2,5 -2,0		
				28	51					
				30	53					

Таблица ПЗ.32

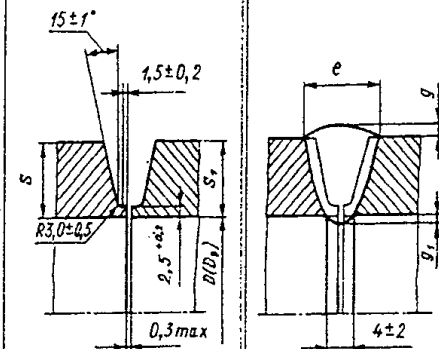
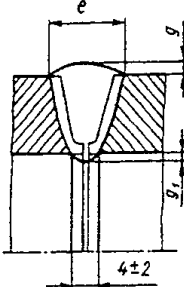
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм		g <sub>1</sub> , мм		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	
1-25 (С-25)			52 40	6	15	± 4	2,0	+2,0 -1,0	1,0	± 1,0	
				8	16						
				10	18						
					12	20	± 5	2,5	+2,0 -1,5	1,0	+1,5 -1,0
					14	21					
					16	22					
					18	23					
					20	24					
					22	26					
					25	28	± 6				
					28	30					
					30	32			+2,5 -1,5		

Таблица ПЗ.33

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-25-1 (С-42)			40 52	4	10	± 3,0	1,0	+1,5 -0,5
				5	11			
				6	12			
				8	13	± 4,0	1,5	+1,5 -1,0
				10	14			
				12	16			
				16	18			
				18	20			
				20	23	± 5,0	2,0	+1,0 -1,5
				26	28			
				28	31			
				30	33			
				34	37			
				36	40			
40	44							

146

Примечание. Допускается сварка корневого шва с расплавляемой вставкой по рис.5. При этом номинальное значение размера "e" должно быть увеличено на 2 мм.



Таблица ПЗ.35

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-25-3 (С-42-1)			40 52	6	10	± 3,0	1,0	+1,5 -0,5
				8	11			
				10	12	± 4,0	1,5	+1,5 -1,0
				12	14			
				16	16			
				18	18			
				20	21	± 5,0	2,0	+1,0 -1,5
				26	26			
				28	29			
				30	31			
				34	35			
				40	42			

Таблица ПЗ.36

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>н</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-25-4 (С-25-2)			40 52	6	11	± 4,0	2,0	+2,0 -1,5
				8	12			
				10	13			
				12	14			
				14	15			
				16	17	± 5,0	2,5	± 2,0
				20	18			
				26	22			
				28	23			
30	24							

Таблица ПЗ.37

150

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-25-5 (С-42-2)			52 40	8	11	± 3,0	1,5	± 1,0
				10	12			
				12	13			
				14	14			
				16	15			
				18	16	± 4,0		
				20	17			
				26	18			
				30	19			
				34	20			
40	21							

Таблица ПЗ.38

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>н</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-25-6 (С-25-3)			52	8	12	± 3,0	1,5	± 1,0
				10	13			
				12	14			
				16	15			
				18	16			
				20	17			
26	19	± 4,0						
28	21							



Таблица П3.39

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-25-7 (С-27)			30 40	38	27	2,5	+2,5 -2,0	
				40	28			
				42	29			
				45	30			
				50	31	± 5	3,5	+2,5 -3,0
				55	33			
				60	35			
				65	37			
70	39							

Таблица ПЗ.40

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-25-8 (С-27-1)			52 40	38	21	± 5	2,5	+2,5 -2,0
				40	22			
				42	23			
				45	24			
				50	26			
				55	27	3,5	+2,5 -3,0	
				60	28			
				65	29			
				70	31			

Таблица П3.41

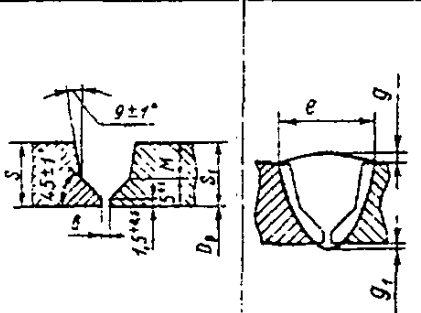
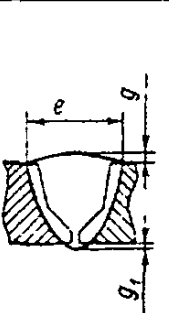
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	b, мм		e, мм		g, мм		g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-25-9 (С-27-2)			11	10	0	± 0,3	15	+2	2	+2,0 -1,5	1	± 1,0
				15			17					
				20			19					
				25			21	+4				
				30			22					
				35			24					
				40			26					
			30	10	1.5	± 0,5	17	+2				
				15			19					
				20			21					
				40			25	23	+4			
							30	24				
							35	26				
							40	28				

Таблица П3.42

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-26 (С-26)			52	3,0	10	± 3	+1,0 -1,5	
			42	3,5	11			
			32	4,0	12	± 4	2,0 ± 1,5	
				4,5	13			
				5,0	14			

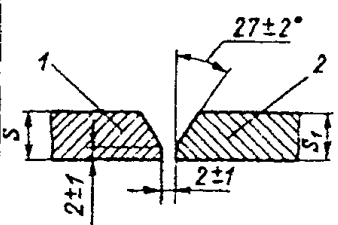
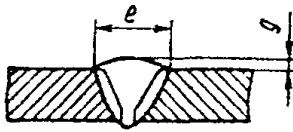
Таблица ПЗ.43

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$S=S_1$ , мм	$e$ , мм		$g$ , мм		$g_1$ , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-27 (С-40)			52	3,0	10	± 3	2,0	+1,5 -1,0	0,5	+1,0 -0,5
			40	3,5	11					
			4,0	± 4,0	+2,0 -1,0	1,0		± 1,0		
			4,5						12	
			5,0						14	
			5,5						15	
			6,0						16	
			7,0						17	

Таблица ПЗ.44

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм		g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-28 (С-28)			52  40	5,0	9	± 3	2,0	+1,5 -1,0	1,0	± 1,0
				5,5						
				6,0	10					
				7,0						
				8,0						
				9,0	11					
				10,0						

Таблица ПЗ.45

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-28-1 (С-28-1)			30	2	7	+3	1,5	± 0,5
				3	8			
				4	9			
				5	10			
				6	14			
				8	18			
				10	22			
<p>1 - стали перлитного класса (легированные до 6 мм); 2 - стали аустенитного класса</p>								

158

Таблица ПЗ.46

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-29 (С-29)			53 42 32	6	18	± 4	2,0	± 1,5
				8	20			
				10	22	± 5	2,5	+2,0 -1,5
				12	24			
				14	25			
				16	26			
				18	28			
				20	29			
				22	30	± 6		+2,5 -1,5
				25	32			
				28	34			
				30	35			



Таблица ПЗ.47

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение		
1-29-1 (С-29-1)			32 42	6	20	± 4	2,0	± 1,5		
				8	22					
				10	24					
						12	26	± 5	2,5	+2,0 -1,5
						14	27			
						16	28			
						18	30			
						20	31			
						22	32			
						25	34	± 6		+2,5 -1,5
						28	36			
						30	37			

160

Таблица ПЗ.48

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-30 (С-31)			53 42  32	6	15	± 4	2,0	± 1,5
				8	17			
				10	21	± 5	2,5	+2,0 -1,5
				12	23			
				14	26			
				16	29			
				18	32	± 6	2,5	+2,5 -1,5
				20	34			
				22	37			
				25	43	± 8	3,0	+2,5 -2,0
				28	46			
				30	49			

Таблица ПЗ.49

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм		g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-31 (С-30)			40	6	15	± 4	2.0	+2,0 -1,0	1,0	± 1,0
				8	17					
				10	18					
				12	20					
				14	21	± 5	2,5	+2,0 -1,5	1,0	+1,5 -1,0
				16	22					
				18	23					
				20	25					
				22	27					
				25	28					
				28	30	± 6		+2,5 -1,5		
				30	31					

Таблица П3.50

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм		g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-32 (С-32)			40	8,0	19	± 4	2,0	+2,0 -1,0	1,0	± 1,0
				9,0	20					
				10,0	22	± 5	2,5	+2,5 -1,5	1,0	+1,5 -1,0
				12,0	23					
				14,0	24					
				16,0	25					
				18,0	26					
				20,0	27					
				22,0	29	± 6		+2,5 -1,5		
				25,0	30					
				28,0	33					
				30,0	34					

Таблица ПЗ.51

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-33 (С-33)			10	90	35	± 6	30	± 5
				120	38		31	
				150	41		33	
				180	44		35	
				240	49		38	
				300	55		41	
				360	61		44	

Таблица П3.52

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	R, мм		e, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-34 (С-34)			10 11	60	7	± 1	24	± 6
				100	9		32	± 7
				150	11		40	± 8
				250	12		50	± 10

Таблица ПЗ.53

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	α, град		B, мм		e, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-35 (С-35)			10	40	3	± 1	9	± 1	20	± 5
				60	2		14		25	± 6
				100	2		18		32	± 6
				150	2		22		40	± 8
				200	2		24		50	± 10
				250	2		24		50	± 10

Таблица П3.54

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	α, град		B, мм		e, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1-36 (С-36)			12	40	3	± 1	9	± 1	20	± 5
				60	2		14		25	± 6
				100	2		18		32	± 6
				150	2		22		40	± 8
				250	2		24		50	± 10



Таблица ПЗ.55

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S, мм	S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
2-01 (У-1)			11	10	≥0,75S	19	± 4	2,0	± 1,5
			31	12		22	± 5	2,5	+2,0 -1,5
			40	14		26			
				16		29	± 6	2,5	+2,5 -1,5
				18		32			
				20		35			

Таблица ПЗ.56

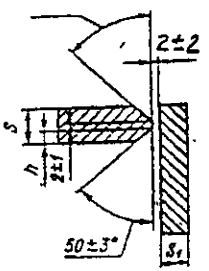
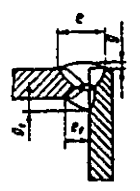
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S, мм	h <sub>1</sub> , мм		e, мм		g, мм		e <sub>1</sub> , мм		g <sub>1</sub> , мм	
	Подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
2-02 (У-2)	$S_1 \geq 0,75S$ $50 \pm 3^\circ$ 		10	20	7	± 1	25	± 5	2,5	+2,0 -1,5	16	± 3	8	± 2
				22			28							
				25	8		32	± 6		+2,5 -1,5	18	9		
				28			36							
				30	10		36			21	10			
				34	12		44	± 8	3,0	+2,5 -2,0	± 4	24	12	
				36			47							
				40	50									

Таблица ПЗ.57

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм					
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение				
2-03 (У-3)	<p><math>0,1S \leq \Delta S \leq 0,25S</math></p>	<p><math>s_1 \geq 0,7S</math></p> <p>Слой металла, удаляемый механической обработкой</p>	<p>52</p> <p>32</p> <p>42</p>	4	14	± 3	7	+3 -2				
				6	17		8					
				8	20		10					
								10	24	± 4	12	± 3
								12	28		14	
								14	32	± 5	16	+4 -3
								16	36		18	
								18	40		20	
								20	44	± 6	22	± 4

Таблица ПЗ.58

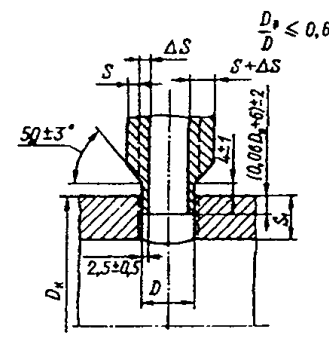
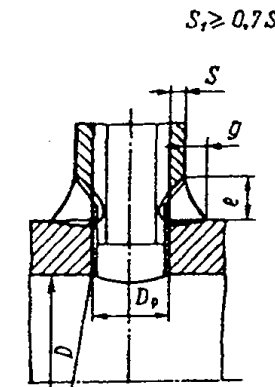
Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S, мм	e, мм		g, мм		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	
2-04 (У-4)	 <p><math>\frac{D_p}{D} \leq 0,6</math></p> <p><math>(3+0,1S) \leq \Delta S \leq (3+0,25S)</math></p>	 <p><math>S_p \geq 0,7S</math></p> <p>Слой металла, удаляемый механической обработкой</p>	52	4	14	± 3	7	+3 -2	
				6	17		8		
				8	20		10		
				32	10	24	± 4	12	± 3
				42	12	28		14	
				14	32	± 5	16	+4 -3	
				16	36		18		
				18	40		20		
				20	44	± 6	22	± 4	

Таблица ПЗ.59

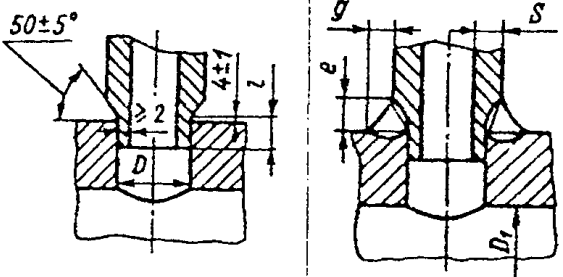
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S, мм	e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
2-05 (У-5)		<p>Размер <i>l</i> устанавливается для каждого конкретного соединения. Соединение рекомендуется при соотношении <math>D/D_1 \leq 0,4</math></p>	32	4	5	+2	5	+2
				5	6			
				6	8			
				8	11	+3	6	± 3
				10	14		8	
				12	17		9	
				14	20		10	
				16	23	+4	11	± 4
				18	26		13	
				20	28		14	



Таблица ПЗ.61

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S, мм	e=e <sub>1</sub> , мм		g=g <sub>1</sub> , мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
3-02 (Т-2)			10	10	8	± 2	4	+2
				15	12		6	-1
				20	15	± 3	7	+3
				25	18		9	-2
				30	23	± 4	11	+4
				40	30		15	-3
				50	37	± 5	18	+5
				60	44	± 6	22	-4
				70	52		26	+6
				80	60		30	-5
				90	67	± 8	33	+8
				100	74		37	-6

Таблица ПЗ.62

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S, мм	h, мм		e, мм		g, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
4-01 (У-6)			52	1,0	1,5	± 0,2	3,5	+1,5 -0,5	0,5	± 0,5
				1,5	2,0		4,5			
				2,0	2,5		5,5			
				2,5	3,0		6,5			
				3,0			7,0			
4-02 (У-7)			51	1,0	± 0,2	3,0	+1,5 -0,5	-	-	
				1,5		3,5				
				2,0		4,0				
				2,5		4,5				
				3,0		5,0				+2,5 -0,5
Минимальное расстояние между краями швов t устанавливается конструкторской документацией										



Таблица ПЗ.63

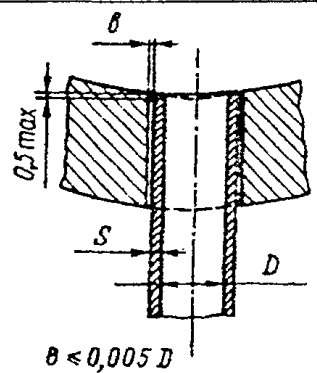
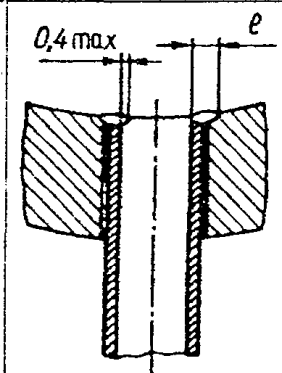
Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы		Способ сварки	S, мм	e, мм	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение
4-03 (У-8)	 <p><math>\theta \leq 0,005 D</math></p>		51	1,0	3,0	
				1,5	3,5	+1,5
				2,0	4,0	-0,5
				2,5	4,5	+2,5
				3,0	5,0	-0,5

Таблица ПЗ.64

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S, мм	$h_1$ , мм		R, мм		t, мм, не менее
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение	
4-04 (У-9)	 <p><math>\theta \leq 0,005 D</math></p>		51	1,0	3,5	$\pm 0,5$	$\pm 0,2$	0,5	1,0
				1,5				0,8	1,5
				2,0	4,0			2,0	
				2,5	4,5			2,5	
				3,0	5,0			3,0	

Таблица ПЗ.65

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	S=S <sub>1</sub> , мм	e, мм		g, мм				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение			
4-05 (У-10)			40	22	36	+3	2,0	+2			
				24	39						
				26	41						
				30	46						
				34	49						
				40	59						
				44	64						
				50	72						
				54	76				+3	3,0	±2
				60	87						
				64	90						
				70	97						

## **ИЗМЕНЕНИЕ № 1**

### **в ПНАЭ Г-7-009-89 "Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения"**

**ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 2000 года**

Содержание изменения:

1. Титульный лист.

1) Заменить наименование федерального органа исполнительной власти "Государственный Комитет СССР по надзору за безопасным ведением работ в атомной энергетике (Госатомэнергонадзор СССР)" наименованием "Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)".

2) На свободном поле титульного листа ПНАЭ Г-7-009-89 ниже его наименования записать: "Действует с изменением № 1 (см. постановление Госатомнадзора России от 27 декабря 1999 г. № 8 ). Изменены: пункты 1.4, Таблица 4, 2.18, Таблица 10, 9.13, 11.1-11.5, Раздел 13, Приложения 1, 3".

2. Пункт 1.4.

Читать в редакции:

1.4. Сварку материалов, не указанных в настоящих ОП, но допущенных к применению Правилами АЭУ, допускается проводить в соответствии с ПТД, разработанной предприятием-изготовителем (монтажной организацией) с учетом требований настоящих ОП, согласованной с головной материаловедческой организацией и одобренной Госатомнадзором России в установленном порядке. Допускается применение ПТД, разработанной головной материаловедческой организацией.

**Примечание.**

Головная материаловедческая организация - организация, признанная соответствующим органом использования атомной энергии оказывать услуги эксплуатирующей организации и другим организациям по выбору материалов, сварке, обеспечению качества изготовления оборудования и трубо-

проводов и осуществлять экспертизу проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих ядерную и радиационную безопасность АЭУ, и имеющая на эту деятельность лицензию Госатомнадзора России.

Под согласованием головной материаловедческой организацией понимается ее положительное заключение.

**3.** Таблица 4. Сварочные материалы для выполнения сварных соединений деталей из сталей аустенитного класса с деталями из сталей перлитного класса и высокохромистых сталей (кроме сварных соединений In и Inn категорий).

Примечание. Пункт 7.

Заменить слова "головной межведомственной материаловедческой организацией" словами "головной материаловедческой организацией".

**4.** Пункт 2.18.

1) Первый абзац.

Заменить слова "головной межведомственной материаловедческой организации" словами "головной материаловедческой организации".

2) Третий абзац.

Заменить слова "головной межведомственной материаловедческой организацией" словами "головной материаловедческой организацией", после чего пункт 2.18 читать в редакции:

2.18. Качество прокатки каждой садки электродов марки Н-10, флюса марок КФ-16 и КФ-27, а также электродов марок УО-НИИ-13/45А и УОНИИ-13/55, подлежащих использованию для сварки деталей из стали марки 10Х2М между собой и с деталями из других сталей перлитного класса, определяется по содержанию водорода в наплавленном металле или металле шва в соответствии с методикой головной материаловедческой организации.

При этом содержание водорода в наплавленном металле (металле шва) при ручной дуговой сварке не должно превышать  $2,5 \text{ см}^3$  на 100 г, а при автоматической сварке под флюсом -  $0,3 \text{ см}^3$  на 100 г. В случае получения неудовлетворительных результатов проводится прокатка электродов или флюса и повторное определение содержания водорода.

Допускается по согласованию с головной материаловедческой организацией не определять содержание водорода в наплавленном металле при проверке отдельных партий ука-

занных сварочных материалов, предназначенных для сварки конкретных деталей”.

5. Таблица 10. Рекомендуемые режимы прокалики покрытых электродов и флюсов.

Сноску "Допускается уменьшение температуры прокалики до  $400\pm 20^{\circ}\text{C}$  по согласованию с головной межведомственной материаловедческой организацией" читать в редакции:

Допускается уменьшение температуры прокалики до  $400\pm 20^{\circ}\text{C}$  по согласованию с головной материаловедческой организацией.

6. Пункт 9.13.

Заменить слова "и местным органом Госатомэнергонадзора СССР" словами "и одобрены Госатомнадзором России в установленном порядке", после чего пункт 9.13 читать в редакции:

9.13. Исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения или наплавленной детали допускается проводить не более трех раз. При этом под исправляемым участком понимается прямоугольник наименьшей площади, в контур которого вписывается подлежащая заварке выборка, и примыкающие к нему поверхности на расстоянии, равном трехкратной ширине указанного прямоугольника (см. рис. 4).

Вопрос о возможности исправления дефектов на одном участке сварного соединения (наплавленной детали) более трех раз должен решаться по согласованию с головной материаловедческой организацией и быть одобрен Госатомнадзором России в установленном порядке.

7. Раздел 11. Требования безопасности.

Заменить название раздела названием "Требования техники безопасности".

8. Пункты 11.1 - 11.5.

Пункты исключить.

9. Раздел 13. Отступление от установленных требований.

Заменить слова "и Госатомэнергонадзором СССР" словами "и одобренными Госатомнадзором России", после чего раздел 13 читать в редакции:

13. Отступление от установленных требований.

При технической невозможности или экономической нецелесообразности соблюдения отдельных требований настоящего документа допускаются обоснованные отступления, оформляемые совместными техническими решениями конструктор-

ской (проектной) организации и предприятия-изготовителя (монтажной организации), согласованными с головной материальной организацией и одобренными Госатомнадзором России.

**10.** Приложение 1 (справочное). Указатель нормативно-технической документации на сварочные материалы, допускаемые к применению при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

Примечания.

Пункт 1.

Заменить слова "Госатомэнергонадзора СССР" словами "Госатомнадзора России", после чего пункт 1 Примечания читать в редакции:

Звездочкой отмечены документы по дополнительному указателю Госатомнадзора России.

**11.** Приложение 3 (рекомендуемое). Основные типы сварных соединений.

Текст "В табл. ПЗ.1 - ПЗ.65 указаны два обозначения сварного соединения: основное и приведенное в скобках. Основное условное обозначение следует применять в конструкторской документации, предназначенной для использования в странах-членах СЭВ (включая СССР). Для конструкторской документации, предназначенной для использования только в СССР, допускается применять условное обозначение, приведенное в скобках", заменить следующим:

В табл. ПЗ.1 - ПЗ.65 указаны два обозначения сварного соединения: основное и приведенное в скобках. Для конструкторской документации, предназначенной для использования в России, допускается применять условное обозначение, приведенное в скобках.

## Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Сварочные материалы.....	5
3. Требования к сварочному оборудованию.....	36
4. Требования к персоналу.....	36
5. Подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку).....	37
6. Сварка.....	46
7. Наплавка антикоррозионных покрытий.....	62
8. Термическая обработка.....	67
9. Исправление дефектов.....	79
10. Маркировка сварных соединений и наплавленных деталей (изделий).....	83
11. Требования безопасности.....	85
12. Требования к конструкционным формам сварных соединений.....	86
13. Отступления от установленных требований.....	91
Приложение 1. Указатель нормативно-технической документации на сварочные материалы, допускаемые к применению при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.....	92
Приложение 2. Ориентировочные режимы сварки и наплавки.....	96
Приложение 3. Основные типы сварных соединений.....	113
Изменение № 1.....	179



**ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ АТОМНЫХ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК**

**СВАРКА И НАПЛАВКА.  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**ПНАЭ Г-7-009-89**

Ответственный за выпуск Сеницына Т.В.  
Верстка Дорогавцева Е.А.  
Оригинал-макет подготовлен в НТЦ ЯРБ

Подписано в печать 30.04.08  
Тираж 100 экз.  
Формат 60x90<sup>1/16</sup>