

**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
В МАШИНОСТРОЕНИИ
(НПО «ВНИИизмерения»)**

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ЩУПЫ. МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ
МИ 1893—88**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
1988**

Редактор *М. В. Глушкова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. И. Кануркина*

Сдано в наб. 05.09.88 Подп. в печ. 11.11.88 Формат 60×90^{1/16} Бумага типографская № 2
Гарнитура литературная Печать высокая 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,30 уч.-изд. л.
Тир. 5 000 Зак. 2989 Цена 3 коп. Изд. № 10330/4

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2989

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Щупы. Методика контроля

МИ 1893—88

ОКСТУ 0008

Настоящие методические указания распространяются на щупы по ТУ 2.034.225—75 и устанавливают методику контроля при выпуске из производства, эксплуатации и после хранения.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

1.1. При проведении контроля должны быть выполнены следующие операции и применены средства контроля с характеристиками, указанными в таблице.

Наименование операции	Номер пункта МИ	Средства контроля и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операции при	
			выпуске из производства	эксплуатации и после хранения
Контроль внешнего вида, маркировки и комплектности	3.2	—	Да	Да
Контроль шероховатости рабочих поверхностей	3.3	Аттестованные образцы щупов с параметрами шероховатости $Ra \leq 0,32$ мкм или $Ra \leq 0,63$ мкм по ГОСТ 2789—73 или профилометр модели 296 по ТУ 2.034.4—83	Да	Нет
Определение толщины щупов	3.4	Оптикатор 0,5П по ГОСТ 10593—74; стойка С-1 по ГОСТ 10197—70 со специальным столом (приложение 1); плоскопараллельные концевые меры длины 5-го разряда по МИ 1607—87	Да*	Да
Определение желобчатости щупов	3.4	То же	Да*	Нет

* Выборочно в соответствии с ТУ 2.034.225—87.

1.2. Допускается применять другие вновь разработанные или находящиеся в применении средства контроля, имеющие аналогичные характеристики.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При подготовке к проведению контроля должны быть соблюдены требования пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями, используемые для промыва от антикоррозийной смазки.

2.2. При проведении контроля должны быть соблюдены безопасность производственного оборудования по ГОСТ 12.2.003—74 и пожарная безопасность по ГОСТ 12.1.004—85.

3. УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль должен проводиться при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$.

3.2. Внешний вид, комплектность и маркировку контролируют внешним осмотром и устанавливают их соответствие ТУ 2.034.225—87.

Комплектность наборов шупов, находящихся в эксплуатации, допускается отличной от указанной в ТУ 2.034.225—87.

3.3. Контроль параметра шероховатости рабочих поверхностей шупов проводят сравнением с аттестованными образцами шупов или при помощи профилометра, при этом направление линии измерения параметра шероховатости—вдоль длинного ребра шупа.

Параметр шероховатости рабочих поверхностей шупов должен соответствовать ТУ 2.034.225—87.

3.4. Толщину шупа и желобчатость определяют при помощи оптиматора со сферическим наконечником методом непосредственной оценки или методом сравнения. При методе непосредственной оценки используют диапазон измерения оптиматора, при методе сравнения используют дополнительно концевые меры длины. Оптиматор должен быть закреплен в стойку со специальным столом с плоской поверхностью (приложение 1). Толщину и желобчатость шупа определяют в трех точках, равномерно расположенных по рабочей длине шупа.

Толщину шупов, выпускаемых из производства, контролируют на всей рабочей длине, находящихся в эксплуатации,—на длине двух третей рабочей длины шупа.

При определении толщины шупа методом непосредственной оценки шуп укладывают на специальный стол так, чтобы длинное ребро шупа было перпендикулярно к длинному ребру стола, и последовательно подводя каждую контролируемую точку под

измерительный наконечник, снимают показания по шкале оптикатора.

При определении толщины и желобчатости методом сравнения оптикатор устанавливают в нулевое положение по концевой мере, соответствующей номинальной толщине щупа. Затем вместо концевой меры на специальный стол укладывают щуп, как описано выше, и проводят измерения, после чего щуп переворачивают на другую сторону и проводят отсчет показаний оптикатора в соответствующих противоположных точках.

Толщину щупа в контролируемой точке (S) определяют по формуле

$$S = l + \Delta l,$$

где l — действительный размер концевой меры, мм;

Δl — наименьшее из двух показаний оптикатора, мм.

Желобчатость определяют как разность показаний оптикатора при измерении щупа с двух сторон в одной и той же точке.

Допускается определять толщину щупа дифференциальным методом при помощи двух измерительных приборов (датчиков) со сферическими наконечниками радиусами (R) равными 5 мм с погрешностью каждого прибора не более 0,5 мкм, расположенных соосно (несовпадение линии измерений приборов должно быть не более 0,1 мм) (приложение 2, черт. 1). Для этого при методе непосредственной оценки приборы устанавливают в нулевое положение при контакте измерительных наконечников, затем наконечники арретируют и помещают между ними контролируемый щуп. Толщина щупа определяется как алгебраическая сумма показаний приборов.

При методе сравнения приборы устанавливают в нулевое положение при помещенной между измерительными наконечниками концевой мере длины, равной номинальному значению толщины щупа. Толщину щупа в этом случае определяют как алгебраическую сумму действительного размера концевой меры и показаний приборов.

Допускается определять желобчатость как разность между толщиной щупа, измеренной двумя плоскими наконечниками (длинной не менее 10 мм) и толщиной щупа, измеренной между двумя сферическими наконечниками (приложение 2, черт. 2).

Отклонения толщины и желобчатости всех контролируемых точек не должны превышать указанных в ТУ 2.034.225—87.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА КОНТРОЛЯ


4.1. Положительные результаты первичного контроля щупов предприятие-изготовитель оформляет отметкой в этикетке.

4.2. Положительные результаты ведомственного периодического контроля щупов оформляют в порядке, установленном ведомственной службой.

4.3. Щупы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к выпуску и применению не допускают.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Специальный стол для контроля щупов

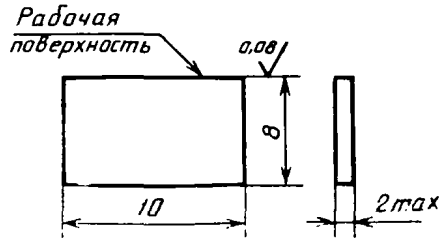


Черт. 1


Твердость 60 . . . 62 HRC.
Отклонение от плоскостности рабочей поверхности
стола — не более 0,3 мм в сторону выпуклости,
Вогнутость не допускается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Схема контроля толщины и желобчатости

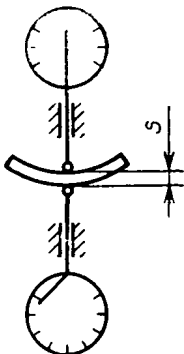

Черт. 2

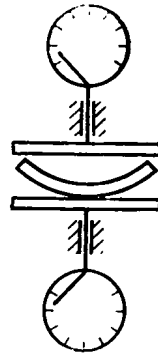

Черт. 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Н. Г. Анфимова

2. УТВЕРЖДЕНЫ НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 25.05.88 со сроком введения с 01.01.89.

3. ВЗАМЕН ГОСТ 8.007—71

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12.1.004—85	2,2
ГОСТ 12.2.003—74	2,2
ГОСТ 2789—73	1,1
ГОСТ 10197—70	1.1
ГОСТ 10593—74	1.1
МИ 1607—87	1.1