



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

**ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,  
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ**

125009, Москва, Никитский пер., д. 5

Телефон: (495) 956-64-83

Факс: (495) 956-75-16

08.07.06 № 01/Ц-684/6  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**В строительные и проектные организации**

**И н ф о р м а ц и о н н о е   п и с ь м о**

ООО «Магнезиальные бетоны» в мае 2005 выполнило работы по устройству наливных полов «МагБет» на объекте «Реставрация ЦВЗ «Манеж» по адресу: г.Москва, Манежная площадь, вл.1». В течение месяца с начала эксплуатации на полах «МагБет» появились волосяные трещины, которые были saniрованы высокопрочным полиуретановым лаком на всю глубину. Однако в дальнейшем в течение года продолжалось появление новых трещин, достигших ширины раскрытия от 0.15 до 1.2 мм и глубины - до 200 мм.

Возникновение трещин могло быть обусловлено комплексом причин, а именно усадочными напряжениями в бетоне подготовки, выполненной под наливные полы, температурными деформациями, спровоцированными температурными перепадами в период строительства (конец зимы – весна), в случае различных коэффициентов температурных деформаций магнезиальных полов и обычного тяжелого бетона.

Всё это является следствием недостаточной проработки технологии устройства полов «МагБет».

Обращаю Ваше вниманиc, что полы «МагБет» не внесены в Московский территориальный строительный Каталог и Реестр новой техники, а Технические условия на них не включены в Реестр Технических условий.

С целью недопущения повторения подобных случаев считаю целесообразным проектным организациям включать, а организациям-заказчикам требовать включения в проекты материалы и изделия только после соответствующей отработки технологии и включения изделий в Московский территориальный строительный Каталог, Реестр новой техники и в Реестр Технических условий.

*С.А. Акулова*  
*Исп. Акулова Н.Д.*  
*01.8*

**А.Н.Левченко**

ВХОД № 013-21-1524/6-10-0  
01.08.06  
МОСГОСЭКСПЕРТИЗА