

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ГЭСНмр 81-03-41-2001**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ  
СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ГЭСНмр-2001**

**Сборник № 41  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Государственный комитет Российской Федерации  
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  
(Госстрой России)

Москва 2003



**Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр 81-03-41-2001 Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов /Госстрой России/ Москва, 2003 г.21 стр.**

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНмр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах и механизмах) при выполнении работ по капитальному ремонту и модернизации оборудования лифтов и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНмр являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, а также укрупненных сметных норм и расценок.

**РАЗРАБОТАНЫ** ФГУП Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (Ж.Г.Чернышова, Л.В.Размадзе), ЗАО «Русьлифт» (В.А.Тишин, Д.А.Дьяченко), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н.Жуков), при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо).

**РАССМОТРЕНЫ** Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов – руководитель, Т.Л.Грищенко).

**ВНЕСЕНЫ** Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 16 июля 2003 года постановлением Госстроя России от 09 июля 2003 года № 56.

Ответственный исполнитель: Л.Я. Подыниглазова  
Технический редактор: Л.Я. Подыниглазова  
Компьютерная верстка: В.И. Шаменков  
Дизайн обложки: В.И. Шаменков

© Госстрой России, 2003 г.

**Настоящие Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя России.**

**СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ГЭСНмр 81-03-41-2001**

*Утверждены и введены в действие с 16 июля 2003 года  
постановлением Госстроя России от 09 июля 2003 года № 56*

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ  
СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**


**ГЭСНмр-2001**

**Сборник № 41**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ**

**Издание официальное**

**Государственный комитет Российской Федерации  
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  
(Госстрой России)**

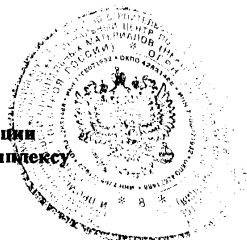

*Москва 2003 г.*

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

**Сборник № 41**

**Капитальный ремонт и модернизация  
оборудования лифтов**

**ГЭСНмр-2001-41**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНмр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда, строительных машинах и механизмах) при выполнении работ по капитальному ремонту и модернизации оборудования лифтов и составления смет на указанные работы ресурсным методом. ГЭСНмр являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, а также укрупненных сметных норм и расценок.

1.2. ГЭСНмр отражают среднеотраслевые затраты по принятой технологии и организации работ по капитальному ремонту и модернизации лифтов. ГЭСНмр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальный ремонт и модернизацию с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для объектов, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНмр носят рекомендательный характер.

1.3. Настоящий сборник распространяется на лифты электрические типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.

1.4. Сборник содержит сметные нормы на работы по замене (отдел 01), установке (отдел 02), ремонту (отдел 03) оборудования, устройств и конструкций лифтов, а также прочие работы в период капитального ремонта и модернизации лифтов (отдел 04).

1.5. Сметными нормами предусмотрен комплекс работ в соответствии с требованиями ГОСТ 22011-95

«Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия», Госгортехнадзора, правил охраны труда при производстве работ, включая все необходимые вспомогательные и сопутствующие работы, в том числе:

- разгрузку с транспортного средства и перемещение (подъем, спуск) оборудования, материалов, инструмента и приспособлений в зону производства работ;

- установку и снятие ручных талей (затраты на эксплуатацию ручных талей учитываются нормой накладных расходов);

- перемещение демонтированного оборудования (подъем, спуск);

- частичное техническое освидетельствование лифтов, проводимое инженерными центрами.

Состав работ, учтенных нормами, приведен в таблицах норм. При этом, мелкие, вспомогательные операции не указываются, но подразумеваются.

1.6. В таблицах сметных норм приводятся:

- затраты труда рабочих, в чел.-ч;

- средний разряд работы;

- затраты по эксплуатации машин и механизмов (в случае их использования), в маш.-ч.

Расход материальных ресурсов сметными нормами не предусмотрен. Затраты на используемые материалы определяются в сметах в соответствии с пп.2.6 и 2.7.

1.7. Затраты на демонтаж и монтаж лифтов в целом следует определять на основе сборника ГЭСНм 81-03-03-2001 «Подъемно-транспортное оборудование».

**2. Порядок применения сметных норм**

2.1. Нормами настоящего сборника учтены конкретные условия производства работ по ремонту и модернизации оборудования лифтов, в том числе: стесненность рабочих мест, выполнение отдельных работ вблизи устройств, находящихся под напряжением и т.п., в связи с чем не допускается применение к нормам каких-либо повышающих коэффициентов на условия производства работ.

2.2. На основании ГЭСНмр определение сметной стоимости осуществляется ресурсным методом в текущем уровне цен.

2.3. Для определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту и модернизации оборудования лифтов рекомендуется применять форму локальной ресурсной сметы, приведенную в приложении 1 настоящего сборника.

В локальной ресурсной смете показываются:

в графе 2 «Шифр норматива, коды ресурсов» - шифр нормы из таблицы ГЭСНмр и коды соответствующих ресурсов (затрат труда, машин и механизмов);

в графе 3 «Наименование работ и затрат, наименование ресурсов» - наименования работ, оборудования, конструкций, а вслед за каждым наименованием – наименования ресурсов в следующей последовательности: затраты труда рабочих; средний разряд работы; затраты труда рабочих, занятых управлением машин и механизмов; наименования машин, механизмов и механизированного инструмента;

в графе 4 «Единица измерения» - единицы измерения, соответственно, оборудования, конструкций (видов работ) и ресурсов;

в графе 5 «Количество на единицу измерения» - расходы ресурсов на единицу измерения того оборудования, конструкций (видов работ), к которому они относятся;

в графе 6 «Общее количество» - количество оборудования (объем работ), а против наименования соответствующих ресурсов – их количество, подсчитанное как произведение расхода на единицу измерения на объем работ.

2.4. В конце сметы суммируется расход однородных ресурсов (затрат труда, машин и механизмов с одинаковыми кодами).

При суммировании затрат труда рабочих среднего разряда работ рассчитывается как средневзвешенный.

2.5. В графах 7 и 8 показывается стоимость ресурсов: в графе 7 – на единицу измерения, в графе 8 – общая.

Сумма средств на оплату труда рабочих рассчитывается исходя из стоимости 1 чел.-ч для соответствующего среднего разряда работ.

В состав стоимости 1 чел.-ч включаются расходы по оплате труда (ФОТ), в том числе компенсационные выплаты, связанные с режимом и условиями труда, а также стимулирующие доплаты и надбавки, в соответствии с установленными законодательными, нормативными и правовыми актами.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов рассчитывается исходя из расценок 1 маш.-ч соответствующих технических средств.

Расценки 1 маш.-ч в текущем уровне цен определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99).

2.6. Затраты на приобретение запасных частей, деталей оборудования, необходимых для проведения ремонта или замены отдельных конструктивных элементов лифтов, определяются в сметах и при расчетах за выполненные работы на основе их потребности, установленной по технической документации, с учетом сметных цен текущего уровня, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2.7. Затраты на вспомогательные материалы (протирачные, промывочные, смазочные, электроды и т.п.) определяются дополнительно в размере 3% от исчисленной по смете суммы средств на оплату труда.

2.8. Норма накладных расходов принимается в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-4.99, МДС 81-5.99).

Норма сметной прибыли принимается в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

## ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ

### Вводные указания

1. При применении норм на замену привода дверей кабины (41-01-003-01 и 41-01-003-02) не допускается одновременно использовать нормы на замену редуктора и электродвигателя привода дверей кабины (41-01-003-03 и 41-01-003-04).

2. При применении норм на замену дверей шахты (41-01-005-01 и 41-01-005-02) нормы на замену створ-

ки дверей шахты (41-01-005-06 и 41-01-005-07) не применяются.

3. Норма 41-01-011-01 применяется в случае замены в целом башмака, а норма 41-01-011-02 - только вкладыша башмака. Одновременно указанные нормы не применяются.

### Таблица ГЭСНмр 41-01-001 Замена замка распашной двери шахты

*Состав работ:*

*для нормы 1:*

01. Снятие крышки автоматического замка. 02. Маркировка всех проводов, идущих к автоматическому замку. 03. Отсоединение проводов от блок-контакта. 04. Снятие болтов и замка. 05. Установка нового замка. 06. Регулировка зазоров между ригелем и кромками отверстия.

*для нормы 2:*

01. Снятие ручки неавтоматического замка. 02. Снятие замка. 03. Подготовка нового замка к установке. 04. Установка нового замка и закрепление его винтами. 05. Установка ручки. 06. Регулировка зазоров между засовом и кромками отверстия в притворном стояке двери шахты.

**Измеритель: 1 замок**

Замена замка распашной двери:

41-01-001-01 автоматического  
41-01-001-02 неавтоматического

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	41-01-001-01	41-01-001-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,63	6,19
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,2

### Таблица ГЭСНмр 41-01-002 Замена оборудования главного привода

*Состав работ:*

*для норм 1, 2:*

01. Отключение и демонтаж старого электродвигателя. 02. Демонтаж и монтаж полумуфты электродвигателя. 03. Установка электродвигателя. 04. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.

*для норм 3, 4:*

01. Отключение и демонтаж электродвигателя. 02. Замена полумуфты электродвигателя. 03. Установка и подключение электродвигателя. 04. Проверка работы лифта.

*для норм 5, 6:*

01. Разборка новой лебедки на укрупненные узлы и подъем их в машинное помещение. 02. Освобождение старой лебедки от нагрузки и ее демонтаж. 03. Сборка и установка новой лебедки. 04. Выверка положения лебедки. 05. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение. 06. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта. 07. Частичное техническое освидетельствование лифта.

*для норм 7, 8:*

01. Освобождение лебедки от нагрузки. 02. Демонтаж канатоведущего шкива (КВШ), электродвигателя и червячной пары лебедки. 03. Установка новой червячной пары и сборка лебедки. 04. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение. 05. Проверка и регулировка работы лебедки. 06. Частичное техническое освидетельствование лифта.

*для норм 9, 10:*

01. Освобождение лебедки от нагрузки. 02. Частичная разборка лебедки и демонтаж редуктора. 03. Монтаж нового редуктора и сборка лебедки. 04. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение. 05. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.

*для норм 11,12:*

01. Освобождение лебедки от нагрузки. 02. Отключение и демонтаж электродвигателя. 03. Замена тормозной полумуфты. 04. Установка и закрепление электродвигателя. 05. Установка лебедки под нагрузку.

для норм 13,14:

01. Уравновешивание системы «кабина - противовес». 02. Снятие электродвигателя. 03. Разборка тормозного устройства. 04. Сборка тормозного устройства. 05. Установка электродвигателя. 06. Снятие противовеса с упора. 07. Проверка и регулировка точности остановок.

для норм 15,16:

01. Освобождение лебедки от нагрузки. 02. Демонтаж канатоведущего шкива. 03. Установка канатоведущего шкива. 04. Установка лебедки под нагрузку. 05. Проверка правильности работы и регулировка подвесок кабины и противовеса. 06. Определение тяговой способности КВШ. 07. Частичное техническое освидетельствование лифта.

**Измеритель: шт.**

	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде:
41-01-002-01	1
41-01-002-02	2
	Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде:
41-01-002-03	1
41-01-002-04	2
	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:
41-01-002-05	1
41-01-002-06	2
	Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:
41-01-002-07	1
41-01-002-08	2
	Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:
41-01-002-09	1
41-01-002-10	2
	Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:
41-01-002-11	1
41-01-002-12	2
	Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде:
41-01-002-13	1
41-01-002-14	2
	Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:
41-01-002-15	1
41-01-002-16	2

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	41-01-002-01	41-01-002-02	41-01-002-03	41-01-002-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,2	20,6	17,7	16,5
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,2	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	0,7	—	—
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031854	Краны манипуляторы 1 т	маш.-ч	0,7	0,7	—	—

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	41-01-002-05	41-01-002-06	41-01-002-07	41-01-002-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	58,3	55,3	46,1	45,2
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,6	3,6	—	—
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031854	Краны манипуляторы 1 т	маш.-ч	3,6	3,6	—	—
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,25	0,25	—	—
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,15	1,15	—	—
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,2	1,2	—	—

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	41-01-002-09	41-01-002-10	41-01-002-11	41-01-002-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,6	39,3	24,2	23,4
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,3	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	0,7	—	—
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031854	Краны манипуляторы 1 т	маш.-ч	0,7	0,7	—	—

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	41-01-002-13	41-01-002-14	41-01-002-15	41-01-002-16
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,5	28,1	19,9	18,0

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-002-13	41-01-002-14	41-01-002-15	41-01-002-16
1.1	Средний разряд работы		3,9	4	3,7	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	—	—	0,55	0,55
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031854	Краны манипуляторы I т	маш.-ч	—	—	0,55	0,55

Таблица ГЭСНр 41-01-003 Замена привода дверей кабины лифта

Состав работ:

для норм 1,2:

01. Снятие, установка и закрепление привода. 02. Регулировка привода.

для нормы 3:

01. Отключение и демонтаж электродвигателя и установки выключателей. 02. Демонтаж рычага (водила). 03. Демонтаж редуктора и амортизаторов. 04. Установка редуктора и амортизатора. 05. Установка и подключение выключателей и электродвигателя. 06. Проверка работоспособности привода дверей.

для нормы 4:

01. Демонтаж электродвигателя. 02. Монтаж нового электродвигателя. 03. Проверка работоспособности привода дверей.

**Измеритель: 1 привод (нормы 1,2); 1 редуктор (норма 3); 1 электродвигатель (норма 4)**

Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта, кг:

41-01-003-01 до 500

41-01-003-02 свыше 500

41-01-003-03 Замена редуктора привода дверей кабины

41-01-003-04 Замена электродвигателя привода дверей кабины

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-003-01	41-01-003-02	41-01-003-03	41-01-003-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,61	6,95	11,6	7,34
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,4	4,4

Таблица ГЭСНр 41-01-004 Замена купе и порога кабины лифта

Состав работ:

для норм 1,2,3,4:

01. Демонтаж и последующий монтаж. 02. Проверка правильности подключения электроразводки на кабине.

для нормы 5:

01. Демонтаж башмаков и створок дверей кабины. 02. Демонтаж фартучного устройства и порога кабины. 03. Монтаж порога кабины. 04. Установка башмаков и створок дверей кабины. 05. Монтаж фартучного устройства. 06. Проверка работы дверей кабины лифта.

**Измеритель: 1 кабина (нормы 1-4); 1 порог (норма 5)**

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг:

41-01-004-01 без доработки рамы пола

41-01-004-02 с доработкой рамы пола

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью свыше 400 кг:

41-01-004-03 без доработки рамы пола

41-01-004-04 с доработкой рамы пола

41-01-004-05 Замена порога кабины лифта

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-004-01	41-01-004-02	41-01-004-03	41-01-004-04	41-01-004-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	70,9	78,3	83,7	92	17
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,7
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
331442	Лобзики электрические	маш.-ч	1,15	1,15	1,15	1,15	—
330201	Дрели электрические	маш.-ч	3,8	3,8	4,65	4,65	—



## Таблица ГЭСНмр 41-01-005 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта

### Состав работ:

для норм 1,2:

01. Разборка двери шахты на узлы. 02. Отключение и изоляция электропроводки блокировочных выключателей дверей шахты. 03. Демонтаж створок и верхней балки дверей шахты. 04. Демонтаж порога и стоек дверей шахты. 05. Монтаж верхней балки и стоек дверей шахты. 06. Монтаж порога дверей шахты. 07. Крепление (сварка) дверей шахты к закладным деталям. 08. Регулировка замков дверей шахты.

для норм 3,4:

01. Отсоединение электропроводки от блокировочных выключателей. 02. Демонтаж башмаков и створок дверей шахты. 03. Демонтаж верхней балки дверей шахты. 04. Монтаж верхней балки дверей шахты. 05. Монтаж створок и башмаков дверей шахты. 06. Проверка вертикальности установки створок, регулировка величины регламентируемых зазоров. 07. Приваривание верхней балки дверей шахты к закладным деталям. 08. Подключение электропроводки к блокировочным выключателям.

для норм 5,6:

01. Демонтаж башмаков створки дверей шахты. 02. Демонтаж створки дверей шахты. 03. Монтаж створки дверей шахты. 04. Монтаж башмаков створки дверей шахты. 05. Регулировка величины регламентированных зазоров.

для норм 7,8:

01. Демонтаж створок двери шахты. 02. Демонтаж старого порога двери шахты. 03. Установка нового порога двери шахты. 04. Установка створок двери шахты. 05. Проверка работы лифта.

**Измеритель: 1 дверь (нормы 1,2); 1 балка (нормы 3,4); 1 створка (нормы 5,6); 1 порог (нормы 7,8)**

	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта, кг:
41-01-005-01	до 500
41-01-005-02	свыше 500
	Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта, кг:
41-01-005-03	до 500
41-01-005-04	свыше 500
	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта, кг:
41-01-005-05	до 500
41-01-005-06	свыше 500
	Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта, кг:
41-01-005-07	до 500
41-01-005-08	свыше 500

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-005-01	41-01-005-02	41-01-005-03	41-01-005-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	31,1	35,2	15,8	18,5
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	4,3	4,4
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,28	1,28	0,85	1,05
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,15	1,15	1,1	1,35

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-005-05	41-01-005-06	41-01-005-07	41-01-005-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,7	11,4	15	16
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3	3
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
330201	Дрели электрические	маш.-ч	—	—	0,23	0,31

## Таблица ГЭСНмр 41-01-006 Замена станции управления лифта

### Состав работ:

01. Демонтаж и установка станции управления. 02. Разметка и сверление отверстий. 03. Проверка работы станции.

**Измеритель: 1 станция (нормы 1-3); 1 этаж (норма 4)**

Замена станции управления лифта, количество этажей - 9, количество лифтов в подъезде:

41-01-006-01	1
41-01-006-02	2, одиночная работа
41-01-006-03	2, парная работа

41-01-006-04 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 1 - 3

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-006-01	41-01-006-02	41-01-006-03	41-01-006-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	64,8	66,4	71,5	3,24
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,2	4,3
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
330201	Дрели электрические	маш.-ч	0,9	0,9	0,9	—
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6	0,6	0,6	—

Таблица ГЭСНмр 41-01-007 Замена системы управления лифта

*Состав работ :*

01. Замена станции управления. 02. Замена электропроводки в машинном помещении. 03. Установка устройств безопасности. 04. Замена электрооборудования по шахте. 05. Заземление корпусов электроаппаратов на всех этажах. 06. Замена электрооборудования по кабине. 07. Заземление корпусов электроаппаратов, купе и каркаса кабины. 08. Проверка работы системы управления во всех режимах. 09. Частичное техническое освидетельствование лифта.

**Измеритель: система управления (нормы 1-5); 1 этаж (норма 6)**

Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:

41-01-007-01	1, одиночная работа
41-01-007-02	1, частотное регулирование
41-01-007-03	2, одиночная работа
41-01-007-04	2, частотное регулирование
41-01-007-05	2, парная работа
41-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 1 - 5

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-007-01	41-01-007-02	41-01-007-03	41-01-007-04	41-01-007-05	41-01-007-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	161	165	160	164	163	8,28
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1	1,65	1,1	1,65	1,1	—
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,87	0,87	0,87	0,87	1,31	—
330201	Дрели электрические	маш.-ч	5,4	5,6	5,4	5,6	5,6	0,4
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	—
031001	Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,1	1,65	1,1	1,65	1,1	—

Таблица ГЭСНмр 41-01-008 Замена выключателей и переключателей

*Состав работ:**для норм 1, 2:*

01. Демонтаж старого автоматического выключателя. 02. Подготовка нового автоматического выключателя к установке. 03. Установка автоматического выключателя. 04. Проверка работы автоматического выключателя.

*для норм 3, 4:*

01. Демонтаж старого переключателя этажного. 02. Подготовка нового переключателя этажного к установке. 03. Установка переключателя этажного. 04. Проверка работы переключателя этажного.

*для норм 5, 6:*

01. Демонтаж старого переключателя режима работ на панели управления. 02. Подготовка нового переключателя к установке. 03. Установка переключателя. 04. Проверка в работе переключателя режима работ на панели управления.

**Измеритель: 1 выключатель (нормы 1,2); 1 переключатель (нормы 3-6)**

Замена выключателя автоматического на панели управления:	
41-01-008-01	работа лифта одиночная
41-01-008-02	работа лифта парная
Замена переключателя этажного:	
41-01-008-03	работа лифта одиночная
41-01-008-04	работа лифта парная
Замена переключателя режима работы на панели управления:	
41-01-008-05	работа лифта одиночная
41-01-008-06	работа лифта парная

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-008-01	41-01-008-02	41-01-008-03	41-01-008-04	41-01-008-05	41-01-008-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,06	5,03	4,43	5,42	3,6	4,59
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3	3,5	3,6	3,3	3,4

### Таблица ГЭСНмр 41-01-009 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства

*Состав работ:*

*для нормы 1:*

01. Размотка, отрезка, бандажирование каната. 02. Освобождение лебедки от нагрузки. 03. Замена тягового каната. 04. Установка лебедки под нагрузку. 05. Проверка и регулировка равномерности натяжения каната. 06. Освобождение лебедки от нагрузки. 07. Выверка балансира. 08. Установка лебедки под нагрузку. 09. Частичное техническое освидетельствование лифта.

*для нормы 2:*

01. Посадка кабины на ловители. 02. Демонтаж устройства контроля слабину тяговых канатов и клиновых обойм. 03. Демонтаж устройства стяжки канатов. 04. Установка устройства стяжки канатов. 05. Снятие кабины с ловителей. 06. Установка устройства контроля слабину тяговых канатов. 07. Посадка кабины на ловители и регулировка ДУСК. 08. Снятие кабины с ловителей. 09. Выравнивание балансирной подвески.

*для нормы 3:*

01. Демонтаж и монтаж ограничителя скорости. 02. Проверка правильности настройки ограничителя скорости.

*для нормы 4:*

01. Размотка, отрезка, и бандажирование каната. 02. Снятие демонтируемого и монтаж нового каната. 03. Регулировка концевых выключателей. 04. Проверка надежности сцепления каната со шкивом ограничителя скорости.

*для нормы 5:*

01. Демонтаж и монтаж натяжного устройства. 02. Проверка работы лифта во всех режимах.

**Измеритель: 1 канат (нормы 1,4); 1 устройство (нормы 2,5); 1 ограничитель (норма 3)**

41-01-009-01	Замена тягового каната
41-01-009-02	Замена устройства стяжки канатов
41-01-009-03	Замена ограничителя скорости
41-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости
41-01-009-05	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-009-01	41-01-009-02	41-01-009-03	41-01-009-04	41-01-009-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,9	16	8,45	12,4	7,79
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,1	4,1	3,5	3,5
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	—	—	0,45	—	—

### Таблица ГЭСНмр 41-01-010 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта

*Состав работ:*

*для норм 1, 2:*

01. Демонтаж и монтаж трансформатора. 02. Проверка работы трансформатора.

*для норм 3, 4:*

01. Демонтаж и монтаж вводного устройства.

*для норм 5, 6:*

01. Демонтаж и монтаж выпрямителя. 02. Проверка работы выпрямительного устройства.

*для норм 7, 8:*

01. Демонтаж и монтаж реле времени. 02. Проверка реле времени в работе.

*для норм 9, 10, 11:*

01. Демонтаж и монтаж контактора. 02. Проверка действия контактора.

*для норм 12, 13, 14:*

01. Демонтаж и монтаж проходных конденсаторов на вводном устройстве. 02. Проверка работы вводного устройства.

**Измеритель: 1 трансформатор (нормы 1,2); 1 устройство (нормы 3-6,12-14); 1 реле (нормы 7,8); 1 контактор (нормы 9-11)**

Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде:

41-01-010-01	1
41-01-010-02	2

	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде:
41-01-010-03	1
41-01-010-04	2
	Замена устройства выпрямительного:
41-01-010-05	работа лифта одиночная
41-01-010-06	работа лифта парная
	Замена реле времени:
41-01-010-07	работа лифта одиночная
41-01-010-08	работа лифта парная
	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:
41-01-010-09	1
41-01-010-10	2, работа лифта одиночная
41-01-010-11	2, работа лифта парная
	Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде:
41-01-010-12	1
41-01-010-13	2, работа лифта одиночная
41-01-010-14	2, работа лифта парная

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-010-01	41-01-010-02	41-01-010-03	41-01-010-04	41-01-010-05	41-01-010-06	41-01-010-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,73	5,41	5,04	5,82	3,42	4,41	3,62
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,8	3,8	3,3	3,4	3,3

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-010-08	41-01-010-09	41-01-010-10	41-01-010-11	41-01-010-12	41-01-010-13	41-01-010-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,61	5,55	4,87	5,86	3,98	3,39	4,39
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,4

**Таблица ГЭСНмр 41-01-011 Замена башмака**

*Состав работ:*

*для нормы 1:*

01. Установка кабины в зоне нижней остановки. 02. Демонтаж щита под кабиной. 03. Замена башмака. 04. Регулировка положения башмака. 05. Закрепление щита под кабиной. 06. Проверка работы лифта.

*для нормы 2:*

01. Установка кабины в зоне нижнего этажа. 02. Демонтаж щита под кабиной. 03. Разборка и промывка башмака. 04. Замена вкладыша. 05. Установка и регулировка положения башмака. 06. Закрепление щита под кабиной. 07. Проверка работы лифта.

**Измеритель: 1 башмак (норма 1); 1 вкладыш (норма 2)**

41-01-011-01	Замена башмака
41-01-011-02	Замена вкладыша башмака

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-011-01	41-01-011-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,94	12
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,5

**Таблица ГЭСНмр 41-01-012 Замена вызывного и приказного аппаратов и поста "Ревизия"**

*Состав работ:*

*для норм 1, 2:*

01. Демонтаж вызывного аппарата. 02. Монтаж вызывного аппарата. 03. Проверка исправности действия.

*для нормы 3:*

01. Демонтаж приказного аппарата. 02. Монтаж приказного аппарата. 03. Проверка правильности работы приказного аппарата.

*для нормы 4:*

01. Демонтаж крышки клеммной коробки на крыше кабины. 02. Отсоединение электропроводки поста "Ревизия". 03. Подключение электропроводки поста "Ревизия". 04. Установка и крепление крышки клеммной коробки на крыше кабины. 05. Проверка работы лифта.

**Измеритель: 1 аппарат (нормы 1-3); 1 пост (норма 4)**

Замена аппарата вызывного:

- 41-01-012-01 работа лифта одиночная  
 41-01-012-02 работа лифта парная  
 41-01-012-03 Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде - 1  
 41-01-012-04 Замена поста "Ревизия"

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-012-01	41-01-012-02	41-01-012-03	41-01-012-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,77	7,59	19,8	7,48
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,8	3,8

**Таблица ГЭСНмр 41-01-013 Замена верхней балки противовеса**

*Состав работ:*

01. Установка подставок под противовес. 02. Посадка кабины на ловителя. 03. Демонтаж и монтаж верхней балки противовеса. 04. Снятие кабины с ловителей. 05. Демонтаж подставок. 06. Регулировка положения башмаков балансирной подвески.

**Измеритель: 1 балка**

Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:

- 41-01-013-01 1  
 41-01-013-02 2

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-013-01	41-01-013-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,9	14,8
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7

**Таблица ГЭСНмр 41-01-014 Замена балки дверей кабины**

*Состав работ:*

01. Демонтаж привода дверей кабины. 02. Демонтаж башмачков створок дверей кабины. 03. Демонтаж створок дверей кабины. 04. Демонтаж и установка балки дверей кабины. 05. Установка и регулировка створок дверей кабины. 06. Установка и регулировка привода дверей кабины. 07. Регулировка замков балки дверей кабины. 08. Проверка работы привода дверей кабины.

**Измеритель: 1 балка**

- 41-01-014-01 Замена балки дверей кабины

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-014-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,5
1.1	Средний разряд работы		3,6

**Таблица ГЭСНмр 41-01-015 Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика**

*Состав работ:*

01. Демонтаж и монтаж индуктивного датчика типа ИКВ или контактного ДПЭ. 02. Проверка работы датчика.

**Измеритель: 1 датчик**

Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков:

- 41-01-015-01 работа лифтов одиночная  
 41-01-015-02 работа лифтов парная

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-01-015-01	41-01-015-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,21	6,2
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,4

## ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

**Таблица ГЭСНмр 41-02-001 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)**

*Состав работ:*

*для норм 1,2:*

01. Проверка вертикальности направляющих. 02. Проверка "штихмасса" направляющих. 03. Проверка неплоскостности направляющих. 04. Проверка смещения направляющих в местах стыков. 05. Регулировка положения направляющих. 06. Зачистка стыков направляющих.

*для норм 3,4:*

01. Очистка направляющих от смазки и грязи. 02. Промывка направляющих.

**Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м (нормы 1, 3); 2 м высоты подъема (нормы 2, 4)**

- 41-02-001-01 Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м  
 41-02-001-02 На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 1  
 41-02-001-03 Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса) длиной 2 м  
 41-02-001-04 На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 3

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-02-001-01	41-02-001-02	41-02-001-03	41-02-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,1	3,12	6,7	0,76
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,4	3,4

**Таблица ГЭСНмр 41-02-002 Установка смазывающего устройства**

*Состав работ:*

01. Прочистка и промывка направляющей по всей высоте шахты. 02. Демонтаж, разборка и прочистка башмака. 03. Разметка и выполнение отверстий во вкладыше башмака. 04. Установка и крепление смазывающего устройства на вкладыше башмака. 05. Установка и регулировка положения башмака. 06. Заливка масла в смазывающее устройство.

**Измеритель: 1 устройство**

- 41-02-002-01 Установка смазывающего устройства

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-02-002-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,95
1.1	Средний разряд работы		3,5
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
330201	Дрели электрические	маш.-ч	0,24

**Таблица ГЭСНмр 41-02-003 Установка блока сигнализации (БС)**

*Состав работ:*

01. Установка блока сигнализации. 02. Частичное техническое освидетельствование лифта.

**Измеритель: 1 блок (нормы 1, 2); 1 этаж (норма 3)**

Установка блока сигнализации, количество этажей - 9:

- 41-02-003-01 работа лифта одиночная  
 41-02-003-02 работа лифта парная  
 41-02-003-03 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 1- 2

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-02-003-01	41-02-003-02	41-02-003-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,8	12,8	0,41
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
330201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,2	—

**Таблица ГЭСНмр 41-02-004 Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)**

*Состав работ:*

01. Посадка кабины на ловители. 02. Разметка и выполнение отверстий для крепления ДУСК. 03. Установка и регулировка ДУСК. 04. Снятие кабины с ловителей. 05. Выравнивание балансирной подвески. 06. Внесение соответствующих изменений в паспорт лифта.

**Измеритель: 1 устройство**

41-02-004-01 Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-02-004-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,9
1.1	Средний разряд работы		4,3
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
330201	Дрепа электрические	маш.-ч	0,92

**Таблица ГЭСНмр 41-02-005 Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)**

*Состав работ:*

01. Установка устройства безопасности. 02. Проверка работы устройства безопасности. 03. Частичное техническое освидетельствование лифта.

**Измеритель: 1 устройство (нормы 1, 2); 1 этаж (норма 3)**

Установка устройства безопасности, количество этажей - 9:

41-02-005-01 работа лифта одиночная

41-02-005-02 работа лифта парная

41-02-005-03 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 1-2

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-02-005-01	41-02-005-02	41-02-005-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,3	39,3	2,8
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,5
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
330201	Дрепа электрические	маш.-ч	0,2	0,2	—

**Таблица ГЭСНмр 41-02-006 Установка фотодатчика реверса**

*Состав работ:*

01. Демонтаж и монтаж створок обрамления дверного проема кабины. 02. Монтаж фотодатчика. 03. Регулировка положения фотодатчика. 04. Проверка работы фотодатчика реверса.

**Измеритель: 1 фотодатчик**

41-02-006-01 Установка фотодатчика реверса

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-02-006-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,1
1.1	Средний разряд работы		3,8
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
330201	Дрепа электрические	маш.-ч	0,8

**Таблица ГЭСНмр 41-02-007 Установка промежуточного реле, реле времени***Состав работ:*

01. Установка реле. 02. Проверка работы реле.

**Измеритель: 1 реле**

Установка промежуточного реле, реле времени:

41-02-007-01 работа лифта одиночная

41-02-007-02 работа лифта парная

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-02-007-01	41-02-007-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,44	4,44
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
330201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,2

**Таблица ГЭСНмр 41-02-008 Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену***Состав работ:*

01. Установка щита. 02. Присоединение проводов. 03. Проверка исправности действия, регулировка.

**Измеритель: 1 щит**

Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене:

41-02-008-01 работа лифта одиночная

41-02-008-02 работа лифта парная

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-02-008-01	41-02-008-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,9	5,89
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,68	0,68

**Таблица ГЭСНмр 41-02-009 Установка блока электронного селектора***Состав работ:*

01. Разметка места крепления блока. 02. Сверление отверстий под крепеж. 03. Подключение проводов панели управления. 04. Установка блока электронного селектора. 05. Проверка исправности работы лифта. 06. Проверка правильности установки блока в селекторе.

**Измеритель: 1 блок**

Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде:

41-02-009-01 1

41-02-009-02 2, работа лифта одиночная

41-02-009-03 2, работа лифта парная

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-02-009-01	41-02-009-02	41-02-009-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12	11,6	12,6
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
330201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,2	0,2



**Таблица ГЭСНмр 41-02-010 Установка устройства защиты электродвигателя главного привода***Состав работ:*

01. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода. 02. Перекоммутация электрической схемы панели управления. 03. Проверка работоспособности устройства защиты электродвигателя главного привода.

**Измеритель: 1 устройство**

Установка устройства защиты электродвигателя главного привода:

41-02-010-01 работа лифта одиночная

41-02-010-02 работа лифта парная

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-02-010-01	41-02-010-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,66	8,65
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5

**ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА****Таблица ГЭСНмр 41-03-001 Ремонт замка распашной двери шахты***Состав работ:**для норм 1,2:*

01. Регулировка провалов и растворов контакта. 02. Проверка и регулировка зазоров. 03. Очистка деталей. 04. Проверка и подтяжка креплений корпуса. 05. Проверка исправности действия замка.

*для нормы 3:*

01. Проверка состояния замка. 02. Проверка и регулировка зазоров. 03. Очистка деталей. 04. Проверка исправности действия замка.

**Измеритель: 1 замок**

Ремонт замка автоматического:

41-03-001-01 работа лифта одиночная

41-03-001-02 работа лифта парная

41-03-001-03 Ремонт замка неавтоматического

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-03-001-01	41-03-001-02	41-03-001-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,95	5,94	3,66
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,7	3,3

**Таблица ГЭСНмр 41-03-002 Ремонт верхней балки противовеса***Состав работ:*

01. Демонтаж и установка подставок под противовес. 02. Посадка кабины на ловители. 03. Демонтаж и монтаж верхней балки противовеса. 04. Ремонт верхней балки противовеса. 05. Снятие кабины с ловителей. 06. Регулировка положения башмаков балансирной подвески.

**Измеритель: 1 балка**

Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:

41-03-002-01 1

41-03-002-02 2

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-03-002-01	41-03-002-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,4	18,6
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8

**Таблица ГЭСНмр 41-03-003 Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости**

*Состав работ:*

*для нормы 1:*

01. Демонтаж и монтаж ограничителя скорости. 02. Ремонт ограничителя скорости. 03. Проверка правильности настройки ограничителя скорости.

*для нормы 2:*

01. Демонтаж натяжного устройства. 02. Ремонт натяжного устройства. 03. Монтаж натяжного устройства. 04. Проверка работы лифта во всех режимах.

**Измеритель: 1 ограничитель (норма 1); 1 устройство (норма 2)**

41-03-003-01 Ремонт ограничителя скорости

41-03-003-02 Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-03-003-01	41-03-003-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,2	13,1
1.1	Средний разряд работы		4,3	3,5
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,45	—

**Таблица ГЭСНмр 41-03-004 Ремонт электрооборудования в машинном помещении**

*Состав работ:*

*для норм 1, 2:*

01. Ремонт вводного устройства. 02. Проверка работы вводного устройства.

*для норм 3, 4:*

01. Очистка. 02. Проверка и подтяжка креплений. 03. Проверка исправности цепи заземления. 04. Проверка в работе.

*для норм 5, 6:*

01. Очистка магнитного пускателя. 02. Проверка и регулировка зазоров. 03. Зачистка контактов. 04. Проверка исправности действия.

**Измеритель: 1 устройство (нормы 1,2); 1 трансформатор (нормы 3,4); 1 контактор (нормы 5,6)**

Ремонт вводного устройства (ВУ):

41-03-004-01 работа лифта одиночная

41-03-004-02 работа лифта парная

Ремонт трансформатора:

41-03-004-03 работа лифта одиночная

41-03-004-04 работа лифта парная

Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления:

41-03-004-05 работа лифта одиночная

41-03-004-06 работа лифта парная

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-03-004-01	41-03-004-02	41-03-004-03	41-03-004-04	41-03-004-05	41-03-004-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,02	6,01	3,66	4,68	3,07	4,07
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,7	3,7	3,3	3,4

**Таблица ГЭСНмр 41-03-005 Ремонт створки дверей шахты (кабины)**

*Состав работ:*

01. Демонтаж и монтаж башмаков створки дверей шахты. 02. Демонтаж и монтаж створки дверей шахты. 03. Регулировка величины регламентированных зазоров.

**Измеритель: 1 створка дверей**

Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта, кг:

41-03-005-01 до 500

41-03-005-02 свыше 500

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-03-005-01	41-03-005-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,1	19,4
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,7

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-03-005-01	41-03-005-02
3 330201	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Дрели электрические	маш.-ч	1,05	1,25

**Таблица ГЭСНмр 41-03-006 Ремонт верхней балки дверей шахты**

*Состав работ:*

01. Отсоединение электропроводки от заблокированных выключателей. 02. Демонтаж башмаков, створок и верхней балки. 03. Ремонт верхней балки дверей шахты. 04. Монтаж верхней балки створок и башмаков дверей шахты. 05. Проверка вертикальности установки створок, регулировка величины регламентируемых зазоров. 06. Приваривание верхней балки дверей шахты к закладным деталям. 07. Подключение электропроводки к блокировочным выключателям.

**Измеритель: 1 балка**

Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта, кг:

41-03-006-01 до 500  
41-03-006-02 свыше 500

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-03-006-01	41-03-006-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,9	29,6
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,38	1,75
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,6	2,2

**Таблица ГЭСНмр 41-03-007 Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта**

*Состав работ:*

01. Демонтаж щита под кабины лифта. 02. Разборка, сборка, ремонт и испытание ловителей. 03. Установка щита под кабины лифта. 04. Проверка выполнения условий самозатягивания клиньев ловителей.

**Измеритель: 1 ловитель**

41-03-007-01 Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-03-007-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,7
1.1	Средний разряд работы		4,2

**Таблица ГЭСНмр 41-03-008 Ремонт вызывного и приказного аппаратов**

*Состав работ:*

*для норм 1,2:*

01. Проверка состояния блок-контактов и сигнальных ламп. 02. Очистка аппарата. 03. Подтяжка клеммных соединений. 04. Проверка исправности действия аппарата.

*для нормы 3:*

01. Демонтаж и монтаж приказного аппарата. 02. Ремонт приказного аппарата. 03. Проверка правильности работы приказного аппарата.

**Измеритель: 1 аппарат**

Ремонт аппарата вызывного:

41-03-008-01 работа лифта одиночная  
41-03-008-02 работа лифта парная  
41-03-008-03 Ремонт аппарата приказного

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-03-008-01	41-03-008-02	41-03-008-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,66	8,65	22,3
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	4

**Таблица ГЭСНмр 41-03-009 Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы)**

*Состав работ:*

01. Проверка состояния блок-контакта. 02. Проверка наличия свободного хода штоков. 03. Проверка клеммных соединений проводов. 04. Проверка исправности действия. 05. Ремонт механизма подвижного пола. 06. Установка приспособления для проверки грузовзвешивающей системы кабины лифта. 07. Проверка и регулировка грузовзвешивающей системы кабины лифта.

**Измеритель: 1 механизм**

Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы):

41-03-009-01 работа лифта одиночная  
41-03-009-02 работа лифта парная

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-03-009-01	41-03-009-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,95	8,94
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5

## ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

**Таблица ГЭСНмр 41-04-001 Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы**

*Состав работ:*

01. Отсоединение электропроводки от шкафа управления лифта. 02. Перекоммутация блока сигнализации. 03. Отключение электропроводки от шкафа управления и электродвигателя лебедки. 04. Установка и подключение устройства управления подъемным средством. 05. Демонтаж проводки в шахте лифта. 06. Переключение электропроводки контактов дверей шахты. 07. Демонтаж электропроводки от шкафа управления лифта до блока парной работы. 08. Демонтаж шкафа управления лифта.

**Измеритель: 1 лифт**

41-04-001-01 Перевод лифта в одиночный режим работы

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-04-001-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,1
1.1	Средний разряд работы		4,9

**Таблица ГЭСНмр 41-04-002 Переоборудование лифта в подъемное средство подмашивания**

*Состав работ:*

01. Установка, закрепление и подключение блока управления подъемным средством. 02. Демонтаж башмаков створок дверей кабины и фартучного устройства. 03. Демонтаж створок дверей кабины. 04. Освобождение крепления раскладок щитов купе кабины. 05. Демонтаж купе кабины и вынос его к месту складирования. 06. Устройство ограждения. 07. Освобождение креплений и снятие части грузов противовеса. 08. Проверка неуровненности системы "подъемное средство-противовес". 09. Регулировка и прочистка ловителей. 10. Монтаж фартучного устройства. 11. Проверка выполнения условий самозатягивания клиньев ловителей. 12. Проверка работы блокировочных устройств и устройств безопасности. 13. Оформление акта приемки подъемного средства.

**Измеритель: 1 лифт**

41-04-002-01 Переоборудование лифта в подъемное средство подмашивания

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-04-002-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,4
	Затраты труда инженера III категории	чел.-ч	0,5
1.1	Средний разряд работы		4

**Таблица ГЭСНмр 41-04-003    Балансировка системы «кабина-противовес»***Состав работ:*

01. Отключение выключателя приямка. 02. Установка динамометра и его подготовка для проведения измерений. 03. Снятие показаний индикатора динамометра. 04. Снятие динамометра. 05. Включение выключателя приямка. 06. Определение необходимого количества грузов противовеса. 07. Укладка грузов в раму противовеса и их крепление.

**Измеритель: 1 система**

41-04-003-01    Балансировка системы "кабина-противовес"

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед измер.	41-04-003-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,6
1.1	Затраты труда инженера II категории	чел.-ч	1,8
	Средний разряд работы		3,8
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
330201	Дрели электрические	маш.-ч	0,55

Приложение 1.

**Форма локальной ресурсной сметы, составляемой при ресурсном методе определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту и модернизации оборудования лифтов**

\_\_\_\_\_ (наименование объекта)

**Локальная ресурсная смета №**

на \_\_\_\_\_  
(наименование работ по капитальному ремонту и модернизации оборудования лифтов)

Основание: Спецификация оборудования;

дефектная ведомость и т.п. Сметная стоимость \_\_\_\_\_ тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ тыс.руб.

Составлена в текущих ценах  
по состоянию на \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

№ пп.	Шифр норматива, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	общее	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ</i> .....	3
<b>ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ</b> .....	5
Таблица ГЭСНмр 41-01-001	Замена замка распашной двери шахты..... 5
Таблица ГЭСНмр 41-01-002	Замена оборудования главного привода ..... 5
Таблица ГЭСНмр 41-01-003	Замена привода дверей кабины лифта..... 7
Таблица ГЭСНмр 41-01-004	Замена купе и порога кабины лифта..... 7
Таблица ГЭСНмр 41-01-005	Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта ..... 8
Таблица ГЭСНмр 41-01-006	Замена станции управления лифта ..... 8
Таблица ГЭСНмр 41-01-007	Замена системы управления лифта..... 9
Таблица ГЭСНмр 41-01-008	Замена выключателей и переключателей ..... 9
Таблица ГЭСНмр 41-01-009	Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства..... 10
Таблица ГЭСНмр 41-01-010	Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ..... 10
Таблица ГЭСНмр 41-01-011	Замена башмака..... 11
Таблица ГЭСНмр 41-01-012	Замена вызывного и приказного аппаратов и поста "Ревизия"..... 11
Таблица ГЭСНмр 41-01-013	Замена верхней балки противовеса ..... 12
Таблица ГЭСНмр 41-01-014	Замена балки дверей кабины..... 12
Таблица ГЭСНмр 41-01-015	Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика..... 12
<b>ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА</b> .....	13
Таблица ГЭСНмр 41-02-001	Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)..... 13
Таблица ГЭСНмр 41-02-002	Установка смазывающего устройства..... 13
Таблица ГЭСНмр 41-02-003	Установка блока сигнализации (БС) ..... 13
Таблица ГЭСНмр 41-02-004	Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)..... 14
Таблица ГЭСНмр 41-02-005	Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)..... 14
Таблица ГЭСНмр 41-02-006	Установка фотодатчика реверса ..... 14
Таблица ГЭСНмр 41-02-007	Установка промежуточного реле, реле времени ..... 15
Таблица ГЭСНмр 41-02-008	Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену ..... 15
Таблица ГЭСНмр 41-02-009	Установка блока электронного селектора..... 15
Таблица ГЭСНмр 41-02-010	Установка устройства защиты электродвигателя главного привода..... 16
<b>ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА</b> .....	16
Таблица ГЭСНмр 41-03-001	Ремонт замка распашной двери шахты ..... 16
Таблица ГЭСНмр 41-03-002	Ремонт верхней балки противовеса ..... 16
Таблица ГЭСНмр 41-03-003	Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости ..... 17
Таблица ГЭСНмр 41-03-004	Ремонт электрооборудования в машинном помещении ..... 17
Таблица ГЭСНмр 41-03-005	Ремонт створки дверей шахты (кабины)..... 17
Таблица ГЭСНмр 41-03-006	Ремонт верхней балки дверей шахты ..... 18
Таблица ГЭСНмр 41-03-007	Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта..... 18
Таблица ГЭСНмр 41-03-008	Ремонт вызывного и приказного аппаратов ..... 18
Таблица ГЭСНмр 41-03-009	Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузозвешивающей системы)..... 19
<b>ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b> .....	19
Таблица ГЭСНмр 41-04-001	Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы ..... 19
Таблица ГЭСНмр 41-04-002	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания ..... 19
Таблица ГЭСНмр 41-04-003	Балансировка системы «кабина-противовес» ..... 20
Приложение 1. Форма локальной ресурсной сметы, составляемой при ресурсном методе определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту и модернизации оборудования лифтов.....	21

Заказ № 1353 Тираж 1000  
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет», Б. Якиманка, 38 «А»