



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**ДЛИНОМЕРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ**

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

ГОСТ 8.341-79

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

231-95
ИЧ

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. М. Смогоржевский, Н. Г. Анфимова, Э. Л. Носкин

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта А. И. Ивлев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 января 1979 г. № 39

Государственная система обеспечения единства измерений

ДЛИНОМЕРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Методы и средства поверки

State System for ensuring the uniformity of measurements.

Low-pressure pneumatic length gages.
Methods and means for verificationГОСТ
8.341—79Взамен
ГОСТ 16961—71

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 января 1979 г. № 39 срок введения установлен

с 01.01 1980 г.

Настоящий стандарт распространяется на пневматические длинмеры низкого давления, выпускаемые по ГОСТ 11198—75, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номера пунктов стандарта	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при		
			выпуске из производства	ремонте	эксплуатации и хранении
Внешний осмотр	3.1	—	Да	Да	Да
Опробование: проверка диапазона регулирования нулевого положения шкал	3.2	—	Да	Да	Да
	3.2.1				

Наименование операции	Номера пунктов стандарта	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при		
			выпуске из производства	ремонте	эксплуатации и хранении
проверка герметичности	3.2.2	Секундомер класса точности 3 по ГОСТ 5072—72	Да	Да	Да
Определение метрологических параметров: определение рабочего давления определение длины делений шкал, размеров штрихов и отклонений их номинальных значений определение основной погрешности	3.3				
	3.3.1	Линейка длиной 500 мм по ГОСТ 427—75	Да	Да	Нет
	3.3.2	Измерительная лупа типа ЛИ-3—10 по ГОСТ 8309—75	Да	Нет	Нет
	3.3.3	Стойка типа С-1 по ГОСТ 10197—70; плоскопараллельная концевая мера длины класса 3 по ГОСТ 9038—73; специальный крошфейн (см. справочное приложение 2); контрольное измерительное сопло (см. справочное приложение 3); образцовые средства (см. табл. 2); образцовые кольца 3 или 4-го разряда; переходная втулка (см. справочное приложение 4)	Да	Да	Да
определение размаха показаний	3.3.4	Стойка типа С-1 по ГОСТ 10197—70; специальный крошфейн (см. справочное приложение 2); плоскопараллельная концевая мера длины класса 3 по ГОСТ 9038—73;	Да	Да	Да

Продолжение табл. 1

Наименование операции	Номера пунктов стандарта	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при		
			выпуске и производстве	ремонте	эксплуатации и хранении
определение погрешности длинметра от изменения сетевого давления	3.3.5	контрольное измерительное сопло (см. справочное приложение 3); параллельное контрольное измерительное сопло (см. справочное приложение 3); переходная втулка (см. справочное приложение 4) Стойка типа С-1 по ГОСТ 10197—70; специальный кронштейн (см. справочное приложение 2); плоскопараллельная концевая мера длины класса 3 по ГОСТ 9038—73; показывающий манометр класса точности 2,5 с верхним пределом измерений 10 кгс/см ² (1 МПа) по ГОСТ 8625—69; контрольное измерительное сопло (см. справочное приложение 3); пневмоклаван типоразмера 08—2 по ГОСТ 18468—73; переходная втулка (см. справочное приложение 4)	Да	Да	Да
проверка воздействия вибрации проверка влияния транспортной тряски	3.3.6	Вибрационный стенд типа ВЭДС—100Б	Да*	Нет	Нет
	3.3.7	Ударный стенд по ГОСТ 5.697—70	Да*	Нет	Нет

* Проверять выборочно раз в три года на одном длиннотере.

Примечание. При определении погрешности длинномеров должны быть применены образцовые кольца: 3-го разряда — для приборов с ценой деления шкалы 0,5 и 1 мкм и для приборов с ценой деления шкалы 2 мкм и пробкой диаметром от 100 до 160 мм; 4-го разряда — для приборов с ценой деления шкалы 2 мкм и пробкой диаметром от 6 до 100 мм — для приборов с ценой деления шкалы 5, 10 и 20 мкм.

1.2. Допускается применять другие вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки, прошедшие метрологическую аттестацию в органах государственной метрологической службы и удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стандарта.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

температура помещения:

$20 \pm 1^\circ\text{C}$ — для длиномеров с ценой деления 0,0005; 0,001 и 0,002 мм;

$20 \pm 2^\circ\text{C}$ — для длиномеров с ценой деления 0,005; 0,010 и 0,020 мм;

атмосферное давление $101,3 \pm 3,3$ кПа (760 ± 25 мм рт. ст.);

относительная влажность не более 80%;

питающий воздух 1-го класса (точку росы допускается не проверять) по ГОСТ 17433—72.

2.2. Перед проведением поверки длиномеры должны быть выдержаны на рабочем месте не менее 2 ч.

2.3. Перед проведением поверки длиномеры должны быть подготовлены к работе в соответствии с нормативно-технической документацией. К длиномерам без измерительной оснастки присоединяют контрольное измерительное сопло.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. Внешний осмотр

3.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие длиномеров требованиям ГОСТ 11198—75, относящимся к внешнему виду, комплектности, маркировке. При этом должны быть установлены:

наличие на шкалах обозначения цены деления и положение нулевого штриха;

контрастность поля шкалы, штрихов и цифр на ней;

контрастность цвета воды и экрана;

наличие указателей поля допуска и отметки уровня заливки воды;

отсутствие на манометрических трубках дефектов, препятствующих отсчитыванию показаний по прибору;

суммарный диапазон измерений у многотрубных длиномеров.

3.2. Опробование

3.2.1. Диапазон регулирования нулевого положения шкал должен соответствовать требованиям ГОСТ 11198—75.

3.2.2. При проверке герметичности измерительной камеры дλιοмера входное сопло дλιοмера заменяют заглушкой, и рабочее давление 0,005 МПа (500 мм вод. ст.) подают от другого дλιοмера низкого давления на выходной штуцер дλιοмера. Подачу воздуха на выходном штуцере дλιοмера перекрывают. Уровень жидкости не должен перемещаться более чем на 2 мм в течение 3 мин.

3.3. Определение метрологических параметров

3.3.1. При определении рабочего давления вместо входного сопла устанавливают заглушку, включают дλιοмер, замечают уровень жидкости в манометрической трубке, вынимают заглушку и при перекрытом выходе дλιοмера измеряют положение уровня жидкости в манометрической трубке.

Разность в положениях уровней жидкости должна соответствовать рабочему давлению, приведенному в ГОСТ 11198—75.

3.3.2. Длина деления шкалы, разница длин соседних делений, ширина и длина штрихов, разница в ширине отдельных штрихов и отклонение расположения штрихов от их номинальных значений должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11198—75.

3.3.3. Определение основной погрешности дλιοмера


При определении основной погрешности дλιοмеров, размаха показаний, погрешности от изменения сетевого давления применяют установку, состоящую из стойки типа С-1, к столику которой притирают концевую меру длины, применяемую в качестве заслонки сопла, специального кронштейна (см. справочное приложение 2) и параллельного сопла (при определении размаха показаний).

Контрольное измерительное и параллельное сопла присоединяют к поверяемому дλιοмеру по схеме, приведенной на чертеже.

В одном из отверстий кронштейна (против концевой меры длины) через переходную втулку (см. справочное приложение 3) устанавливают измерительное сопло, а в другом — образцовое средство в соответствии с табл. 2.

Основная погрешность не должна превышать значения, указанного в ГОСТ 11198—75.

3.3.3.1. При определении основной погрешности дλιοмеров с измерительным соплом или контактной головкой устанавливают измерительный зазор, соответствующий положению уровня столба жидкости на нулевом штрихе шкалы дλιοмера. Наконечник об-

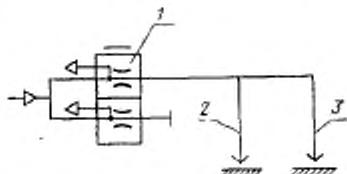

1—поверяемый дλιοмер низкого давления; 2—контрольное измерительное сопло; 3—контрольное измерительное или параллельное сопло

разцового средства приводят в соприкосновение с измерительной поверхностью стола, а указатель устанавливают на отметку шкалы так, чтобы обеспечить поверку всего диапазона измерений без измерения установки образцового средства измерения. После этого образцовое средство измерения закрепляют в кронштейне.

Таблица 2

Цена деления шкалы, мм	Образцовое средство измерения	
	наименование	нормативно-техническая характеристика
0,0005	Оптикатор типа 02П	По ГОСТ 10593—74
0,001	Оптикатор типа 05П	
0,002	Трубка оптиметра с ценой деления 0,001 мм	По ГОСТ 5405—75
0,005		
0,010	Индикатор типа 2 МИГ	По ГОСТ 9696—75
0,020		

Перемещая столик, устанавливают по образцовому средству измерения зазор, при котором показание длиномера должно соответствовать нижнему штриху шкалы, затем снимают показания не менее чем в 9 отметках, равномерно расположенных по всему диапазону измерений.

Погрешность для каждой проверяемой отметки шкалы длиномера определяют как разность между соответствующими показаниями длиномера и образцового средства измерения.

За основную погрешность длиномера принимают максимальную разность между погрешностями любых проверяемых отметок шкалы.

3.3.3.2. При определении основной погрешности длиномеров с пневматической пробкой обеспечивают установку положения столба жидкости на нулевом штрихе шкалы длиномера по установочному кольцу. По образцовым кольцам (не менее трех) проверяют дополнительные точки, равномерно расположенные по шкале. Кольца должны быть прижаты к пробке в зоне одного из сопел.

При отсутствии образцовых колец пневматическую пробку допускается заменять двумя контрольными измерительными соплами (см. справочное приложение 3). Одно из измерительных сопел закрепляют в кронштейне. Перед этим соплом устанавливают нулевой зазор. Затем при помощи образцового средства измерения, закрепленного во втором отверстии кронштейна, устанавливают зазор, равный минимальному зазору между торцом сопла пневма-

тической пробки и кольцом. Этот зазор образуется при прижме кольца к пробке со стороны сопла, который в дальнейшем остается неизменным. Допускается устанавливать указанный зазор другими средствами.

На второй стойке с кронштейном закрепляют второе сопло и устанавливают зазор, соответствующий положению столба жидкости на нижнем штрихе шкалы. Затем устанавливают зазор, соответствующий положению столба жидкости на верхнем штрихе. По образцовому средству, закрепленному в кронштейне второй стойки, определяют изменение зазора, соответствующее всему диапазону измерений. Полученное изменение зазора делят на число проверяемых интервалов и определяют интервал перемещения образцового средства измерения. Затем проводят поверку по п. 3.3.3.1, изменяя зазор через полученные значения интервала.

3.3.3.3. Основную погрешность длиномеров без измерительной оснастки определяют по контрольному измерительному соплу в соответствии с указаниями п. 3.3.3.1.

3.3.4. Определение размаха показаний

При определении размаха показаний параллельно измерительной оснастке включают измерительное сопло диаметром 2 мм. Уровень столба жидкости совмещают с серединой шкалы длиномера. Параллельное сопло резко открывают и перекрывают. Затем снимают показания по шкале длиномера. Операцию повторяют 10 раз. Допускается заменять параллельное сопло краном-переключателем со сбросом воздуха в атмосферу.

За размах показаний принимают разность максимального и минимального показаний длиномера. Размах показаний не должен превышать значения, указанного в ГОСТ 11198—75.

3.3.5. При определении погрешности длиномера при изменении сетевого давления, перемещая столик стойки, устанавливают уровень столба жидкости на штрихе шкалы, соответствующем верхнему пределу измерений. На входе длиномера пневмоклапаном изменяют сетевое давление от 0,2 до 0,6 МПа (от 2 до 6 кгс/см²), считываемое по манометру, наблюдая при этом положение уровня столба жидкости.

Погрешность длиномера при изменении сетевого давления не должна превышать значения, указанного в ГОСТ 11198—75.

3.3.6. При проверке воздействия вибрации работающие длиномеры помещают на стенд, создающий вибрацию с частотой 25 Гц и амплитудой колебаний до 0,1 мм, и подвергают воздействию вибрации.

Стойка с измерительными соплами должна быть вне стенда. Затем при воздействии вибрации проверяют основную погрешность и размах показаний длиномера, которые не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 11198—75.

3.3.7. Проверка влияния транспортной тряски

При проверке влияния транспортной тряски используют ударный стенд, создающий тряску с ускорением 30 м/с^2 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту. Ящики с упакованными длиномерами крепят к стенду и испытывают в течение 2 ч.

После испытания основная погрешность и размах показаний длиномеров не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 11198—75.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. При положительных результатах поверки, проведенной в органах государственной метрологической службы, выдают свидетельство о государственной поверке по форме, установленной Госстандартом.

4.2. При ведомственной поверке в паспорте поверяемого длиномера производят запись, удостоверяющую в порядке, установленном ведомственной метрологической службой.

4.3. Результаты первичной поверки длиномеров предприятие-изготовитель оформляет отметкой в паспорте.

4.4. Результаты периодической поверки заносят в протокол, форма которого приведена в обязательном приложении 1.

4.5. Длиномеры, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску и применению не допускают.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОбязательноеПРОТОКОЛ № _____
поверки дальномера № _____

* _____ * _____ 19 ____ г.

Проверяемые отметки дальномера	Показание образцового устройства	Погрешность в проверяемой отметке шкалы
-20	0	0
-15	15,3	+0,3
-10	9,8	-0,2
-5	4,7	-0,3
0	0,3	+0,3
+5	4,6	-0,4
+10	10,2	+0,2
+15	15,2	+0,2
+20	19,4	-0,6


Предел допускаемой основной погрешности _____

Размах показаний _____

Дальномер (не) соответствует требованиям ГОСТ 11198—75


Подпись поверителя _____

Специальный кронштейн

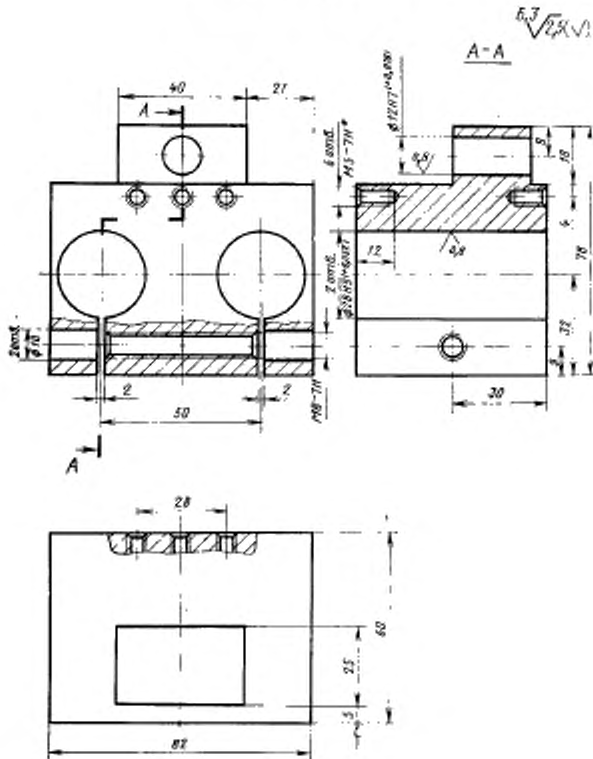

- Обрабатывать по сопрягаемой детали

Контрольное измерительное сопло

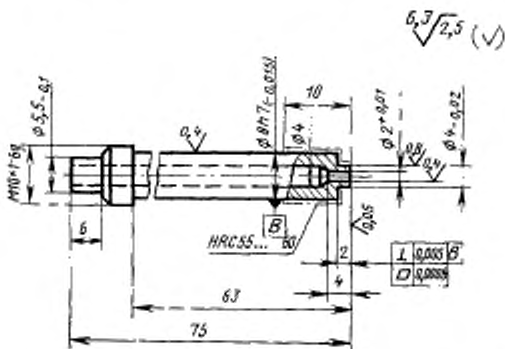

Контрольные измерительные сопла используют для поверки длинномеров, выпускаемых без измерительной оснастки. Эти сопла могут быть использованы в качестве параллельных сопел, а также для замены пробок соплами.

Неуказанные предельные отклонения размеров:

- охватывающих — по H14;
- охватываемых — по h14;
- остальных — $1/2$ допуска качества 15.


Размер $\varnothing 2_{+0,01}$ должен обеспечиваться на торце сопла, где не допускаются видимые глазом фаски, закругления и т. д.

При использовании сопла в качестве параллельного сопла допуски на все размеры должны соответствовать:

- охватывающих — по H14;
- охватываемых — по h14;
- остальных — $1/2$ допуска качества 15.

Требований к отклонению формы не предъявляют.

Переходная втулка

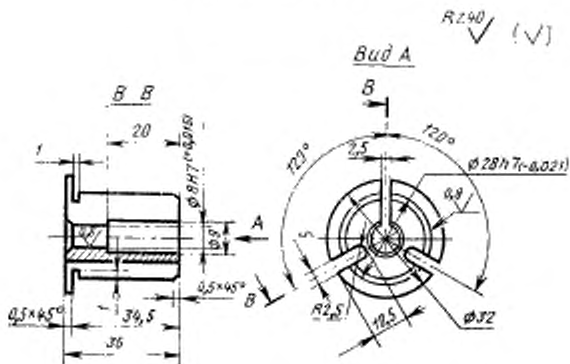

Редактор *Л. А. Бурмирова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. П. Якуничина*

Сдано в набор 01.02.79 Подп. в печ. 06.04.79 1,0 в. л. 0,68 уч. -изд. л. Тир. 8000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-567, Новопредектенский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 325