

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

**НПО «ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
(НПО «ВНИИФТРИ»)**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

ЭКВИВАЛЕНТЫ СЕТИ

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МИ 1763—87

**Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1988**

РАЗРАБОТАНЫ НПО «ВНИИФТРИ»

Начальник отделения НПО Чуйко В. Г.

Начальник отдела Тищенко В. А.

Исполнитель Переверзев Л. А.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ НПО «ВНИИФТРИ»

Начальник сектора Крупин В. Н.

Инженер Знаткова О. В.

УТВЕРЖДЕНЫ НПО «ВНИИФТРИ» 27 мая 1987 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Государственная система обеспечения единства
измерений

МИ 1763—87**ЭКВИВАЛЕНТЫ СЕТИ****Методика поверки**

Настоящая методика распространяется на эквиваленты сети (ЭС) по ГОСТ 11001—80 (СТ СЭВ 502—84) с погрешностью коэффициента калибровки не менее 1,0 дБ и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки по коэффициенту калибровки в диапазоне частот 10 кГц — 100 МГц и входному сопротивлению в диапазоне частот 10 кГц — 300 МГц.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции.

1.1.1. Внешний осмотр (п. 4.1).

1.1.2. Определение погрешности коэффициента калибровки (п. 4.2.1, 4.2.2);

1.1.3. Определение модуля и аргумента входного полного сопротивления (п. 4.2.3, 4.2.4);

1.1.4. Определение коэффициента стоячей волны напряжения $K_{ст\ U}$ (п. 4.2.5).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены средства поверки, указанные ниже.

2.1.1. Основные средства поверки:

милливольтметр средних квадратических значений (диапазон частот 10 кГц — 30 МГц; измеряемое напряжение 3—300 мВ; погрешность относительных измерений не более 0,3 дБ; активное входное сопротивление не менее 0,1 МОм, входная емкость не более 10 пФ).

Примечание. Погрешность относительных измерений определяется по методике приложения 1;

измеритель полных сопротивлений (измеритель импеданса) — диапазон частот 10 кГц — 100 МГц; измеряемое сопротивление (модуль) 5 — 150 Ом; погрешность измерения модуля сопротивления не более 7 %; измеряемые фазовые углы от -30° до $+30^\circ$; погрешность измерения фазового угла не более 7° ;

измеритель $K_{ст U}$ — диапазон частот 30 — 300 МГц; диапазон измеряемых $K_{ст U}$ 1—2,5, погрешность измерения $K_{ст U}$ не более $(5 K_{ст U}) \%$.

2.1.2. Вспомогательные средства поверки:

генератор сигналов — диапазон частот в соответствии с диапазоном поверяемого ЭС; выходное напряжение не менее 0,1 В; коэффициент нелинейных искажений не более 10 %. Возможная замена — измеритель радиопомех соответствующего диапазона с выходом калиброванного генератора синусоидального напряжения;

нагрузка 50 или 75 Ом в соответствии с сопротивлением выхода «Измеритель радиопомех» ЭС; $K_{ст U}$ не более 1,2. Возможная замена — измеритель радиопомех соответствующего диапазона с номинальным входным сопротивлением, равным выходному сопротивлению ЭС;

согласующий аттенюатор 75/50 или 50/75 Ом (при несоответствии сопротивлений нагрузки и ЭС);

симметрирующий трансформатор (только при поверке Δ -образного ЭС) — диапазон частот 0,15 — 30 МГц.

Источник питания постоянного тока (для ЭС, переключаемых напряжением) с напряжением, необходимым для поверяемого ЭС. Возможная замена — измеритель радиопомех, имеющий выходное постоянное напряжение для питания ЭС.

2.1.3. Перечень рекомендуемых средств поверки приведен в приложении 2. Допускается применение других средств поверки, имеющих погрешности не более указанных.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: температура окружающей среды (293 ± 5) К или $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$; атмосферное давление (100 ± 4) кПа или (750 ± 30) мм рт. ст.; относительная влажность воздуха $(65 \pm 15) \%$; питание от сети переменного тока напряжением (220 ± 4) В; частотой (50 ± 5) Гц при содержании гармоник до 5 %.

Примечание. Допускается проводить поверку в условиях, отличающихся от указанных. В этом случае необходимо учитывать дополнительные погрешности средств поверки из-за отличия условий.

3.2. При работе с поверяемыми ЭС, основными и вспомогательными средствами поверки необходимо соблюдать требования, указанные в технической документации.


4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр.

4.1.1. При внешнем осмотре проверяют: соответствие комплектности ЭС (кроме ЗИП) техническому описанию; отсутствие видимых внешних повреждений; четкость работы переключателей.


4.2. Определение метрологических параметров.

4.2.1. Определение погрешности коэффициента калибровки V -образных ЭС.

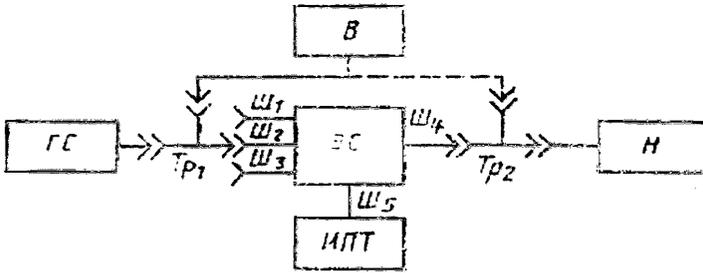

ГС—генератор сигналов; В—милливольтметр; Н—нагрузка; ИПТ—источник постоянного тока; Тр₁ и Тр₂—тройники; Ш₁—Ш₂—разъемы «Источник радиопомех»; Ш₄—разъем «Измеритель радиопомех»; Ш₃—вход электропитания

Черт. 1

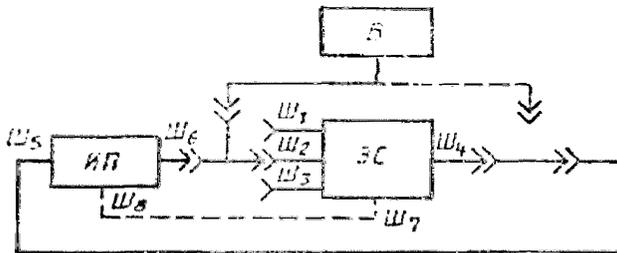

ИП—измеритель радиопомех; Ш₁—Ш₂—разъемы «Источник радиопомех»; Ш₄—разъем «Измеритель радиопомех»; Ш₃—вход ИП; Ш₆—выход генератора ИП; Ш₇—вход электропитания; Ш₈—выход электропитания (управление антенной)

Черт. 2

4.2.1.1. В зависимости от имеющейся аппаратуры собирают стенд в соответствии с черт. 1 или черт. 2. Первый тройник присоединяют непосредственно к разъему или клемме «Источник радиопомех» без применения кабеля или проводов.

Напряжение ГС подбирают из условия получения отсчетов в конце шкалы милливольтметра; напряжение ИПТ — в зависимости от поверяемого ЭС.

Если выходное сопротивление ЭС (разъем «Измеритель радиопомех») и входное сопротивление нагрузки или измерителя радио-

помех не совпадают по номиналу, то между ними дополнительно включают согласующий аттенюатор 50/75 или 75/50 Ом. Второй тройник включают до или после аттенюатора — в зависимости от того, для какого тракта он предназначен.

4.2.1.2. При использовании в качестве нагрузки входного сопротивления измерителя радиопомех делитель высокой частоты последнего устанавливают на ослабление не менее 20 дБ; если управление аттенюатором ИП электрическое, то измеритель радиопомех должен быть включен в сеть. Постоянное напряжение от измерителя радиопомех или ИПТ подают на ЭС, если он имеет электрическое переключение фаз.

4.2.1.3. Измерения проводят на крайних частотах диапазона ЭС, а также в промежуточных точках, при этом отношение соседних частот должно быть не более 3. На каждой частоте поочередно подают напряжение на включенные фазы ЭС.

Пробник милливольтметра сначала вставляют в тройник перед ЭС, записывают показания U_1 милливольтметра в децибелах. Затем пробник переставляют в тройник, включенный после ЭС (на его выход «Измеритель радиопомех»). Записывают показания U_2 милливольтметра.

Коэффициент калибровки (в децибелах) определяют по формуле

$$K = U_1 - U_2 \quad (1)$$

или

$$K = U_1 - U_2 - N, \quad (2)$$

если применен согласующий аттенюатор с ослаблением N и тройник включен после него.

4.2.1.4. Коэффициент калибровки эквивалентов сети, имеющих сопротивление 50 Ом, может определяться по черт. 2 без использования милливольтметра как разность отсчетов по ИП при наличии ЭС в цепи и при замене его коротким замыканием.

Погрешность коэффициента калибровки

$$\Delta K = K_n - K, \quad (3)$$

где K_n — коэффициент калибровки, указанный в НТД на ЭС.

Форма записи результатов измерений приведена в табл. 1 приложения 3.


Значение ΔK должно быть не более 1,5 дБ, если в НТД не дано большее значение.

4.2.2. Определение погрешности коэффициента калибровки Δ -образных ЭС.

4.2.2.1. Измеряют коэффициент калибровки для несимметричных напряжений, при этом клеммы «Источник радиопомех» соединяют вместе, переключатель устанавливают в положение измерения несимметричных помех. Далее проводят измерения по п. 4.2.1.

4.2.2.2. Определение коэффициента калибровки Δ -образного ЭС для симметричных напряжений проводят по черт. 3. Резисторы R ,

включенные на клеммах «Источник радиопомех», должны иметь одинаковое (с отличием не более 3 %) сопротивление в несколько десятков килоом. Если при измерении напряжения на клеммах наблюдается наводка низкой частоты на высокоомный вход милливольтметра, то каждую клемму «Источник радиопомех» дополнительно соединяют с землей сопротивлением в несколько килоом.

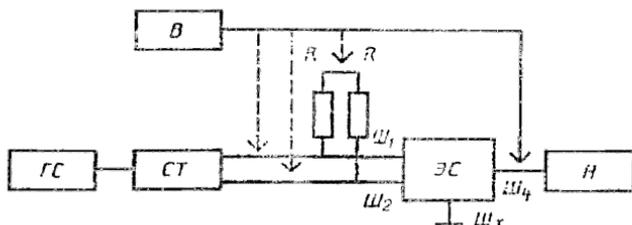

СТ—симметрирующий трансформатор; Ш₁, Ш₄—клеммы «Источник радиопомех»; Ш₃—разъем «Земля»; Ш₂—разъем «Измеритель радиопомех»

Черт. 3

Измеряют поочередно напряжения U_1 и U_2 на клеммах «Источник радиопомех»; U_3 на нагрузке, подключенной к разъему «Измеритель радиопомех» при положении переключателя, соответствующем измерению симметричных помех и U_4 между резисторами R .

4.2.2.3. Рассчитывают напряжение между клеммами «Источник радиопомех» по формуле

$$U_c = \sqrt{2(U_1^2 + U_2^2 - 2U_4^2)}. \quad (4)$$

Здесь все величины — в единицах напряжения (не в децибелах).

Коэффициент калибровки (в децибелах) определяют по формуле

$$K_c = 20 \lg \frac{U_c}{U_s}, \quad (5)$$

если U_c и U_s взяты в единицах напряжения, или по формуле

$$K_c = U_c - U_s, \quad (6)$$

если эти величины взяты в децибелах.

Погрешность коэффициента калибровки (в децибелах)


$$\Delta K = K_n - K_c, \quad (7)$$

где K_n — коэффициент калибровки, указанный в НТД на ЭС для измерения симметричных напряжений. Значение ΔK должно быть не более 1,5 дБ, если в НТД на ЭС не указано большее значение.


Форма записи результатов измерения приведена в табл. 2 приложения 3.

4.2.3. Определение модуля и аргумента входного полного сопротивления V -образных эквивалентов сети.

4.2.3.1. Собирают схемы, показанные на черт. 4 или черт. 5. При этом должны быть учтены указания п. 4.2.1.2.

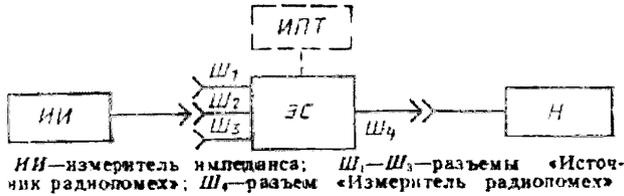


Черт. 4

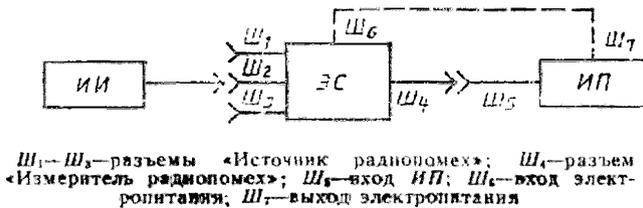

Черт. 5

4.2.3.2. Измерения проводят на частотах, указанных в п. 4.2.1.3. Измеритель импеданса подключают непосредственно к разъемам «Источник радиопомех» эквивалента сети. Отсчитывают значения модуля и аргумента (если последний нормирован для данного типа ЭС). Измеренные модуль и аргумент полного сопротивления не должны выходить за пределы допуска, указанного в НТД на ЭС (в том числе при замыкании клемм «Сеть» ЭС на землю).

Форма записи результатов измерений приведена в табл. 3 приложения 3.

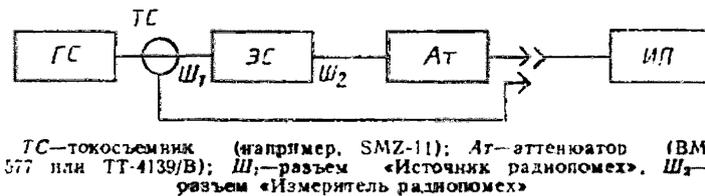

Черт. 6

4.2.3.3. На частотах ниже 0,5 МГц в случае, если отсутствует измеритель импеданса для заземленных сопротивлений, и для данного типа ЭС аргумент входного сопротивления не нормирован может быть применен следующий способ измерения модуля входного сопротивления.

Приборы включают по черт. 6. Сначала ИП подключают к токосъемнику и отмечают отсчет по ИП. Затем подключают ИП на

выход аттенюатора (A_T) и регулируют ослабление последнего до получения прежнего отсчета.

Модуль входного сопротивления определяют по формуле

$$z = 10^{\frac{1}{20}(N + K - K_I)}, \quad (8)$$

где N — ослабление, установленное по аттенюатору, дБ; K — коэффициент калибровки ЭС, дБ; K_I — коэффициент калибровки токосъемника, дБСм.

4.2.4. Определение модуля и аргумента входного полного сопротивления Δ -образных эквивалентов сети.

4.2.4.1. Входное сопротивление Δ -образных ЭС между соединенными вместе клеммами «Источник радиопомех» и «Земля» (z_{II} и φ_{II}) измеряют аналогично п. 4.2.3. При этом переключатель ЭС устанавливают на измерение несимметричной составляющей помех. На выходе «Измеритель радиопомех» должна быть включена нагрузка.

4.2.4.2. Для определения модуля z и аргумента φ сопротивления между клеммами «Источник радиопомех» переключатель ЭС устанавливают на измерение симметричной составляющей помех и при наличии измерителя импеданса для незаземленных сопротивлений измеряют с его помощью значения z и φ .

При использовании измерителя импеданса с несимметричным входом, измерения проводят по схемам, приведенным на черт. 4 или черт. 5. Переключатель ЭС устанавливают на измерение симметричной составляющей помех и снова измеряют z_{II} и φ_{II} , а также модули и аргументы сопротивлений между каждой клеммой «Источник радиопомех» и «Земля» (z_1 и z_2 , φ_1 и φ_2). Значения z и φ рассчитывают по формулам:

$$z = a_1 + a_2 + 2\sqrt{a_1 a_2} \cos(d_1 - d_2); \quad (9)$$

$$\varphi = 2 \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{a_1} \sin \frac{1}{2} d_1 + \sqrt{a_2} \sin \frac{1}{2} d_2}{\sqrt{a_1} \cos \frac{1}{2} d_1 + \sqrt{a_2} \cos \frac{1}{2} d_2}, \quad (10)$$

где

$$a_1 = \sqrt{z_1^2 + z_{II}^2 - 2z_1 z_{II} \cos(\varphi_1 - \varphi_{II})};$$

$$a_2 = \sqrt{z_2^2 + z_{II}^2 - 2z_2 z_{II} \cos(\varphi_2 - \varphi_{II})};$$

$$d_1 = \operatorname{arctg} \frac{z_1 \sin \varphi_1 - z_{II} \sin \varphi_{II}}{z_1 \cos \varphi_1 - z_{II} \cos \varphi_{II}};$$

$$d_2 = \operatorname{arctg} \frac{z_2 \sin \varphi_2 - z_{II} \sin \varphi_{II}}{z_2 \cos \varphi_2 - z_{II} \cos \varphi_{II}}.$$

Модуль и аргумент полного сопротивления не должен выходить за пределы допуска, указанного в НТД на ЭС.

Форма записи результатов измерения приведена в табл. 4 приложения 3.

4.2.5. Определение $K_{\text{ст}U}$ эквивалентов сети диапазона частот 30 — 300 МГц.

4.2.5.1. Собирается схема, показанная на черт. 4 или черт. 5, но вместо измерителя импеданса к включенной фазе «Источник радиопомех» эквивалента сети присоединяется коаксиальный тракт измерителя $K_{\text{ст}U}$ (с применением коаксиальных переходов в случае необходимости). Диапазон качания частоты измерителя $K_{\text{ст}U}$ устанавливается в пределах 30 — 300 МГц. По экрану измерителя отсчитывается наибольшее значение $K_{\text{ст}U}$. Это значение не должно превосходить значения $K_{\text{ст}U}$, указанного в НТД на ЭС.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Положительные результаты государственной первичной поверки оформляют записью в паспорте, удостоверенной подписью поверителя и нанесением оттиска клейма.

5.2. Положительные результаты государственной периодической поверки оформляют нанесением поверительного клейма и выдачей свидетельства установленной формы.



5.3. Положительные результаты периодической ведомственной поверки оформляют в порядке, установленном ведомственной метрологической службой.

5.4. Результаты измерений заносят в протокол, форма которого приведена в приложении 3.

5.5. Эквиваленты сети, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к выпуску и применению не допускают; на них выдают извещение о непригодности с указанием причин; клеймо гасят.

**МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ТОЧНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
МИЛЛИВОЛЬТМЕТРОМ СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ**

1. Проверку проводят по одной из схем, приведенных на чертеже.

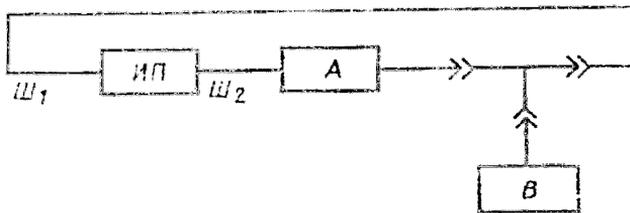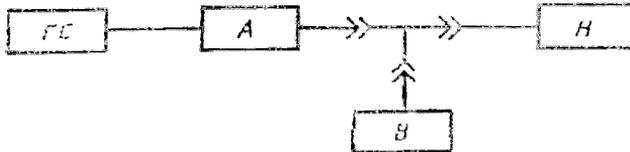

А—аттенуатор; Ш₁—вход ИП; Ш₂—выход генератора ИП

2. Рекомендуемые приборы: генератор сигналов Г4-158; аттенуатор ВМ-547 или ВМ-577 (Тесла, ЧССР); ТТ4139/В (ВНР), последний при условии предварительной аттестации; измеритель радиопомех SMV-6 или SMV-11.

3. Проверка производится на частотах, которые выбирают так же, как в п. 4.2.1.3.

4. При постоянном напряжении на входе аттенуатора, последовательно изменяя его ослабление и переключая пределы измерения милливольтметра, записывают отсчеты по этим приборам; для каждого прибора вычисляют разности отсчетов ΔN относительно начального отсчета. Погрешность относительных измерений милливольтметром в децибелах определяется как $\Delta N_B - \Delta N_A$, ΔN_B — разность отсчетов по милливольтметру, ΔN_A — по аттенуатору.

Результаты измерений и расчетов сводят в таблицу.

Частота	Отсчет по милливольтметру, дБ			Отсчет по аттенуатору, дБ	Разность отсчетов		Погрешность $\Delta N_B - \Delta N_A$
	предел	отсчет по шкале	суммарный отсчет		ΔN_B	ΔN_A	

Рекомендуемые средства поверки

Наименование	Тип	Примечания
Милливольтметр	ВЗ-48 ВЗ-59	
Измеритель импеданса низкочастотный	ВМ-507	5 Гц — 500 кГц для незаземленных импедансов
Измеритель импеданса высокочастотный	ВМ-538 (Тесла, ЧССР)	0,5—110 МГц
Измеритель $K_{ст} U$	РК2-47	
Генератор сигналов	Г4-158	0,01—100 МГц
Измеритель радиопомех	SMV-6, SMV-11	
Согласующий аттенюатор	КТГ-5	Из комплекта SMV-6 (-11)

ПРОТОКОЛ № _____

поверки эквивалента сети типа _____, заводской № _____,
представленного _____

дата _____

Результаты поверки

Определение погрешности коэффициента калибровки V-образного эквивалента сети.

Таблица 1

Частота	Фаза разъемов „Источник помех“	Отсчеты по милливольтметру		Коэффициент калибровки $K=U_1-U_2$, дБ	Погрешность $\Delta K=K_n-K$, дБ
		„Источник помех“ U_1 , дБ	„Измеритель радиопомех“ U_2 , дБ		

Определение погрешности коэффициента калибровки Δ-образного эквивалента сети.

Таблица 2

Частота	Напряжения на клеммах „Источник помех“		Напряжения на клеммах „Измер. помех“		U_c , В	K_c , дБ	ΔK , дБ
	U_1 , В	U_2 , В	U_3 , В	U_4 , В			

Определение входного сопротивления V-образного эквивалента сети

Таблица 3

Частота	Фаза разъемов „Источник помех“	Модуль сопротивления Z , Ом	Аргумент α , угл. град

Определение входного сопротивления для Δ -образных эквивалентов сети

Таблица 4

Частота	Измеренные значения модулей и аргументов						Модуль и аргумент сопротивления между клеммами	
	z_{11} , Ом	φ_{11} , угл. град	z_{12} , Ом	φ_{12} , угл. град	z_{21} , Ом	φ_{21} , угл. град	z , Ом	φ , угл. град

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Государственная система обеспечения единства измерений
ЭКВИВАЛЕНТЫ СЕТИ
Методика поверки
МИ 1763—87

Редактор *Н. А. Еськова*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *А. М. Трофимова*

Н/К

Сдано в наб. 07.01.88 Подп. в печ. 04.03.88 Т—04241 Формат 60X90^{1/16}. Бумага тип. № 1.
Гарнитура литературная. Печать высокая 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,65 уч.-изд. л.
Тираж 3000 экз. Зак. 58 Изд. № 9887/4

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.