

**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР**  
**ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ**

---

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОЦЕНКЕ РЕСУРСА,  
ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ  
И ЗАМЕНЫ ГИБОВ  
НЕОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБ КОТЛОВ  
С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ 10 И 14 МПа**

**П 34-70-005-85**



**СОЮЗТЕХЭНЕРГО**

**Москва 1985**

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОЦЕНКЕ РЕСУРСА,  
ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ  
И ЗАМЕНЫ ГИБОВ  
НЕОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБ КОТЛОВ  
С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ 10 И 14 МПа**

**П 34-70-005-85**

**СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ИНФОРМАЦИИ СОЮЗТЕХЭНЕРГО  
Москва 1985**

**Р А З Р А Б О Т А Н О** Всесоюзным дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехническим научно-исследовательским институтом имени Ф.Э.Дзержинского (ВТИ);

Уральским филиалом Всесоюзного дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехническим научно-исследовательским институтом имени Ф.Э.Дзержинского (УралВТИ);

Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей (ПО "Союзтехэнерго")

**И С П О Л Н И Т Е Л И** В.Ф.ЗЛЕПКО, В.Г.ЗЕЛЕНСКИЙ, Г.М.КЛЕПЧЕ, В.С.ГРЕБЕННИК, М.З.ТАЙЦ, А.В.ОЛОХТОНОВ (ВТИ), Ю.В.БАЛАШОВ, Р.З.ШРОН, В.А.НАХАЛОВ, И.И.МИНЦ, В.И.БРАГИНА, О.Г.САЛАШЕНКО (УралВТИ); Ю.Ю.ШТРОМБЕРГ, А.П.КИЖВАТОВ, М.И.ШКЛЯРОВ (ПО "Союзтехэнерго")

**О Д О Б Р Е Н О** (Протокол от 25.09.84 г.) на расширенном заседании рабочей группы с участием представителей НПО ЦКТИ и НПО ЦНИИТМАШ по разработке единого руководящего документа по контролю гибов, созданной по Приказу Главтехуправления от 08.06.84 г. № 69

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О** Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 20.03.85 г.

Начальник В.И.ГОРИН

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕСУРСА,  
ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ И ЗАМЕНЫ  
ГИБОВ НЕОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБ  
КОТЛОВ С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ  
10 и 14 МПа

П 34-70-005-85

Срок действия установлен  
с 01.05.85 г.  
до 01.05.90 г.

### ВВЕДЕНИЕ

Настоящее "Положение об оценке ресурса, порядке контроля и замены гибов необогреваемых труб котлов с рабочим давлением 10 и 14 МПа" (далее для краткости - Положение) отменяет:

- Извещение № 3 "О порядке контроля и замены гибов необогреваемых труб котлов и паропроводов" в соответствии с "Решением по повышению надежности гибов необогреваемых котельных труб и паропроводов на рабочее давление 100 и 140 кгс/см<sup>2</sup>". (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1973);

- Противоаварийный циркуляр № Т-3/77 "О повышении надежности гибов необогреваемых труб котлов и паропроводов". (М.: СПО Союзтехэнерго, 1978);

- Противоаварийный циркуляр № Т-4/80 "О предупреждении разрушений гибов необогреваемых труб с застойными зонами на котлах с рабочим давлением 10 и 14 МПа (100 и 140 кгс/см<sup>2</sup>)". (М.: СПО Союзтехэнерго, 1981);

- Указание Минэнерго СССР № ЮС-11700 "О предупреждении повреждений гибов необогреваемых труб котлов с рабочим давлением 10 и 14 МПа". (ХОЗУ Минэнерго СССР, 1983);

- разд. 5.4 "О повышении надежности гибов необогреваемых труб котлов и паропроводов" Сборника директивных материалов по эксплуатации энергосистем (теплотехническая часть). (М.: Энергоиздат, 1981);

- п.2.1.6 "Инструкции по контролю за металлом котлов, гурбин и трубопроводов.И 34-70-013-84".(М.: СПО Союзтехэнерго, 1984) для рабочего давления 10 и 14 МПа и температур среды менее 450°С.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение устанавливает порядок контроля и замены гибов необогреваемых труб с температурой среды (вода, пароводяная смесь, пар) до  $450^{\circ}\text{C}$  находящихся в эксплуатации барабанных и прямоточных котлов с рабочим давлением 10 и 14 МПа независимо от года изготовления котла.

Контроль гибов труу с температурой среды  $450^{\circ}\text{C}$  и выше должен производиться в соответствии с "Инструкцией по контролю за металлом котлов, турбин и трубопроводов. и 34-70-013-84)" и "Положением о порядке установления сроков дальнейшей эксплуатации элементов котлов, турбин и паропроводов, работающих при температуре  $450^{\circ}\text{C}$  и выше. П-34-00-003-84". (М.: СПО Совтехэнерго, 1984).

**П р и м е ч а н и е .** Гибом считается изогнутая при изготовлении на заводе, монтаже или ремонте часть трубы независимо от радиуса и угла загиба.

1.2. Положение распространяется на гибь необогреваемых труб в пределах котла и трубопроводов, отключаемых вместе с котлом, с наружным диаметром 57 мм и более. Положение не распространяется на гибь труб поверхностей нагрева, включая необогреваемые их участки.

**П р и м е ч а н и е .** Контроль гибов труб диаметром менее 76 мм производится в соответствии с п.4.7.

1.3. Положение устанавливает значение наработки до начала контроля гибов.

1.4. Контроль гибов в процессе эксплуатации включает:

- первичный контроль (полный и выборочный);
- периодический контроль;
- внеочередной контроль.

Общая схема эксплуатационного контроля гибов приведена в приложении I (рис. П1.1).

1.5. С целью повышения надежности гибов Положение предусматривает выполнение мероприятий по усовершенствованию водно-химического режима растопок и опрессовок котлов согласно приложению 2.

1.6. Положение предне начено для электростанций, предприятий и организаций Минэнерго СССР.

## 2. НАРАБОТКА ДО НАЧАЛА КОНТРОЛЯ

2.1. Нарботка до начала контроля гибов определяется расчетным ресурсом  $N_1$  (в пусках) и временем (в часах) от начала эксплуатации.

Расчетный ресурс в пусках до первичного (полного) контроля гибов труб каждого размера определяется по формуле

$$N_1 = 4 \cdot 10^{15} (n S_{a1})^{-4,55}, \quad (2.1)$$

где

$$S_{a1} = \frac{\rho}{2} \left\{ \frac{\beta+1}{2(\beta-1)} \left[ 1 + \gamma \frac{1,23\beta^2 - 2,7\beta + 0,37}{0,96 - \beta} \right] + 1 \right\}; \quad (2.2)$$

$$\beta = \frac{D_H}{D_H - 2S_H}; \quad (2.3)$$

$$\gamma = \left( 1 + \eta \frac{\rho}{18,3 \cdot 10^4} \right)^{-1}; \quad (2.4)$$

$$\eta = \left[ 2,198 \left( \frac{D_H}{S_H} - 1 \right)^{-3} + 0,01145 \left( \frac{D_H}{S_H} - 1 \right) \left( \frac{S_H}{R} \right)^2 \right]^{-1}. \quad (2.5)$$

Здесь  $P$  - расчетное давление в трубе, МПа (определяется по паспортным данным);

$S_{a1}$  - амплитуда окружных напряжений в гيبة, МПа;

$D_H, S_H$  - номинальные наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм;

$R$  - радиус гيبة, мм (по чертежу);

$n$  - коэффициент запаса, равный для барабанных котлов 3,47; для прямооточных - 2,73.

Допускается расчетный ресурс определять по номограмме рис.2.1. Порядок определения  $N_1$  показан штриховой линией *АВВ* (отношение  $D_H/S_H$  - давление - расчетное число пусков). Для прямооточных котлов значение ресурса, полученное по номограмме, следует умножить на число 3.

2.2. На котлах, где возможно попадание в производственным конденсатом соединений, усиливающих коррозию металла под напряжением (сероводород, меркаптаны, цианиды, роданиды), расчетный ресурс  $N_1$  снижается на 30%.

2.3. Результаты определения расчетного ресурса  $N_r$  заносятся в формуляр, составленный по форме табл.ПЗ.1 (см.приложение 3).

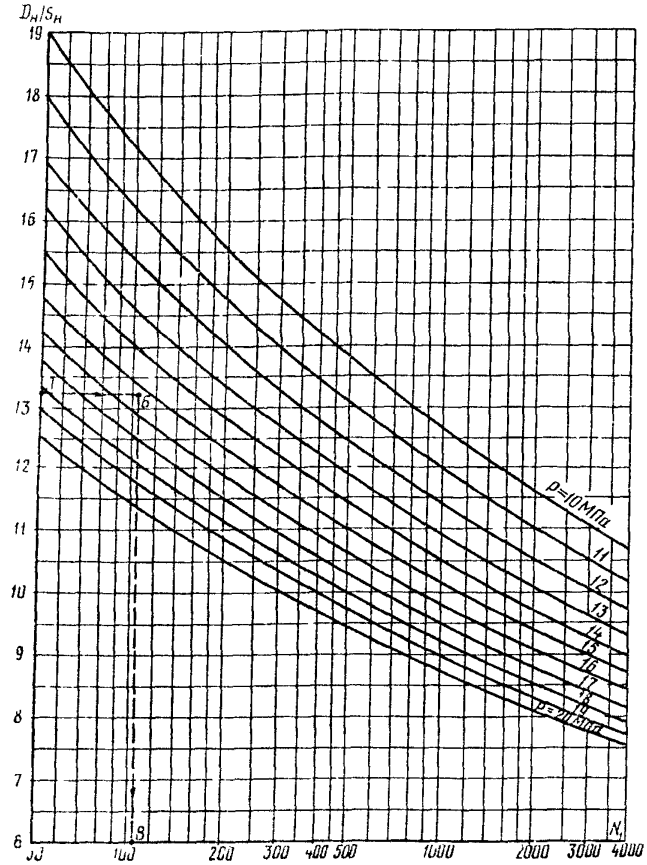


Рис.2.1. Номограмма для определения расчетного ресурса  $N_r$  для барабанных котлов

2.4. Расчетный ресурс  $N_r$  сравнивается с фактической наработкой  $N_{ф}$  (примеры 1 и 2 приложения 3). Эксплуатация сверх расчетного ресурса допускается лишь после проведения первичного контроля.

Фактическая наработка  $N_{\text{ф}}$  определяется общим числом пусков котла.

При наличии данных о числе пусков котла из холодного, неостывшего и горячего состояний, числе опрессовок и глубоких понижений давлений для уточнения  $N_{\text{ф}}$  разрешается пользоваться формулой

$$N_{\text{ф}} = 0,637(N_{\text{х}} + N_{\text{н}} + 0,02N_{\text{г}} + N_{\text{оп}} + 0,5 \sum K N_{\text{с}} + 3N_{\text{оп}1,25}), \quad (2.6)$$

где  $N_{\text{х}}, N_{\text{н}}, N_{\text{г}}$  - число пусков котла из холодного, неостывшего и горячего состояний соответственно;

$N_{\text{оп}}, N_{\text{оп}1,25}$  - число опрессовок на рабочее и повышенное давление;

$N_{\text{с}}$  - число колебаний давления при работе котла с размахом  $\Delta P \geq 0,6 P_{\text{р}}$ ;

$K$  - коэффициент приведения к пускам из холодного состояния (см.табл.2.1).

Горячее состояние котла сохраняется до 10 ч после отключения, неостывшее - до 90 ч.

Т а б л и ц а 2.1

Относительное понижение давления в долях рабочего давления $\Delta P/P_{\text{р}}$	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Коэффициент приведения	0,1	0,2	0,36	0,62	1,0

Рекомендуемая форма учета наработанного числа пусков приведена в приложении 3, пример 3.

2.5. Нарботка в часах (от начала эксплуатации), при которой выполняется первичный (выборочный) контроль гибов барабанных котлов до выработки расчетного ресурса  $N_1$ , назначается в зависимости от доли производственного конденсата в питательной воде и составляет:

- 100 тыс.ч для котлов с долей производственного конденсата 5% и более;

- 150 тыс.ч для остальных котлов.

Объем первичного контроля после наработки 100 (150) тыс.ч указан в п.3.18.



### 3. ПЕРВИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Первичный контроль может быть полным и выборочным.

3.1.1. Полный первичный контроль всех гибов производится с целью отбраковки дефектных, формирования контрольных групп и назначения срока их периодического контроля.

3.1.2. Выборочный первичный контроль производится в случаях, предусмотренных п.2.5 Положения, для оценки поврежденности металла гибов после длительной эксплуатации.

3.2. Полный первичный контроль гибов труб должен быть произведен при фактической наработке  $0,8 N_{1, \text{мин}} \leq N_{\text{ф}} \leq N_{1, \text{мин}}$ .

допускается проведение измерений толщины стенок и овальности (отклонения профиля) поперечного сечения гибов при  $N_{\text{ф}} < 0,8 N_1$ , в том числе при входном контроле.

3.2.1. Полный первичный контроль гибов тонкостенных труб с отношением  $D_H/S_H$  более 13,3 на котлах с рабочим давлением 10 МПа и  $D_H/S_H$  более 10,9 на котлах с рабочим давлением 14 МПа производится одновременно для труб всех размеров при  $N_{\text{ф}} \leq N_{1, \text{мин}}$ . Здесь  $N_{1, \text{мин}}$  - минимальное из значений расчетного ресурса гибов труб с наружным диаметром 76 мм и более (пример 2, приложение 3).

**П р и м е ч а н и е .** На котлах, где первичный контроль всех гибов выполнен в соответствии с "Решением по повышению надежности гибов необогреваемых котельных труб и паропроводов на рабочее давление 100 и 140 кг/см<sup>2</sup>" (М.: СЦНТИ УРГЭС, 1973) и документами, перечисленными во "Введении", повторное его проведение не требуется.

3.2.2. Полный первичный контроль гибов труб с отношением  $D_H/S_H$  меньше значений, указанных в п.3.2.1, может производиться для каждого размера отдельно при достижении соответствующих значений расчетного ресурса  $N_1$ .

3.3. Первичный контроль гибов с наружным диаметром 76 мм и более включает:

- визуальный контроль;

- определение максимального значения овальности или максимального отклонения профиля поперечного сечения от средней окружности. На котлах, где до выхода настоящего Положения первичный контроль гибов не производился, рекомендуется с целью упрощения и повышения эффективности контроля вместо измерения овальности производить прямое измерение максимального отклонения профиля по-

перечного сечения гйба от средней окружности в соответствии с приложением 4;

- определение минимальной толщины стенки в растянутой и нейтральных зонах. На гйбах, где полный первичный контроль (измерение овальности и толщины стенки в растянутой зоне гйба) был произведен до выпуска настоящего Положения, а также где вместо овальности измерялось максимальное отклонение профиля поперечного сечения от окружности, измерение толщины стенки в нейтральных зонах не обязательно;

- вырезку трех гйбов с наименьшими допустимыми числами пусков  $N_2$ , определяемыми согласно п.3.11 или 3.12, для оценки поврежденности металла внутренней их поверхности и корректировки браковочных параметров УЗК;

- неразрушающий контроль на наличие дефектов на наружной и внутренней поверхностях гйбов.

3.4. Визуальный контроль наружной поверхности гйбов, измерение овальности и толщины стенки производится в соответствии с пп. 3.1-3.5, 3.7, 3.8 и 5.1-5.4 "Инструкции по дефектоскопии гйбов трубопроводов из перлитной стали. И № 23СД-80". (М.: СНО Союзтехэнерго, 1981).

3.5. Неразрушающий контроль гйбов должен производиться согласно разд.7 настоящего Положения и разд.4 и 6 "Инструкции по дефектоскопии гйбов трубопроводов из перлитной стали. И № 23СД-80".

3.6. Определение максимального отклонения профиля поперечного сечения гйба от средней окружности производится в соответствии с приложением 4.

3.7. Труднодоступные гйбы допускается контролировать выборочно: гйбы труб диаметром до 108 мм - в количестве 20%, диаметром более 108 мм - в количестве 30%. К труднодоступным относятся гйбы труб, которые не могут быть проконтролированы без демонтажа (например, гйбы труб, объединенных в плотные пучки и связанных рамами или другими конструкциями, а также водо- и пароперепускных труб между барабанами двухбарабанных котлов). Доступность гйбов для контроля определяет экспертно-техническая комиссия во главе с главным инженером электростанции. Перечень труднодоступных гйбов утверждается главным инженером РЭУ.

3.8. Результаты первичного контроля оформляются в соответствии с приложением 5 (табл.П5.1).

3.9. Забракованные, а также непроконтролированные трудно-доступные гибы труб того же размера и назначения подлежат немедленной замене.

3.10. При обнаружении трещин на наружной поверхности растянутой зоны гибов, возникших в процессе эксплуатации (см. приложение 6, п.3.3), все гибы труб такого же размера подлежат замене не позднее од года с момента проведения их контроля. Дефектные гибы подлежат немедленной замене.

Вновь устанавливаемые гибы должны удовлетворять требованиям п.6.2.

3.11. Для каждого гйба с овальностью более 3% по результатам полного первичного контроля определяется допустимое число пусков  $N_2$  от начала эксплуатации до следующего контроля.

$$\text{Для барабанных котлов } N_2 = 7,29 \cdot 10^{12} (S_{a2})^{-4,55}; \quad (3.1,а)$$

$$\text{для прямоточных котлов } N_2 = 2,18 \cdot 10^{13} (S_{a2})^{-4,55}, \quad (3.1,б)$$

$$S_{a2} = \frac{p}{4} \left\{ \left( \frac{D_H}{S} - 1 \right) \left[ 1 + 0,009 K_2 (\alpha + 10) \right] + 2 \right\}; \quad (3.2)$$

$$K_2 = 10 + 1,41 \left( \frac{D_H}{S} - 5,7 \right) - 0,644 \cdot 10^{-3} \left( \frac{D_H}{S} - 5,7 \right)^3, \quad (3.3)$$

где  $S_{a2}$  - амплитуда окружных напряжений в гйбе с учетом фактической его геометрии, МПа;

$S$  - толщина стенки в нейтральной зоне, мм;

$\alpha$  - овальность, %;

Если прямые измерения не производились, толщина стенки  $S$  в нейтральной зоне гйба определяется по результатам измерения толщины стенки в растянутой зоне:

$$S = S_p \frac{4R + 2D_H}{4R + D_H}, \quad (3.4)$$

где  $S_p$  - измеренная толщина стенки гйба в растянутой зоне, мм.

Допускается определять  $N_2$  приближенно по номограмме рис.3.1. Порядок определения  $N_2$  по номограмме показан штрихо-

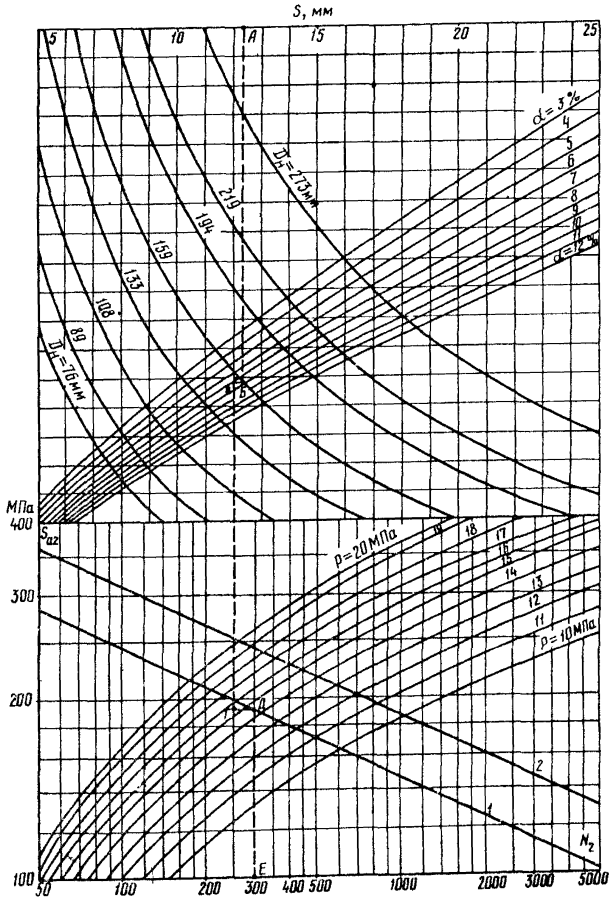


Рис.3.1. Номограмма для определения допускаемого числа пусков  $N_2$  от начала эксплуатации до контроля при расчете по овальности  $\alpha$  :

1 - барабанные котлы; 2 - прямоочные котлы

вой линией *АВВДЕ* (толщина стенки в нейтральной зоне гiba - наружный диаметр трубы - овальность гiba - давление - амплитуда напряжения - допустимое число пусков).

3.12. Если на котле измерены максимальные отклонения профиля поперечного сечения гибов от средней окружности, то для каждого гiba, у которого  $W_{\text{макс}}/D_H > 0,019$ , значение  $N_2$  определяется по формулам:

для барабанных котлов

$$N_2 = 3,603 \cdot 10^{12} (S_{a2})^{-4,55}; \quad (3.5, a)$$

для прямоточных котлов

$$N_2 = 1,065 \cdot 10^{13} (S_{a2})^{-4,55}, \quad (3.5, б)$$

$$\text{где } S_{a2} = 0,5 p \left[ 0,5 \left( \frac{D_H}{S} - 1 \right) + \frac{W_{\text{макс}}}{S} + 3,75 \left( \frac{D_H}{S} - 1 \right) \frac{W_{\text{макс}}}{S} \gamma + 1 \right], \quad (3.6)$$

$W_{\text{макс}}$  - максимальное отклонение профиля поперечного сечения гiba от средней окружности, мм (определяется в соответствии с приложением 4);

$S$  - определяется по формуле (3.4);

$\gamma$  - коэффициент, определяемый по формуле (2.4).

Значение  $N_2$  можно определять приближенно по номограмме рис. 3.2, как показано штриховой линией *АВВД* (отношение  $D_H/S$  - отношение  $\frac{W_{\text{макс}}}{S}$  - давление - амплитуда напряжения - допустимое число пусков).

3.13. Гибы, имеющие овальность больше 12% ( $\frac{W_{\text{макс}}}{D_H} > 0,033$ ), подлежат немедленной замене.

3.14. На каждом котле с относящимися к нему (отключаемыми вместе с котлом) трубопроводами выделяются контрольные группы для дренируемых и недренируемых гибов.

**П р и м е ч а н и е.** К недренируемым относятся гибы, из которых при опорожнении котла вода сливается не подноступью, и гибы, находящиеся в застойных зонах при работе котла. К застойным относятся участки соединительных трубопроводов с безрасходным режимом при нормальной работе котла (ли и рециркуляции, аварийного слива и др.).

Перечень недренируемых гибов и гибов трубо в застойных зонах утверждается главным инженером электростанции.

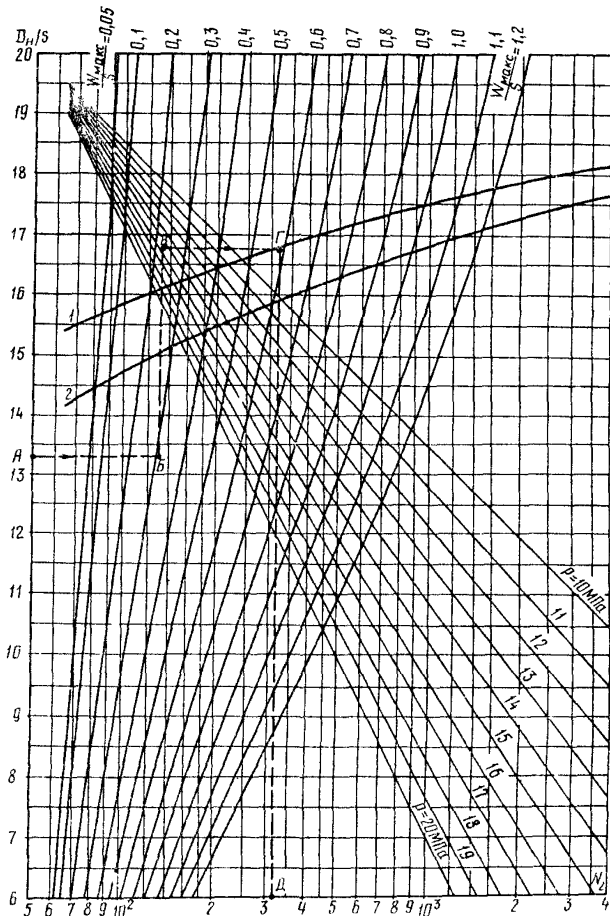


Рис.3.2. Номограмма для определения допускаемого числа пусков  $N_2$  от начала эксплуатации до контроля при расчете по  $\frac{W_{\max}}{S}$   
 1 - барабанные котлы; 2 - прямооточные котлы

3.15. В контрольную группу для дренируемых гибов выделяется не менее 20 гибов с наименьшими значениями  $N_2$ .

На котлах, где полный первичный контроль был произведен до выпуска настоящего Положения и отсутствуют гибы с овальностью более 8%, сохраняются контрольные группы, выбранные ранее в соответствии с Противоаварийным циркуляром № Т-3/77. На котлах, где гибы с овальностью более 8% еще не заменены, контрольная группа для дренируемых гибов назначается заново.

3.16. В контрольную группу для недренируемых гибов включаются все доступные недренируемые гибы.

3.17. Перечень гибов контрольных групп и их характеристика заносится в формуляр (см. табл. П5.2, приложение 5).

3.18. Выборочный первичный контроль включает те же виды контроля, что и полный (см. п. 3.3).

Контролю подлежат не менее 50 гибов, выбранных по усмотрению электростанции, включая все доступные недренируемые гибы. При отсутствии недопустимых дефектов все гибы эксплуатируются до полного первичного контроля согласно п. 3.2.

При обнаружении недопустимых дефектов выполняется внеочередной контроль согласно разд. 5.

3.19. Гибы труб из стали 20, работающие при  $t \geq 370^\circ\text{C}$ , не допускаются к работе сверх расчетного ресурса  $N_1$ , если фактическая толщина стенки в растянутой зоне меньше рассчитанной по формуле

$$S_{p. \text{доп}} = \frac{p D_H}{2\sigma_{\text{доп}} + p} \cdot \frac{4R + D_H}{4R + 2D_H}, \quad (3.7)$$

где  $S_{p. \text{доп}}$  - допустимая толщина стенки в растянутой зоне, мм;  
 $p$  - расчетное давление, МПа;

$\sigma_{\text{доп}}$  - допускаемое напряжение по ОСТ 108.031.02-75, МПа.

3.20. Схема первичного контроля гибов приведена в приложении I (рис. П1.2 - см. вклейку).

#### 4. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

4.1. Периодическому контролю подвергаются все гибы, включенные в контрольные группы.

Проверка контрольных групп включает:

- визуальный контроль,
- вырезку трех гибов от одного котла с наименьшими  $N_2$  для оценки поврежденности металла внутренней их поверхности и корректировки браковочных параметров УЗК;
- магнитопорошковую дефектоскопию,
- ультразвуковой контроль.

4.2. Дренируемые гибы:

4.2.1. Следующая после первичного контроля проверка контрольной группы гибов проводится в капитальный ремонт, предшествующий достижению величиной  $N_{\text{Ф}}$  значения  $N_{2\text{ мин}}$ , т.е.  $N_{\text{Ф}} \leq N_{2\text{ мин}}$ , где  $N_{2\text{ мин}}$  - наименьшее из всех значений  $N_2$  гибов контрольной группы (см. пример 4, приложение 3).

Величина  $N_{\text{Ф}}$  определяется в соответствии с п.2.4.

4.2.2. В дальнейшем проверка гибов контрольных групп производится в каждый капитальный ремонт, но не реже чем через каждые 100 пусков котла.

4.2.3. При отсутствии недопустимых дефектов в гибах контрольной группы все дренируемые гибы допускаются к дальнейшей эксплуатации.

4.2.4. При обнаружении недопустимых коррозионно-усталостных и коррозионных дефектов на внутренней поверхности в нейтральной зоне хотя бы одного из гибов контрольной группы, подтвержденных визуальным контролем разрезанного гива, производится контроль еще 80 гибов, следующих по числу пусков  $N_2$  за контрольной группой.

4.2.4.1. Если при контроле 80 гибов недопустимые дефекты не обнаружены, то вместо дефектных гибов, изъятых из контрольной группы, в нее включаются другие, с наименьшими значениями  $N_2$ , и гибы допускаются к дальнейшей эксплуатации.

4.2.4.2. Если при контроле 80 гибов доля забракованных составляет менее 30% и наличие коррозионно-усталостных дефектов подтверждено визуальным контролем хотя бы в одном из трех разрезанных гибов, контролю подлежат все гибы котла. Все забракованные гибы и непроконтролированные труднодоступные гибы труб того же размера и назначения подлежат замене, остальные допускаются к дальнейшей эксплуатации.



Результаты контроля регистрируются по форме таблицы П5.2 (приложение 5).

4.2.4.3. Если при контроле 80 гибов 30% и более из них забракованы и наличие коррозионно-усталостных дефектов подтверждено визуальным контролем хотя бы в одном из трех разрезанных гибов, все гибы котла подлежат замене.

4.2.5. На котлах с уменьшенным на 30% расчетным ресурсом  $N_1$  (см.п.2.2) контрольные группы гибов после наработки  $0,7 N_{1\text{мин}}$  проверяются каждые три года, но не реже чем через 50 пусков.

4.2.6. При обнаружении хотя бы в одном из гибов трещин на наружной поверхности в растянутой зоне все гибы труб этого размера подлежат замене. Дополнительно производится контроль растянутой зоны гибов труб других размеров. От каждого размера труб контролируется 20 гибов с наименьшими  $N_2$ .

Все забракованные гибы подлежат немедленной замене, а остальные гибы труб того же размера подлежат замене не позднее одного года с момента их контроля.

4.2.7. При обнаружении во время периодического контроля нетипичных дефектов (поперечные трещины, металлургические дефекты и др.) производится внеочередной контроль гибов в соответствии с п.5.1.

4.2.8. В тех случаях, когда по данным первичного контроля нельзя определить  $N_2$ , временная эксплуатация котла допускается при условии контроля, согласно разд.7 настоящего Положения, 30% гибов (в первую очередь с овальностью более 8%) в каждый капитальный ремонт, но не реже чем через 100 пусков. При обнаружении хотя бы в одном из гибов недопустимых дефектов на наружной поверхности в растянутой зоне или на внутренней поверхности в нейтральной зоне проверка подлежат остальные гибы.

4.3. Недренируемые гибы:

4.3.1. Периодический контроль всех доступных недренируемых гибов после наработки  $N_{1\text{мин}}$  производится в каждый капитальный ремонт, но не реже чем через 50 пусков котла. На котлах с уменьшенным на 30% расчетным ресурсом  $N_1$  (см.п.2.2) все доступные недренируемые гибы проверяются каждые три года, но не реже чем через 50 пусков.

4.3.2. При обнаружении гибов с недопустимыми дефектами все одностыльные по условиям коррозии гибы подлежат замене.

**Примечание.** Однотипными по условиям коррозии трубами следует считать:

- водоперепускные трубы котлов с двумя барабанами;
- паропроводящие трубы из выносных циклонов ступенчатого испарения к барабану котла с недренными участками и участками, имеющими гибы в горизонтальной плоскости;
- трубы опускной системы с горизонтальными участками на входе в нижние камеры экранов.

#### 4.4. Труднодоступные гибы:

4.4.1. Непроконтролируемые УЗК труднодоступные гибы труб данного размера и назначения подлежат замене, если при периодическом контроле хотя бы в одном из доступных гибов труб этого размера и назначения обнаружены недопустимые дефекты, подтвержденные визуальным контролем разрезанного гыба.

4.5. Результаты контроля гибов заносятся в формуляр (табл.П5.2, приложение 5).

4.6. Схема периодического контроля гибов труб  $D_H \geq 76$  мм дана в приложении I (рис.П1.3 - см. вклейку).

4.7. Гибы труб с наружным диаметром  $57 \text{ мм} \leq D_H < 76$  мм контролировать после наработки 70 тыс.ч разрезкой гибов в каждый капитальный ремонт. От труб каждого назначения контролируется один гыб. При обнаружении недопустимых эксплуатационных дефектов все гибы данной линии подлежат замене.

## 5. ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Внеочередной контроль производится при отказе котла из-за повреждения гыба, обнаружении при плановых ремонтах котла нетипичных дефектов в гыбе (поперечные трещины, металлургические дефекты и др.) либо обнаружении недопустимых дефектов при проведении выборочного первичного контроля.

Решение об объеме контроля и условиях дальнейшей эксплуатации гибов в случае отказа котла принимается экспертно-технической комиссией, специально назначенной для расследования причин отказа котла, а в других случаях - энергосистемой по согласованию с УралВТИ или ПО "Совзтехэнерго".

5.2. Каждый случай повреждения гыба, связанный с отказом котла, должен быть подвергнут анализу согласно приложению 6 и результаты анализа направлены в УралВТИ и ПО "Совзтехэнерго".

## 6. ЗАМЕНА ГИБОВ

6.1. Гибы тонкостенных труб (с отношением  $D_H/S_H > 13,3$  на котлах с рабочим давлением 10 МПа и  $D_H/S_H > 10,9$  на котлах с рабочим давлением 14 МПа) после выработки расчетного ресурса  $N_f$  должны быть заменены не позднее сроков, установленных Указанием Минэнерго СССР от 25.05.84 г. № Д-7708 (ХОЗУ Минэнерго СССР, 1984).

6.2. При замене устанавливать гибы из труб, номинальная толщина стенки которых не менее указанной в табл.6.1.

Т а б л и ц а 6.1

Номинальные размеры трубы	Номинальное рабочее давление на котле						
	10 МПа			14 МПа			
Диаметр, мм	76	108	133	76	108	133	159
Толщина стенки, мм	6	9	10	7	11	13	15

П р и м е ч а н и е Для котлов с давлением 14 МПа допускается установка гибов из труб размером 108x10 и 159x14 мм по согласованию с УралВТИ или ПО "Союзтехэнерго".

6.3. При замене труднодоступных гибов первичный контроль вновь устанавливаемых гибов производить до их установки.

6.4. При замене недренируемых гибов следует предусмотреть изменение трассировки труб с ликвидацией недренируемых участков (за исключением тех случаев, где это конструктивно невозможно).

Вновь устанавливаемые недренируемые гибы из стали 20 должны подвергаться отпуску при температуре 600-650°C в течение 1 ч.

6.5. Ведения о вновь установленных гйбах и результаты их контроля заносятся в формуляр (приложение 5, табл.ПБ.1).

6.6. Для вновь установленных гибов определяется значение  $N_f$ .

6.7. Качество вновь устанавливаемых гибов должно удовлетворять требованиям ОСТ 108.030.40-79.

6.8. При разработке проектов замены гибов могут быть использованы в качестве пособия "Справочные материалы по замене гибов необогреваемых труб диаметром 76 мм и выше котлов ТЭС с давлением 100 и 140 кгс/см<sup>2</sup>. К I4-586" ЦКБ Совэнергоремонт (высылаются ЦКБ Совэнергоремонта по запросам электростанций).

## 7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1. Первичный и периодический контроль металла гибов производят по "Инструкции по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали. И № 23СД-80". Дефектоскопы и преобразователи должны удовлетворять требованиям, изложенным в указанной инструкции. Для гибов, проработавших более 50 тыс.ч, рекомендуется изготавливать эталоны из металла труб с аналогичной наработкой. Для этого может быть использован металл гибов, вырезанных согласно пп. 3.3 и 4.1.

7.2. Для выявления коррозионного растрескивания на внешней поверхности растянутой зоны гибов контрольной группы следует применять УЗК поверхностными волнами (приложение 2 Инструкции № 23СД-80) и МПД (с помощью полосного или циркулярного намагничивания - см.п.4.4 Инструкции № 23СД-80).

7.3. Для проведения первичного и периодического контроля гибов корректируют браковочные параметры УЗК в соответствии с пп.7.3.8 и 7.3.9. Для корректировки браковочных параметров УЗК используют данные о фактическом состоянии металла вырезанных гибов. Корректировку проводят на гихах, вырезанных в соответствии с пп.3.3 и 4.1. Вырезка гибов производится после контроля овальности и толщины стенки.

7.3.1. При периодическом контроле для уточнения значений браковочных уровней УЗК производится вырезка одного недrenируемого и двух дренируемых гибов с минимальным  $N_2$ . При отсутствии недrenируемых гибов вырезаются три дренируемых.

7.3.2. Вырезанные гибы подвергают УЗК по методике, изложенной в "Инструкции по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали. И № 23СД-80" (табл. I и п.6.2), при повышенной на 12 дБ чувствительности согласно табл.7.1 настоящего Положения.

7.3.3. При УЗК с повышенной чувствительностью записывают координаты точки ввода ультразвукового луча преобразователя дефектоскопа на развертке поверхности трубы и параметры соответствующих им дефектов: амплитуду  $A$  сигнала, условную высоту  $L_1$  (или пробег импульса по экрану дефектоскопа), условную ширину  $L_2$  по окружности трубы, условную протяженность  $L_3$  по образующей трубы на уровне  $A_0$  (табл.7.1), если  $A \geq A_{\delta p} - 12$  дБ, (где  $A_{\delta p}$  - браковочный уровень чувствительности по табл.7.1). Полученные данные (координаты и параметры), а также направление ультразвукового луча наносят на дефектограмму, как показано в приложении 7. Координату  $x$  (по окружности) отсчитывают, например, от наиболее растянутой образующей (на выпуклой части гiba), предварительно отмеченной мелом. Координату  $y$  (по образующей) отсчитывают от фиксированной произвольной окружности, отмеченной мелом на внешней поверхности трубы.

7.3.4. Разрезают каждый гиб на две части согласно рекомендациям п.7.4.1, осматривают их поверхность согласно пп.7.4.2, 7.4.3 и 7.4.4 и наносят полученные при визуальном контроле, согласно п.7.4.3, данные на дефектограмму, полученную при УЗК.

7.3.5. Если визуальный контроль подтвердил данные УЗК об отсутствии недопустимых дефектов, корректировка браковочных параметров при последующем УЗК не производится (см.рис.П.4 приложения I).

7.3.6. Если при УЗК на повышенной чувствительности были зафиксированы дефекты с амплитудой  $A_{\delta p} - 12 \text{ дБ} \leq A \leq A_{\delta p}$ , а визуальный контроль не подтвердил наличия недопустимых дефектов, то корректировка браковочных параметров при последующем УЗК не производится.

7.3.7. Если данные УЗК о наличии недопустимых дефектов с амплитудой  $A$  в указанном интервале и данные визуального контроля совпадают, производят корректировку значений ультразвуковых браковочных параметров  $A_{\delta p}$  и  $L$  на  $A_{\delta p1}$  и  $L_1$ .

7.3.8. Скорректированную амплитуду  $A_{\delta p1}$  и условную высоту  $L_1$  устанавливают на уровне их минимальных значений для дефектов, признанных недопустимыми на основании визуального осмотра по п.7.4.4. При этом также фиксируют минимальные значения условной ширины  $L_2$  и условной протяженности  $L_3$  для дефектов, признанных

Таблица 7.1

Тип дефектоскопа	Настройка уровней по инструкции № 23СД-80			Настройка уровней согласно Положению для составления дефектограмм				
	Исходный уровень $A_3$ (значение сигнала от зарубки с размерами по табл. I Инструкции)	Браковочный уровень $A_{Br}$ для дефектов металла		Исходный уровень $A_3$ (значение сигнала от зарубки с размерами по табл. I Инструкции)	Уровень $A \geq A_{Br}$ для нанесения на дефектограмму		Поисковый уровень УЗК для обнаружения дефектов в вырезанных гибах	Нулевой уровень $A_0$ , на котором определяют условные размеры $L, L_1, L_2, L_3$ для дефектограммы
		в нейтральной зоне ггиба	в остальной части ггиба		в нейтральной зоне ггиба	в остальной части ггиба		
ДУК-66П и аналогичные со шкалой амплитуд в децибелах	20 дБ	14 дБ	20 дБ	26 дБ	$\geq 8$ дБ	$\geq 14$ дБ	4 дБ	4 дБ
УДМ-1, УДМ-1М, УДМ-3 со шкалой амплитуд в делениях $H_{imp}$ по первой шкале глубиномера	25 дел.	II дел.*	16 дел.*	30 дел.	8 дел.*	II дел.*	4 дел.*	4 дел.*

\*Для дефектоскопов типа УДМ даны ориентировочные значения, которые могут быть уточнены согласно п.7.3.9 настоящего Положения.

недопустимыми на основании визуального осмотра. При корректировке браковочного уровня используется настройка прибора по сигналу от натурального участка гйба до его очистки. Значения  $A_{\delta p}$ ,  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  используют для проведения УЗК по методике инструкции № 23СД-80 при настройке дефектоскопа на повышенную чувствительность согласно п.7.3.2.

7.3.9. Если контроль производится прибором типа УДМ, следует оценивать качество гйба следующим образом. Устанавливают, согласно инструкции по эксплуатации дефектоскопа УДМ (см. раздел по настройке шкалы измерения высоты импульса), браковочный уровень при положении ручки  $N_{цмн}$ , соответствующем 30 делениям, и производят тщательный УЗК металла гйбов при поисковой чувствительности, регламентированной п.7.3.2. Если амплитуда  $A$  от найденных дефектов  $A < 8$  делений  $N_{цмн}$  в зоне нейтрали или  $A < II$  делений  $N_{цмн}$  для остальных частей гйба, то корректировка не производится. В противном случае ( $8 \text{ делений} \leq A \leq 30 \text{ делений } N_{цмн}$ ) записывают (см. п.7.3.3) параметры дефектов и наносят их на дефектограмму.

Для уточнения настройки рекомендуется использовать стандартный образец (эталон № I) по ГОСТ I4782-76. Предварительно необходимо выбрать на эталоне отражатели (боковые цилиндрические сверления), амплитуды которых различаются по прибору с аттенуатором на необходимое число децибел, например на 12 дБ. Затем на дефектоскопе УДМ, с помощью которого будет осуществлен УЗК гйбов, измеряют амплитуды сигналов от этих же отражателей. Их разница по шкале  $N_{цмн}$  для указанного примера будет соответствовать значению 12 дБ, которое входит в неравенство  $A_{\delta p} - 12 \text{ дБ} \leq A \leq A_{\delta p}$ .

7.4. Разделку и обработку внутренней и внешней поверхности гйбов для визуального контроля производят следующим образом:

7.4.1. Гйбы разрезают на два примерно 180-градусных сектора вдоль образующих трубы по сжатой и растянутой зонам на две части так, чтобы линия разреза проходила по металлу, в котором отсутствовали отражающие ультразвук дефекты с сигналом, соответствующим указанному интервалу амплитуд.

7.4.2. Производят контроль металла на внутренней и внешней поверхности полученных секторов гйбов с целью обнаружения коррозионных повреждений и трещин. Перед визуальным контролем поверхность металла зачищают до металлического блеска (щетками, песко-

струйными аппаратами и т.п.) и протравливает (например, 18%-ным раствором соляной кислоты) 2-3 раза через 5-10 мин с промывкой водой и раствором соды после каждого травления. Допускается применять другие методы подготовки поверхности гибов для визуального контроля по согласованию с ВТИ.

Для вскрытия трещин рекомендуется расплющивание секторов гибов.

7.4.3. Полученные при визуальном контроле после травления данные (места расположения, размеры дефектов) записывают, отмечая недопустимые дефекты, и сопоставляют с дефектограммой УЗК (приложение 7).

7.4.4. При визуальном контроле недопустимыми считаются следующие дефекты:

- трещины любых размеров на внутренней или наружной поверхности;
- цепочки коррозионных язвин глубиной более 10% номинальной толщины стенки;
- отдельные язвины глубиной более 20% номинальной толщины стенки трубы.

Методика определения дефектов и рекомендации по анализу их характера приведены в приложении 6.

7.5. Порядок проведения УЗК гибов показан на блок-схеме (приложение I, рис. III.4).

7.6. Результаты УЗК и визуального контроля вырезанных гибов оформляются в виде заключения с приложением дефектограмм и хранятся вместе с формулярами по контролю гибов.

7.7. Браковка гибов производится в любом из следующих случаев:


7.7.1. Если амплитуда  $A$  сигналов больше  $A_{\delta p1}$  ( $A \geq A_{\delta p1}$ ).

7.7.2. Если условная высота  $L \geq L_1$ , при  $A \geq A_{\delta p} - 12$  дБ.

7.7.3. Если при  $A_{\delta p} - 12$  дБ  $\leq A \leq A_{\delta p1}$  хотя бы один из условных параметров  $L_2, L_3$  больше минимальных из значений, зафиксированных для недопустимых дефектов по п. 7.4.4.



БЛОК-СХЕМЫ КОНТРОЛЯ ГИБОВ

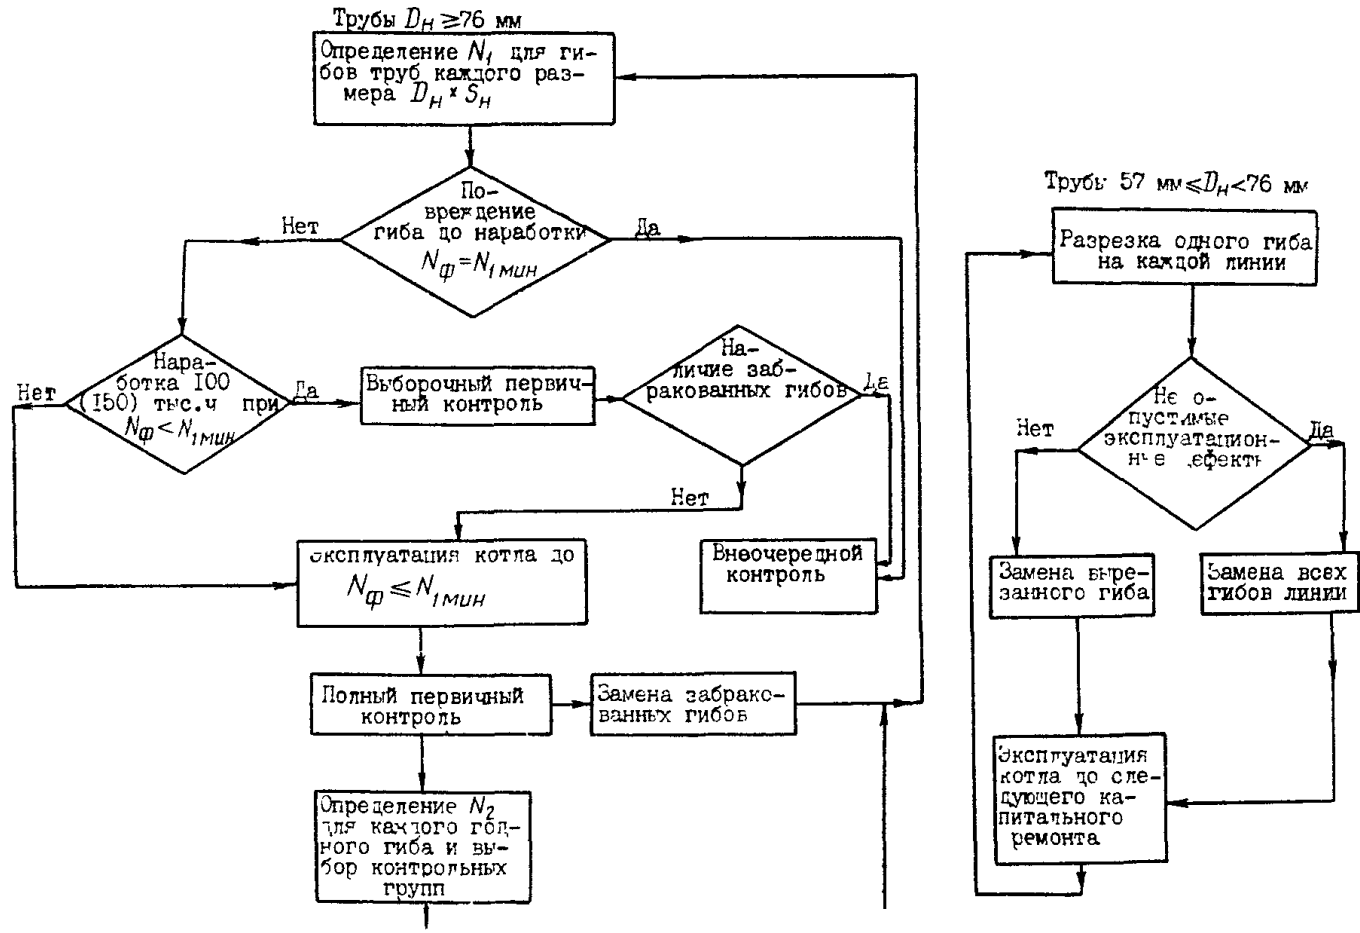

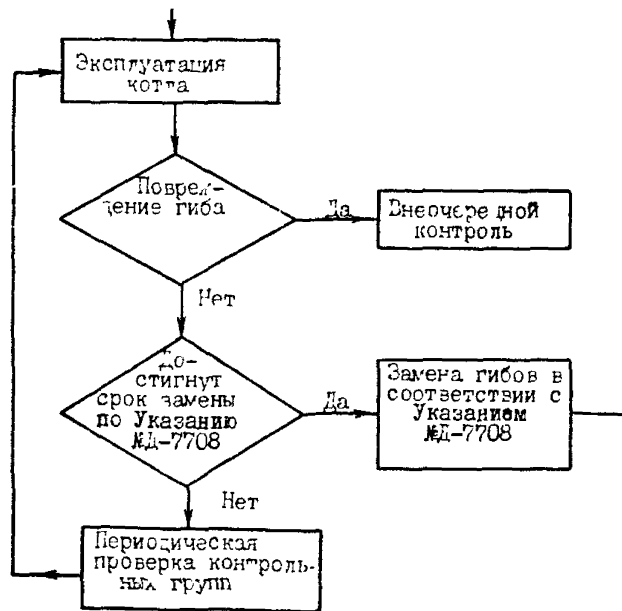


Рис. III.1. Общая схема эксплуатационного контроля и замены гибов необогреваемых котельных труб ( $t_{рад} < 450^{\circ}\text{C}$ )

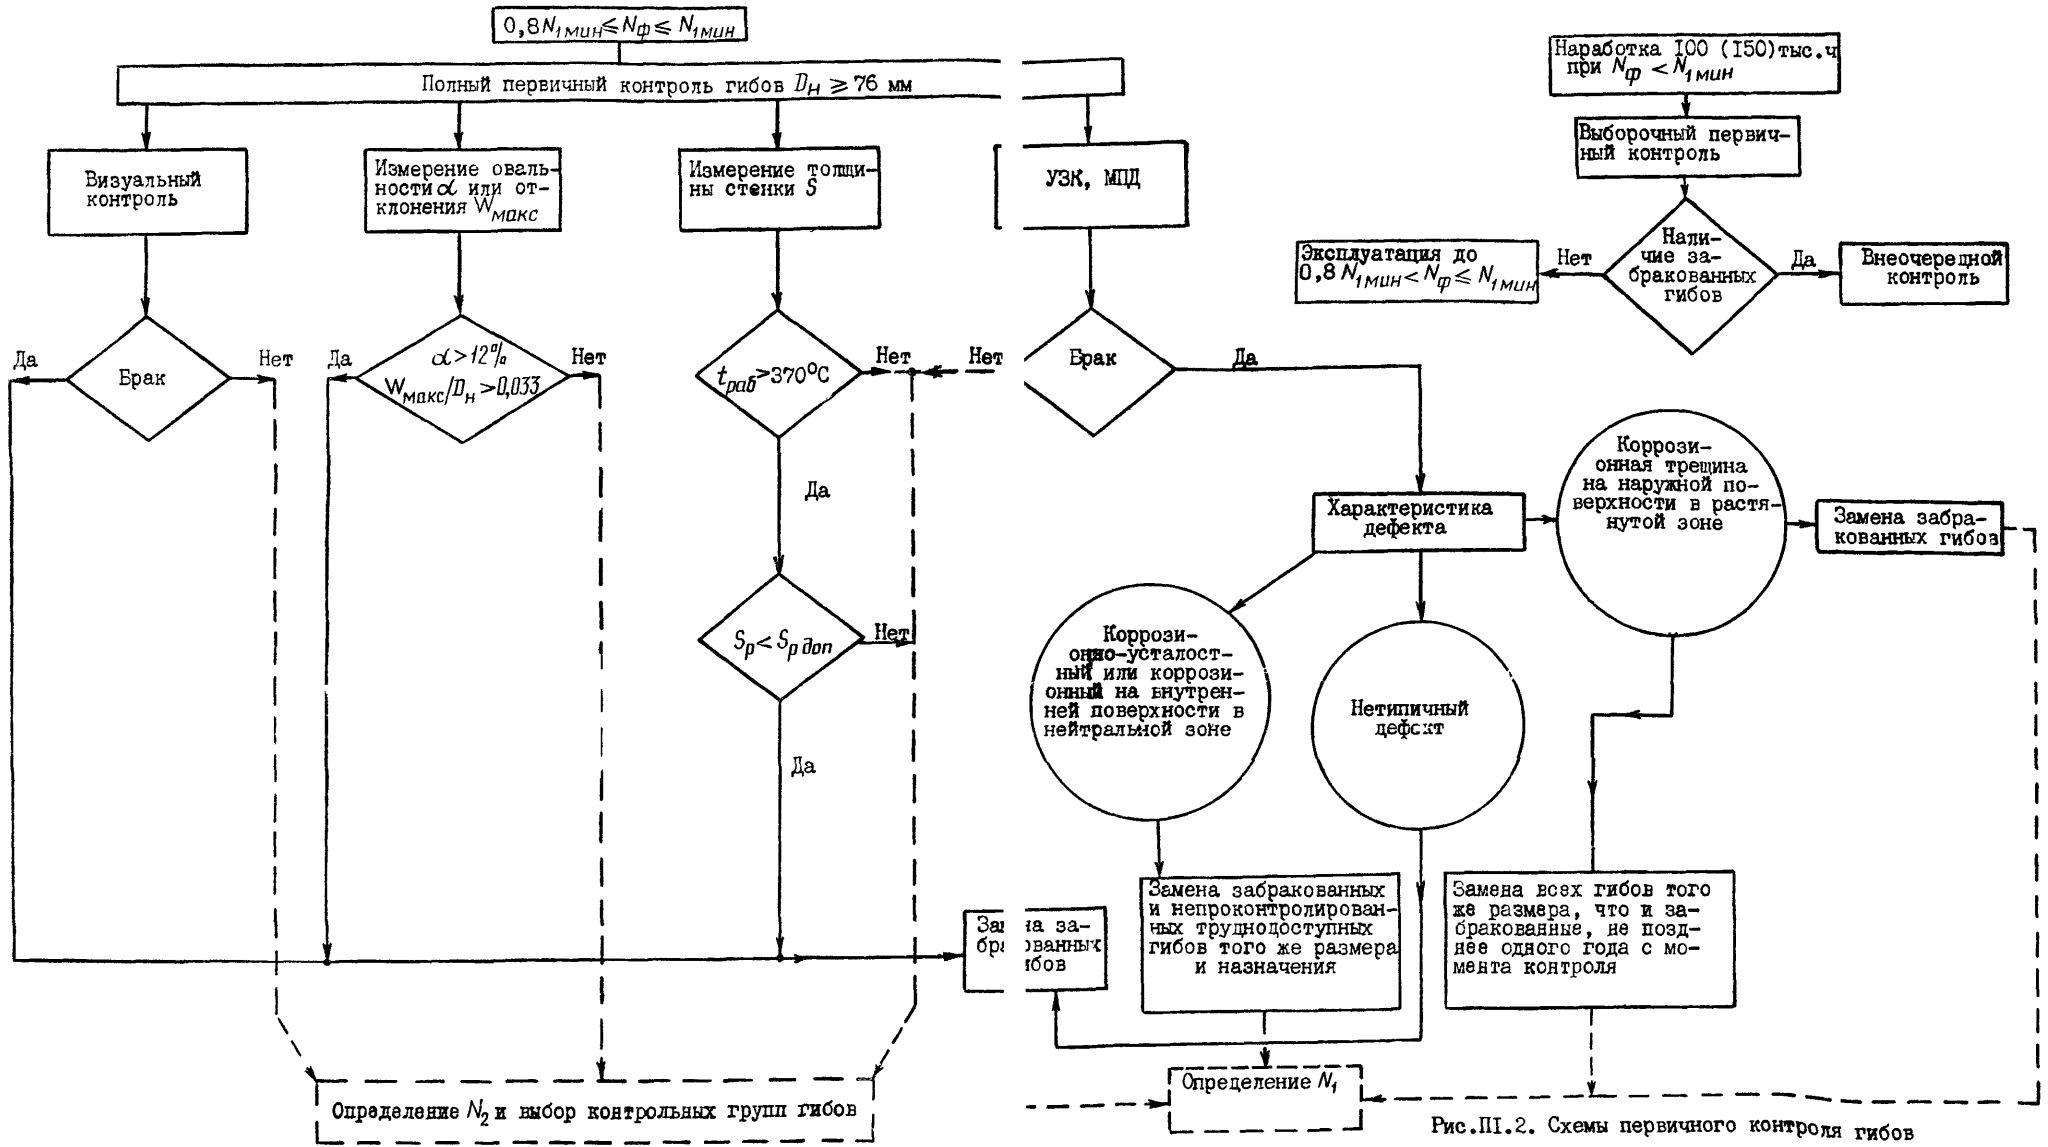


Рис. III.2. Схемы первичного контроля гибов

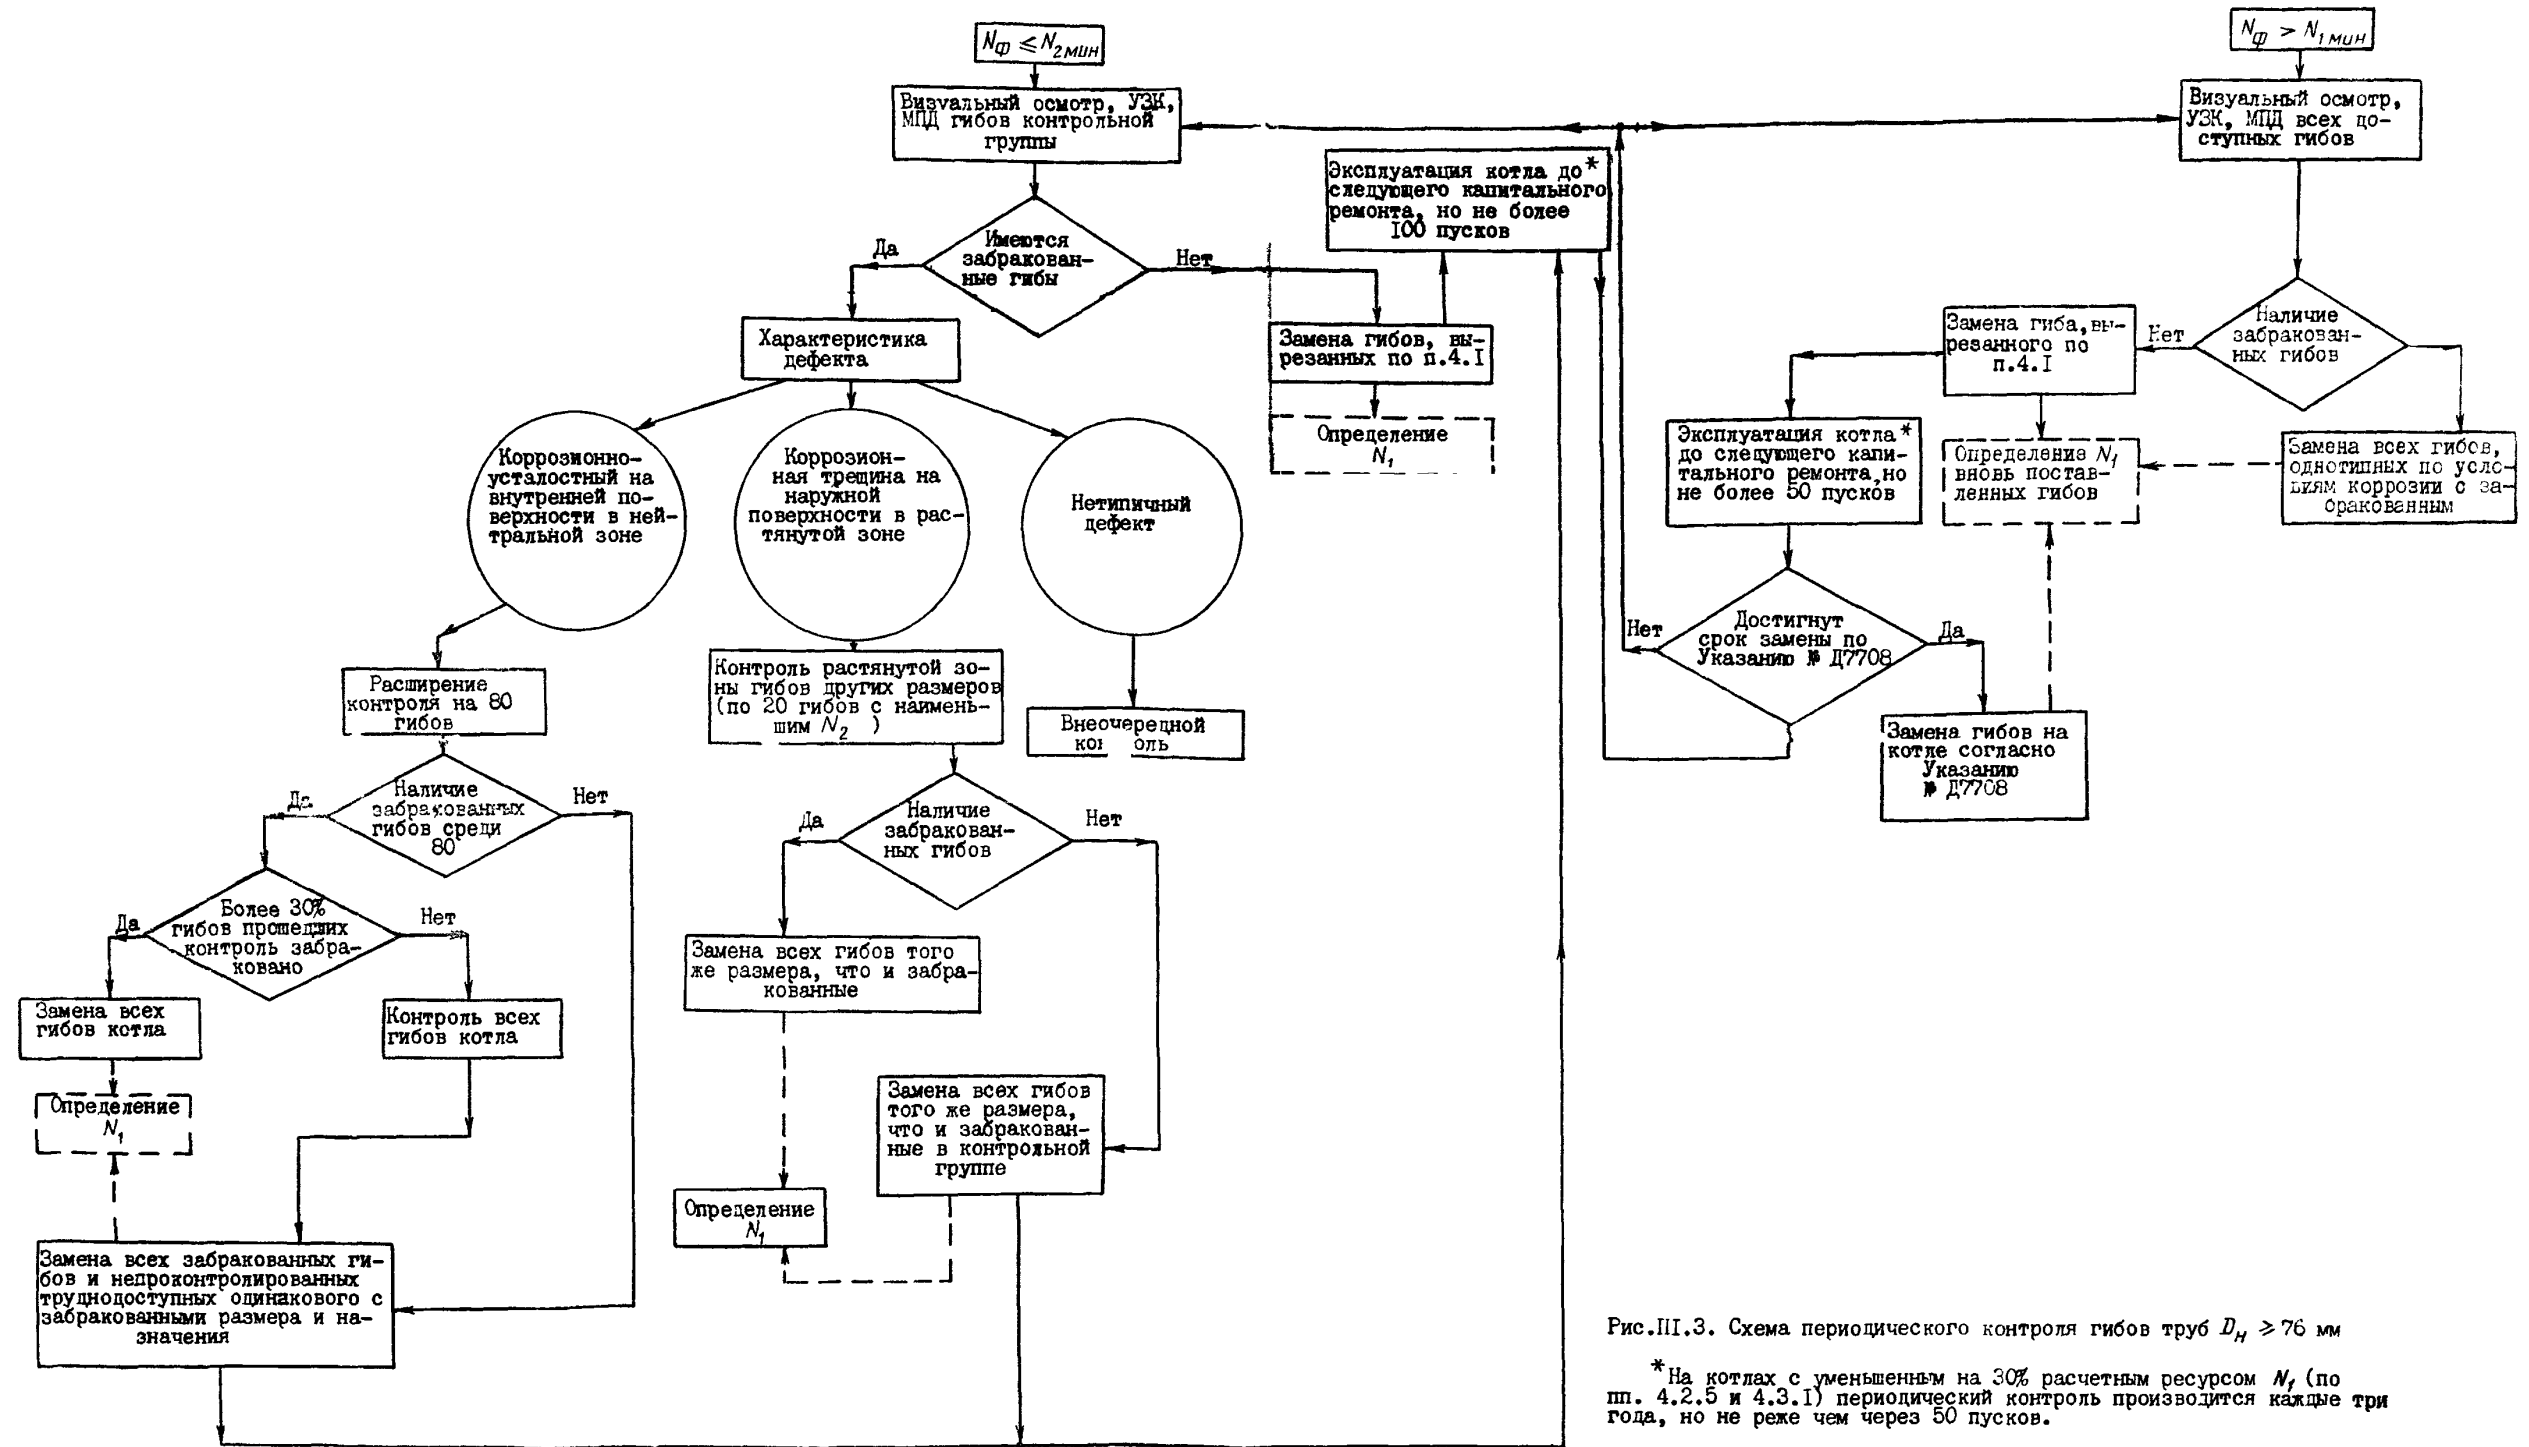


Рис. III.3. Схема периодического контроля гибов труб  $D_n \geq 76$  мм

\* На котлах с уменьшенным на 30% расчетным ресурсом  $N_f$  (по пп. 4.2.5 и 4.3.1) периодический контроль производится каждые три года, но не реже чем через 50 пусков.

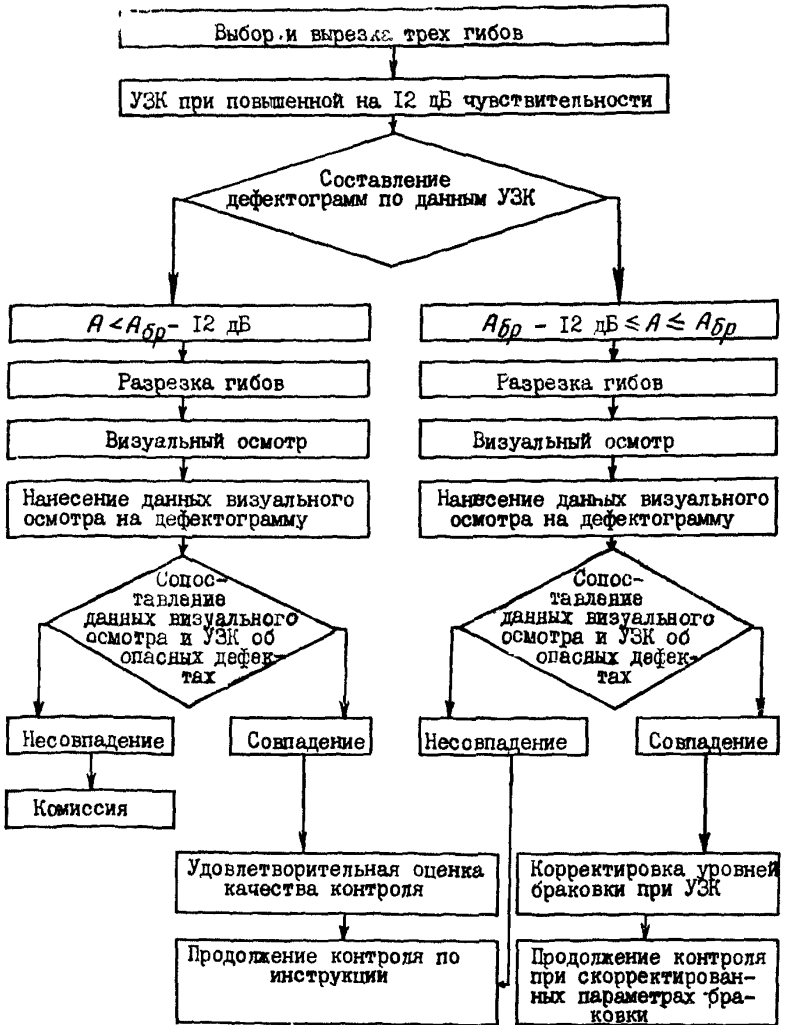


Рис. П1.4. Блок-схема УЗК гибов

Приложение 2  
Обязательное

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА  
РАСТОПОК И ОПРЕССОВОК БАРАБАННЫХ КОТЛОВ

Для уменьшения влияния водно-химического режима на коррозионно-усталостные процессы в дополнение к ПТЭ необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Заполнение котлов для растопок и опрессовок производить конденсатом турбин или обессоленной водой.

2. Опрессовку котлов конденсатом турбин или обессоленной водой производить при показателе рН не менее 8,5. При необходимости показатель рН поддерживать вводом аммиака.

3. Перед растопкой котла производить обработку воды гидразином и аммиаком или едким натром. Ввод реагентов осуществлять в барабан котла. Обеспечить концентрацию гидразина в котловой воде перед растопкой на уровне 2,5-3 мг/кг, рН - на уровне 9,0-9,2 (за счет ввода аммиака, а при необходимости едкого натра).

4. После заполнения котла дозировку аммиака и гидразина производить согласно требованиям ПТЭ.

5. Предусмотренные пп. 1-3 мероприятия должны быть осуществлены не позднее 01.01.87 г.

Приложение 3  
Справочное

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

Пример 1. Определение расчетного ресурса.

В табл.ПЗ.1 приведены номинальные размеры необогреваемых труб котла, расчетные температура и давление среды в них и расчетный ресурс гибов  $N_g$ , определенный по формуле (2.1).

Т а б л и ц а П 3.1

Назначение труб	Номинальные размеры трубы, мм	$D_H/S_H$	Расчетные пара- метры		Расчетный ресурс $N_p$ , пуски
			$t$ °C	$p$ МПа	
Водоопускные	159x12	13,25	340	15,5	105
Пароотводящие	133x10	13,30	340	15,5	105
То же	108x9	12,00	340	15,5	230
Пароперепускные	159x15	10,60	360	15,0	680
То же	133x13	10,25	360	15,0	940

Пример 2. Определение сроков первичного контроля.

Из примера I видно, что гибы труб размерами 159x12 и 133x10 мм могут эксплуатироваться без контроля до наработки 105 пусков. Полный первичный контроль этих гибов должен быть произведен не позднее чем фактическая наработка  $N_{ф}$  достигнет 105 пусков. Согласно п.3.2.1 настоящего Положения, одновременно с указанными типоразмерами должны контролироваться и гибы труб размером 108x9 мм, у которых  $D_H/S_H > 10,9$ . Согласно п.3.2, проведение первичного контроля гибов труб размером 159x15 следует запланировать в интервале от 540 до 680 пусков, а для гибов труб размером 133x13 мм - в интервале от 750 до 940 пусков.

Пример 3. Учет наработанного числа пусков.

Котел № \_\_\_\_\_ Тип котла \_\_\_\_\_

Т а б л и ц а ПЗ.2

Дата	Число пусков с начала эксплуатации			Число гидравлических испытаний		Число глубоких понижений давлений при $\Delta p/p$				
	из холодного состояния	из несостояния	из горячего состояния	на рабочее давление	на давление 1,25 рабочего	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
09.10.76г.	261	0	209	273	6	85	38	0	0	0

Фактическая наработка: по формуле (2.6) и табл.2.1:

$$N_{\phi} = 0,637 [261+0+0,02 \cdot 209+273+3 \cdot 6+0,5(0,1 \cdot 85+0,2 \cdot 38)] = 359;$$

общее число пусков по п.2.4:  $261 + 0 + 209 = 470$ .

Пример 4. Определение допустимого числа пусков до контроля и сроков проверки.

Гиб трубы размером 159х12 мм, изготовленной из стали 20 и работающей при давлении 15,5 МПа и температуре 340°C, имеет овальность 7%.

Радиусгиба 600 мм. Минимальная толщина стенки в растянутой зоне составляет 11 мм. Котел пускался 250 раз. За время от данного ремонта до следующего ожидается еще 70 пусков. Необходимо определить допустимое число пусков  $N_2$  до первого периодического контроля, а также выяснить необходимость проведения контроля гибов контрольной группы, полагая, что расчетная долговечность  $N_{2\text{мин}}$  данногогиба – самая меньшая из рассчитанных для всех гибов.



Расчет проводится в следующем порядке:

а) определяется толщина стенки в нейтральной зонегиба по формуле (3.4):

$$S = 11 \frac{4 \cdot 600 + 2 \cdot 159}{4 \cdot 600 + 159} = 12,3 \text{ мм};$$

б) по номограмме рис.3.1 откладываем  $S = 12,3$  мм (точка А),  $D_H = 159$  мм (точка Б),  $\alpha = 7\%$  (точка В),  $\rho = 16,5$  МПа (точка Г) и находим  $S_{a2} = 195$  МПа (точка Д) и  $N_{2MШ} = 295$  (точка Е).

Более точно ресурс определяется по формулам (3.1)-(3.3):

$$N_{2MШ} = 315; S_{a2} = 195 \text{ МПа}; K_2 = 20;$$

в) определяется число пусков установки, ожидаемое ко времени следующего ремонта

$$N_{ож} = 250 + 70 = 320;$$

г) ожидаемое к следующему ремонту число пусков  $N_{ож} = 320$  больше допустимого  $N_{2MШ} = 315$ , поэтому гибы контрольной группы должны пройти контроль во время данного ремонта.

#### Приложение 4 Рекомендуемое

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ПРОФИЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ГИБА ОТ СРЕДНЕЙ ОКРУЖНОСТИ

Уточненный ресурс  $N_2$ , определенный по максимальному отклонению профиля сечения от окружности, ближе к действительному, чем определенный по овальностигиба. Это повышает надежность контрольной группыгибов как индикатора повреждений. Измерение максимального отклонения выполняется специальным измерителем (рис.П4.1). Измеритель состоит из корпуса, имеющего две опорные ножки 1 и 2, и указателя 3, совмещенного с подвижной измерительной ножкой 5. На корпусе измерителя нанесена шкала для отсчета измеряемых отклонений. Размеры  $b, n, h$  выбираются в зависимости от номинальных наружного диаметра трубы и толщины стенки. Для наиболее распространенных размеров труб они приведены в табл.П4.1. Для труб, не указанных в таблице, размеры измерителя определяются по формулам:

$$b = D_H \sin(0,2628 + 0,4071\beta); \quad (\text{П4.1})$$

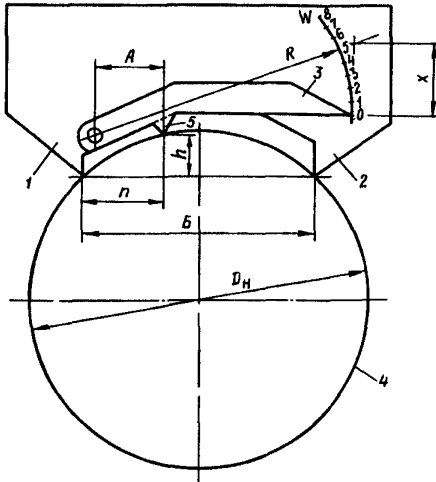


Рис.П4.1. Измеритель для определения отклонения профиля поперечного сечения гiba от окружности:

1,2 - опорные ножки; 3 - указатель;  
4 - цилиндрический эталон; 5 - измерительная ножка

$$n = 0,5 [B - D_H \sin(0,1835\beta - 0,089)] ; \quad (\text{П4.2})$$

$$h = 0,5 D_H [\cos(0,1835\beta - 0,089) - \cos(0,2628 + 0,4071\beta)] ; \quad (\text{П4.3})$$

где 
$$\beta = D_H / (D_H - 2S_H) . \quad (\text{П4.4})$$

Расстояние  $x$ , которому на шкале прибора соответствует отклонение  $W$ , определяется по формуле

$$x = R \frac{W \cos(0,1835\beta - 0,089)}{A - W \sin(0,1835\beta - 0,089)} . \quad (\text{П4.5})$$

На рис.П4.1 расстояние  $x$  соответствует отклонению  $W = 5$  мм.

Т а б л и ц а П 4. I

Размер трубы $D_H \times S_H$ , мм	Размер измерителя, мм					Расстояние $x$ (мм), соответствующее отклонению $W$ , мм							
	Б	n	h	R	A	$W$ , мм							
						1	2	3	4	5	6	7	8
159x15	110,06	44,15	21,39	100	31,26	3,18	6,39	9,63	12,90	16,20	19,52	22,88	26,26
159x12	107,46	43,66	20,27	100	31,28	3,18	6,39	9,63	12,89	16,18	19,50	22,84	26,21
133x10	89,87	36,51	16,95	100	30,25	3,29	6,61	9,96	13,34	16,74	20,18	23,64	27,14
133x6	88,25	36,19	16,27	100	30,26	3,29	6,61	9,96	13,33	16,73	20,16	23,61	27,09
108x9	73,72	29,79	14,07	80	24,26	3,29	6,61	9,97	13,36	16,80	20,27	23,78	27,33
108x7	72,06	29,46	13,38	80	24,26	3,29	6,61	9,97	13,36	16,78	20,24	23,74	27,26

Нулевое деление шкалы соответствует расстоянию  $h$  от конца измерительной ножки до прямой линии, соединяющей концы опорных ножек. При установке измерителя на цилиндрический эталон 4 диаметром  $D_H$  указатель должен находиться на нулевом делении.

Правильность положения остальных делений на шкале можно проверить, введя между эталоном и ножкой 5 щуп или калибр толщиной  $W$  (мм). Максимальное отклонение измеряется в тех же сечениях гiba, где должна измеряться овальность.

Для измерения максимального отклонения измеритель прикладывают опорными ножками 1 и 2 к наружной поверхности трубы 3 (рис. П4.2) в нейтральной зоне гiba так, чтобы опорная ножка 1, находящаяся рядом с осью указателя, была ближе к растянутой зоне гiba, чем ножка 2. Затем перемещают измеритель по поверхности гiba в плоскости измеряемого сечения. Записывают наибольшее показание измерителя  $W_1$ . Таким же путем находят наибольшее отклонение  $W_2$  в другой нейтральной зоне. При этом измеритель надо повернуть другой стороной, чтобы опорная ножка 1 снова была ближе к растянутой зоне гiba, чем ножка 2. Максимальное отклонение формы сечения от окружности вычисляют по формуле

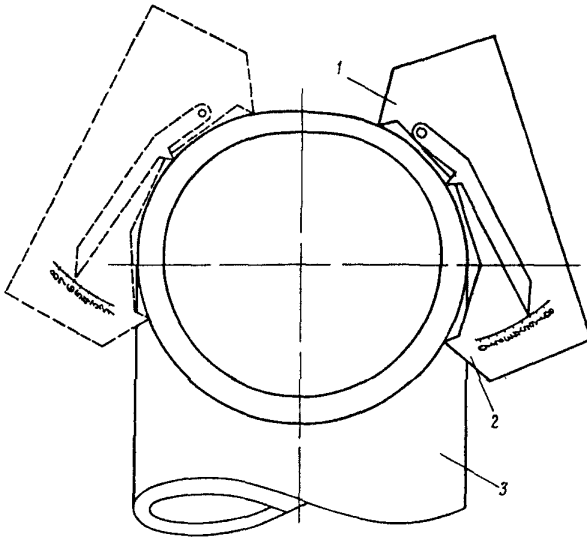


Рис.П4.2. Схема измерения максимального отклонения:  
1,2 - опорные ножки; 3 - труба

$$W_{\text{макс}} = 0,786 W_i + 0,199 W_j, \quad (\text{П4.6})$$

где  $W_i$  - большая и  $W_j$  - меньшая из значений  $W_1$  и  $W_2$ .

Рабочие чертежи измерителя и консультации по его применению можно получить в УралВТИ.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный инженер ТЭЦ (ГРЭС)

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

дата, подпись

Результаты первичного

Котел № \_\_\_\_\_ Тип \_\_\_\_\_

Номер гибо по схеме	Номинальный размер трубы $D_H \times S_H$ , мм	Марка стали	Расчетные параметры среды в гибо		Наработка		Данные УЗК/МЦД
			Давление, МПа	Температура, °С	Число пусков	тыс.ч	
1	2	3	4	5	6	7	8
97	I59xI2	20	15,5	340	150	75	уд/уд.
198	I59xI2	20	15,5	340	150	75	уд/уд.
299	I33xI0	20	15,5	380	150	75	уд/уд.

\* Для котлов, где первичный контроль проведен до выхода зоне необязательно.

2\* Заполняется только для гибов труб с рабочей температурой

3\* При измерении овальности графа I4 не заполняется, а в

4\* При измерении максимальных отклонений профиля поперечного сится значение  $V_{max}$

5\* Заносятся данные о месте и размерах дефекта по данным УЗК.

Начальник КТЦ \_\_\_\_\_

подпись

Начальник \_\_\_\_\_

Приложение  
Обязательное

ПО КОНТРОЛЮ И ЗАМЕНЕ ГИБОВ

Таблица ПБ

контроля гибов необогреваемых труб

котла \_\_\_\_\_ Формуляр № \_\_\_\_\_

Измеренная толщина стенки, мм.*			Допускаемая минимальная толщина стенки ггиба, (мм) <sup>2*</sup> по формуле (3.7)	Измеренная овальность, $\alpha$ , % <sup>3*</sup>	Максимальное отклонение прогиба поперечного сечения $W_{\text{макс}}$ мм <sup>4*</sup>	Допустимое для данного ггиба число пусков до начала периодического контроля $N_2$	Дата контроля и сведения о повреждениях и замене <sup>5*</sup>
Нейтральная зона (левая) $S_H^I$	Нейтральная зона (правая) $S_H^II$	Растянутая зона $S_p$					
9	10	11	12	13	14	15	16
12,3	12,0	11,6	-	7,0	-	251	17.08.82 г.
-	-	11,0	-	-	4,2	240	27.03.84 г.
-	-	9,1	9,35	-	3,1	320	27.03.84 г. Забракован по толщине стенки и заменен на гиб из трубы размером 133x13 мм с $N_1 = 940$

настоящего Положения, измерение толщины стенки в нейтральной от 370 до 450°C.

графу 13 заносится максимальное значение овальности.

сечения гибов графы 9,10,13 не заполняются, а в графу 14 заносится

МПД или визуального осмотра, решение о замене ггиба и др.

лаборатории металлов \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

УТВЕРЖАЮ  
 Главный инженер ТЭЦ (ГРЭС)

КОНТРОЛЬНЫЕ ГРУППЫ

дата, подпись \_\_\_\_\_

Котел № \_\_\_\_\_

Сведения о гйбе					Первичный контроль					
Номер гйба по схеме	Номинальный размер трубы $D_H \times S_H$ , мм	Марка стали	Расчетные параметры среды в гйбе		Расчетный ресурс $N_f$	Данные УЗК/МЦД	Измеренная толщина стенки, мм $S_{из}$			Измеренная овальность $\Delta S$ , % $\Delta S$
			Давление, МПа	Температура, °С			Нейтральная зона (левая) $S_{нл}$	Нейтральная зона (правая) $S_{нп}$	Расплюснутая зона $S_p$	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дренируемые

399	159x12	20	15,5	340	105	уд/уд.	11,7	11,9	-	5,3
100	159x12	20	15,5	340	105	уд/уд.	12,3	12,0	-	8,0
201	159x12	20	15,5	340	105	уд/уд.	-	-	11,0	-

Недренируемые

520	106x9	20	15,5	340	105	уд/уд.	9,1	9,0	5,5	6
-----	-------	----	------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	---

- \* В таблицу вносят также данные о гйбах, выключенных в
- 2\* Для котлов, где первичный контроль был прозеден до выхода необязательно.
- 3\* При измерении овальности графа 12 не заполняется, а в графу
- 4\* При измерении максимальных отклонений профиля поперечного значения  $W_{макс}$
- 5\* Вносятся данные о месте и размерах дефекта по данным УЗК,

Начальник КТЦ \_\_\_\_\_  
 подпись

Таблица ПБ.2

ГИБОВ НЕОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБ\*

Тип котла \_\_\_\_\_ Формуляр № \_\_\_\_\_

		Периодический контроль							
		Дата проверки 15.06.80 г.				Дата проверки 24.08.84 г.			
Максимальное отклонение профиля поперечного сечения $W_{\text{МПС}}$ , мм 4*	Допускаемое для данного ггиба число пусков до контроля $N_2$	Фактическое число пусков $N_{\text{ф}}$		Допускаемое число пусков до контроля	Результаты УЗК/МПД. Сведения о повреждениях и замене 5*	Фактическое число пусков $N_{\text{ф}}$		Допускаемое число пусков до контроля	Результаты УЗК/МПД. Сведения о повреждениях и замене 5*
		по п.2.4	по формуле (2.6)			по п.2.4	по формуле (2.6)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

гибы

-	293	150	-	$N_{2\text{МПС}} = 207$	Контроль не требуется	198	-	207	уд/уд.
-	207								уд/уд
5,0	320								уд/уд.

гибы

-	439	150	-	$N_{\text{МПС}} + 50 = 105 + 50 = 155$	уд/уд.	198	-	$150 + 50 = 200$	уд/уд.
---	-----	-----	---	--	--------	-----	---	------------------	--------

контрольную группу взамен вырезанных.

настоящего Положения, измерение толщины стенки в нейтральной зоне

II заносится максимальное значение овальности.

сечения гибов графы 8,9 и II не заполняются, а в графу I2 заносится

МПД или визуального осмотра, решение о замене гибов и др.

Начальник лаборатории металлов \_\_\_\_\_

подпись



П р и л о ж е н и е 6  
Рекомендуемое

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО АНАЛИЗУ ПРИЧИН ПОВРЕЖДЕНИЙ ГИБОВ  
НЕОБОГРЕВАЕМЫХ КОТЕЛЬНЫХ ТРУБ

I. Введение

I.1. Настоящие методические указания (МУ) предназначены для установления характера и причин дефектов, выявляемых при контроле или отказе в процессе эксплуатации гибов необогреваемых котельных труб.

Результаты анализа используются при разработке мероприятий по предотвращению повреждений.

I.2. К повреждениям относятся несплошности технологического и эксплуатационного происхождения.

2. Технологические дефекты

2.1. К технологическим относятся дефекты, образующиеся при изготовлении трубы илигиба - плены, волосовины, закаты, рванины, грубая рябизна, глубокие риски и др. (см. рис. Пб. I) ..

2.1.1. Плены - отслоения металла языкообразной формы, соединенные с основным металлом одной стороной. Нижняя поверхность отслоения и металл под ним покрыты окалинной. На микроцифре вблизи дефекта может наблюдаться обезуглероживание.

2.1.2. Волосовина - нитевидная неглубокая несплошность из скоплений неметаллических включений, расположенная вдоль трубы.

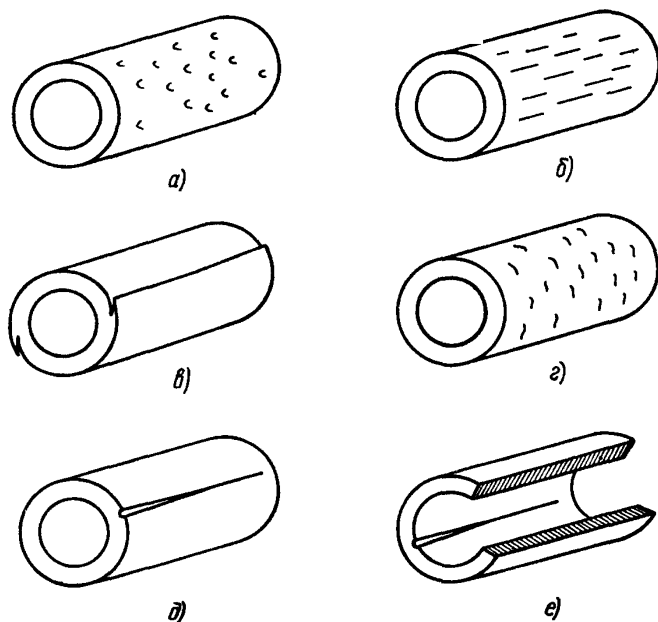


Рис.Пб.І. Технологические дефекты труб:  
а - плены; б - волосовины; в - закат; г - рванины; д - риска на наружной поверхности; е - риска на внутренней поверхности

2.1.3. Закат - прикатанный продольный выступ металла. Дефект заполнен окалиной. На поперечном шлифе дефект располагается под острым углом к поверхности, конец его заполнен окалиной и огибается волокном. Металл по дефекту обезуглерожен.

2.1.4. Рванина - раскрытый разрыв, расположенный поперек или под острым углом к оси трубы. На микрошлифе в зоне дефекта наблюдаются разветвленные разрывы, заполненные окалиной.

2.1.5. Риска - продольное углубление с закругленным или плоским дном.

2.2. Все дефекты, перечисленные в пп. 2.1.1-2.1.4, и риски глубиной более 10% номинальной толщины стенки трубы являются недопустимыми по ТУ I4-3-460-75.

### 3. Коррозионные и коррозионно-усталостные дефекты

3.1. К коррозионным и коррозионно-усталостным дефектам относятся несплошности, образующиеся при эксплуатации на внутренней или наружной поверхности гибов труб (рис. Пб.2).

3.2. На внутренней поверхности нейтральных зон гибов образуются следующие дефекты.

3.2.1. Коррозионные язвы - углубления в виде раковин, заполнены продуктами коррозии, в плане имеют форму, близкую к округлой или эллипсовидной. На поперечном шлифе глубина язвы обычно не превышает ее диаметра.

3.2.2. Цепочки коррозионных язв - продольные трещиноподобные дефекты, представляющие собой ряд из не менее четырех коррозионных язв при длине мостика между соседними язвами не более двух средних диаметров.

3.2.3. Коррозионно-усталостные трещины - разрывы, у которых глубина в два раза и более превышает ширину. Коррозионно-усталостные трещины имеют множественный характер и сосредоточены в полосах, расположенных вдоль нейтральных зонгиба. Внутри полосы отдельные коррозионно-усталостные трещины ориентированы преимущественно вдоль, иногда под углом к оси трубы.

На поперечном шлифе коррозионно-усталостная трещина представляет собой заполненную продуктами коррозии широкую полость с тупым, иногда разветвленным концом (рис. Пб.3,а). Часто коррозионно-усталостные трещины имеют пережмы и окисленные берега. Зарождение трещин происходит от коррозионных язв, развитие - как по телу, так и по границам зерен.

Излом по коррозионно-усталостной трещине - прямой, т.е. поверхность разрушения ориентирована перпендикулярно окружающим напряжениям, хрупкий по степени пластической деформации, многоочаговый и характеризуется наличием трех зон: очага разрушения, собственно усталостного развития трещин с характерными кольцевыми

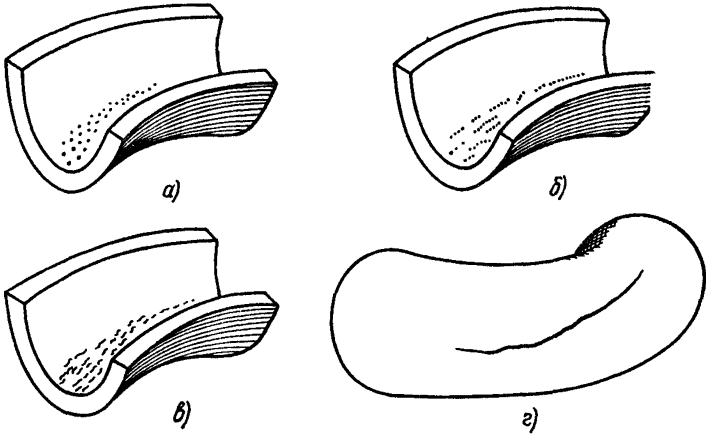


Рис.Пб.2. Коррозионные и коррозионно-усталостные дефекты:  
на внутренней поверхности нейтральной зоныгиба:


*a* - коррозионные язвины; *б* - цепочки язвин; *в* - коррозионно-усталостные трещины;

на наружной поверхности растянутой зоны:

*г* - трещины от коррозии под напряжением



*a*)

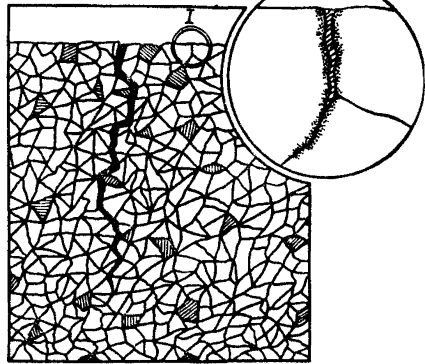

*б*)

Рис.Пб.3. Вид коррозионных дефектов на поперечном шлифе:

*a* - коррозионно-усталостная трещина; *б* - трещина от коррозии под напряжением

линиями и кратковременного долома.

3.3. На наружной поверхности растянутой зоны гниба образуются трещины от коррозии под напряжением (КПН) - см.рис.П62,2. Трещины от КПН ориентированы вдоль трубы часто под углом 10-15° к продольной оси трубы. Как правило, образуется одна длинная трещина, реже система коротких трещин.

На поперечном шлифе трещины от КПН перпендикулярны наружной поверхности, имеют небольшое раскрытие, окисленные берега, иногда прерывисты, развиваются по границам ферритных зерен и перлитных участков (см.рис.П6.3,б). Кроме трещин, наблюдаются следы коррозии по границам ферритных зерен и перлитных участков - коррозионные каналы глубиной до 0,1-0,25 мм (рис.П6.3,г).

Излом по коррозионной трещине - прямой, хрупкий, имеет неоднородный зернистый рельеф, шероховатость которого огрубляется по мере роста трещины, и зону долома.

3.4. Трещины любых размеров на внутренней или наружной поверхности, цепочки коррозионных язвин глубиной более 10% номинальной толщины стенки трубы и отдельные язвины независимо от их диаметра глубиной более 20% номинальной толщины стенки являются недопустимыми дефектами.

#### 4. Методика исследования повреждений

##### 4.1. Общая характеристика повреждения:

- тип и станционный номер котла;
- условия обнаружения повреждения (во время контроля, эксплуатации, гидравлических испытаний и т.д.);
- назначение трубы, ее размеры и марка стали;
- максимальное значение овальности и минимальная толщина стенки в нейтральных и растянутой зонах гниба;
- расчетные параметры среды в поврежденном гнибе (температура и давление);
- расположение гниба (в горизонтальной или вертикальной плоскости);
- наработка (в часах и пусках), в том числе при разных температурах и давлениях, если имело место изменение параметров; дата повреждения;
- методы и результаты неразрушающего контроля до повреждения

с указанием времени от предыдущего контроля до повреждения;

- сведения о ранее выявленных аналогичных повреждениях;
- схема узла с привязкой места повреждения;
- желательно дать описание технологии изготовлениягиба на заводе (по сертификатным данным);
- показатели водно-химического режима и их соответствие ПТЭ и приложению 2 настоящего Положения.

#### 4.2. Визуальный осмотр.

Визуальный осмотр разрезанногогиба производится после ручной зачистки шкуркой на наружной поверхности растянутой зоныгиба и внутренней поверхности нейтральных зонгиба. Часть поврежденной поверхности вырезается и протравливается в 10%-ном водном растворе *HCl* для снятия окалины. По результатам осмотра фиксируется:

- характер дефектов (язвины, цепочки язвин или трещины; одиночные или множественные; продольные, поперечные или косые; прерывистые, сетчатые и др.);
- размеры дефектов (длина, ширина в месте максимального раскрытия, глубина);
- наличие технологических дефектов;
- наличие видимой деформации вблизи повреждения (утонение стенки);
- вид излома;
- расположение дефекта по периметру и длинегиба.

Описание результатов визуального осмотра желательно дополнить фотографиями, эскизами. Вид излома сфотографировать.

#### 4.3. Металлографический анализ шлифов

Вырезка участка металла для металлографического исследования производится механическим способом у очага разрушения и конца трещины. Очаг разрушения определяется по виду излома, интенсивности окисной пленки на изломе и находится, как правило, в месте максимального раскрытия трещины. Рекомендуется вырезать шлиф и вдали от разрушения.

Металлографический анализ шлифов в месте повреждения включает микроисследование нетравленного и травленного шлифа с целью

определения характера и морфологических признаков дефектов в соответствии с описанными выше (см. разд. 2 и 3 настоящего приложения). Травление шлифов производится в 4%-ном растворе  $HNO_3$  в спирте при многократной (не менее трех раз) переполровке.

#### 4.4. Контроль твердости на шлифах

Измерение твердости (НВ) производится на наружной поверхности шлифов, вырезанных из растянутой зоны гiba и прямого участка гнutoго отвода. Берется среднее значение не менее трех измерений.

Пример. На котле ТМ-84 № 2 при периодической проверке контрольной группы гибов забраковано два гiba.

1. Гиб паропроводящей трубы размером 133x10 мм из стали 20 от верхнего коллектора правого бокового экрана. Повреждение обнаружено на внутренней поверхности нейтральной зоны. Максимальное значение овальности гiba  $\alpha = 6,9\%$ . Толщина стенки в нейтральной зоне  $S = 10,5$  мм, растянутой  $S_p = 9,8$  мм.

2. Гиб водопроводящей трубы размером 133x10 мм из стали 20 от верхнего коллектора водяного экономайзера в барабан. Повреждение обнаружено на наружной поверхности растянутой зоны; овальность гiba  $\alpha = 8\%$ , толщина стенки в нейтральной зоне  $S = 10,7$  мм, растянутой  $S_p = 9,5$  мм.

Рабочие параметры среды:  $t = 350^\circ\text{C}$ ,  $P = 15,5$  МПа.

Оба гiba расположены в вертикальной плоскости. Нарботка на момент повреждения - 130790 ч, 297 пусков. Дата повреждения - 10 марта 1983 г.

Фактически давление на котле в течение 1982 г. по форме 3-тех колебалось ежемесячно следующим образом: 13,8; 13,0; 13,2 МПа и т.д.

Первичный контроль гибов необогреваемых котельных труб был произведен во время капитальных ремонтов 1976-1977 гг. Измеряли овальность, толщину стенки и проверяли наличие дефектов в гibaх. Дефектов не обнаружено.

Гибы из труб размером 133x10 мм из стали 20 изготовлены ТКЗ; гiba холодная; отпуск после гибки не производился.

Исследование металла гiba I.

При разрезке гiba I на внутренней поверхности нейтральной зоны выявлены: система продольных трещин длиной 20-30 мм, шириной

1-2 мм; отдельные коррозионные язвы диаметром 1-2 мм и цепочки из таких язв. Недопустимых технологических дефектов не обнаружено. Стенка в месте повреждений без утонения.

В изломе по трещинам наблюдаются признаки коррозионно-усталостного разрушения: следы коррозионных язв и кольцевые усталостные линии.

При металлографическом анализе шлифов видно, что трещины широкие, с пережимами, тупыми концами, заполнены окислами, т.е. по морфологическим признакам соответствуют коррозионно-усталостным. Средняя твердость гйба в растянутой зоне - I4I HB (I40, I42, I40 HB), на прямом участке - I20 HB (I18, I20, I22 HB).

Анализ результатов исследования металла забракованного гйба I свидетельствует о том, что характер повреждений в этом гйбе коррозионно-усталостный. Порядок и объем дальнейшего контроля гйбов регламентирован п.4.2.4 настоящего Положения.

Исследование металла гйба 2.

На наружной поверхности растянутой зоны гйба 2 наблюдается трещина длиной 300 мм, шириной I мм, расположенная под углом I5° к оси трубы. Утонения стенки в месте повреждения не обнаружено. Общая поверхностная коррозия отсутствует. Излом по трещине крупный, зернистый, покрыт плотным слоем окислы.

При металлографическом анализе шлифов видно, что трещины имеют небольшое раскрытие, окисленные берега, развиваются преимущественно по границам зерен. От наружной поверхности развиваются коррозионные каналы по границам зерен глубиной ~0,2 мм.


Средняя твердость гйба в растянутой зоне - I87 HB (I90, I85, I87 HB), на прямом участке - I40 HB (I38, I40, I42 HB).

Анализ результатов исследования забракованного гйба 2 свидетельствует о том, что повреждения развивались от коррозии под напряжением.

Порядок и объем дальнейшего контроля и замены гйбов регламентирован п.4.2.6 настоящего Положения.



ДЕФЕКТОГРАММА

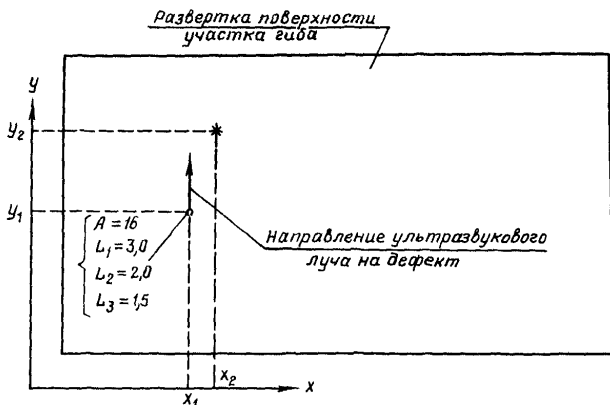

Примечание.  $x_1, y_1$  - координаты точки ввода ультразвукового преобразователя при обнаружении дефекта с параметрами  $A, L_1, L_2, L_3$ ;  
 $x_2, y_2$  - координаты дефекта, обнаруженного при визуальном контроле, относительно координатной системы  $Xy$ .

---

---

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение .....	3
1. Общие положения .....	4
2. Нарботка до начала контроля .....	5
3. Первичный контроль .....	8
4. Периодический контроль .....	14
5. Внеочередной контроль .....	17
6. Замена гибов .....	18
7. Методы контроля .....	19
П р и л о ж е н и е 1. Блок-схемы контроля ги- бов .....	24
П р и л о ж е н и е 2. Мероприятия по усовершен- ствованию водно-химического режима растопок и опрессовок барабанных котлов .....	27
П р и л о ж е н и е 3. Примеры расчетов .....	27
П р и л о ж е н и е 4. Определение максимального отклонения профиля поперечного сечениягиба от средней окружности .....	30
П р и л о ж е н и е 5. Оформление документации по контролю и замене гибов .....	35
П р и л о ж е н и е 6. Методические указания по анализу причин повреждений гибов необогреваемых котельных труб .....	38
П р и л о ж е н и е 7. Дефектограмма .....	46

